


RESERVDELSKATALOG

BLOMQVIST-SVARVEN

AB J.E. BERGSTRÖMS MEK. VERKSTAD
Stenfallsgatan 3
718 32 FRÖVI
SWEDEN
Tel: 0581-315 25
Fax: 0581-308 68

BLOMQVIST UNIVERSAL SVARV


Modell BS 600 SL och BS 1000 SL

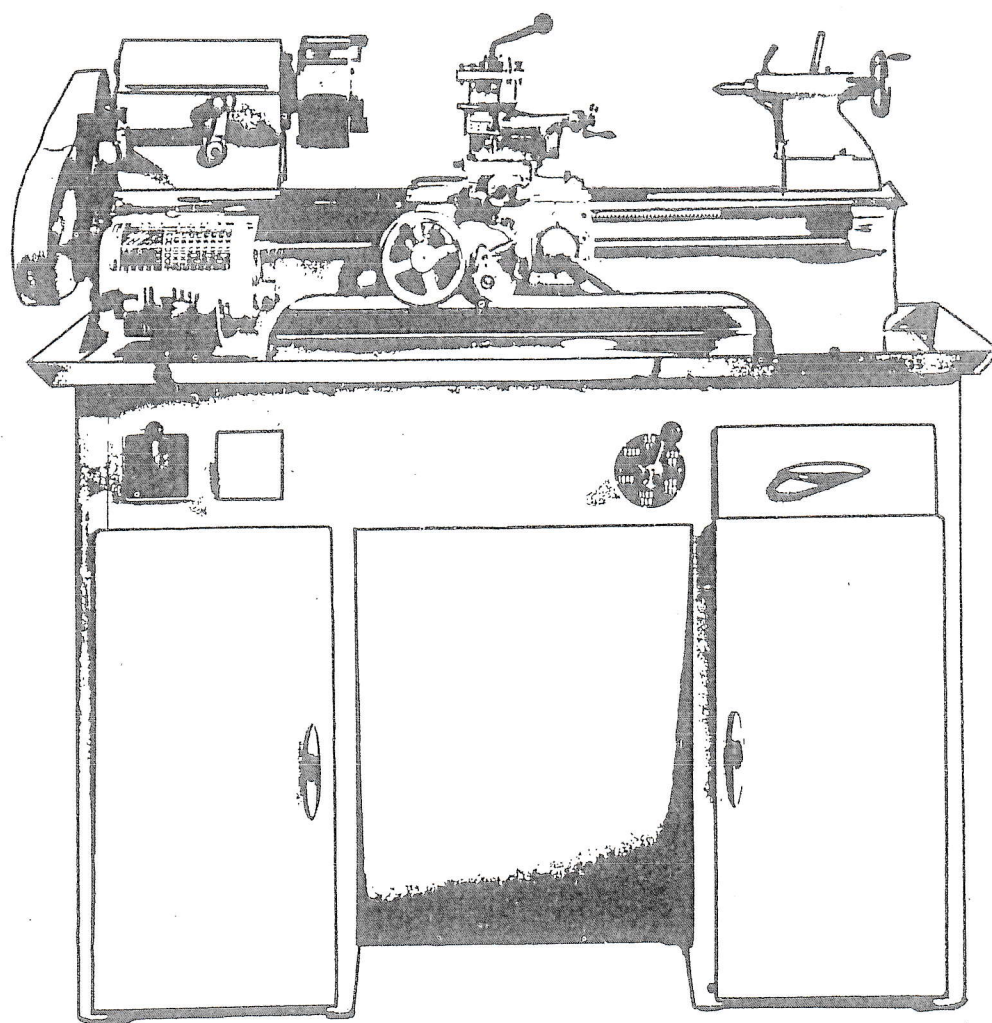

**FÖR SUPPORT OCH REVOLVERARBETEN
ANVÄND ALLTID
BLOMQVIST UNIVERSAL SL SVARV**

typ BS 600 SL och BS 1000 SL

Denna svarv är från grunden konstruerad med den kvalitet och precision som fordras av en maskin i dagens högproduktiva industri. Därför har också Blomqvists universalsvarv blivit en för sitt pris och sin kvalitet oöverträffad "slitvarg".

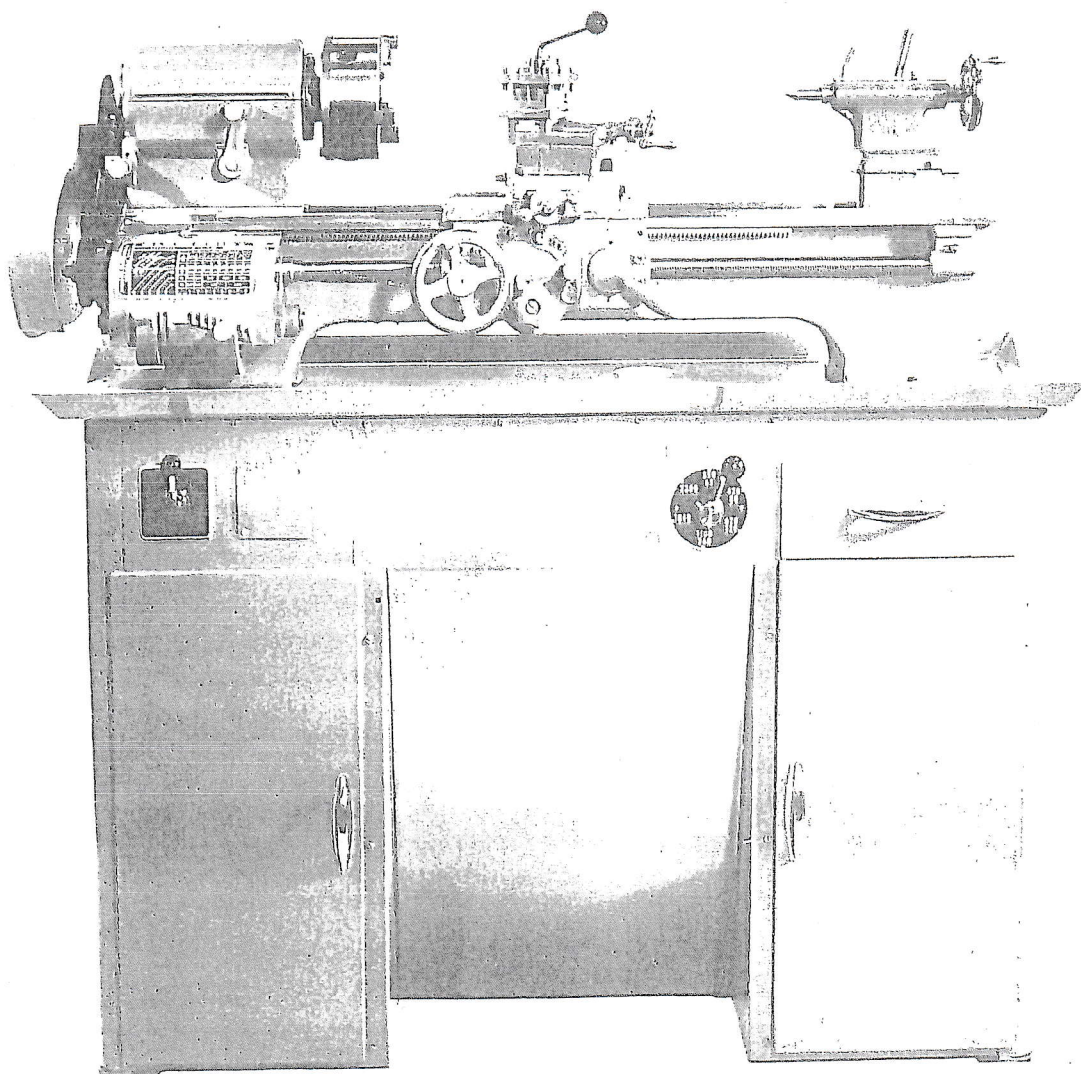

SPECIFIKATION OCH PRESTANDA

Dubbavstånd	600 resp. 1000 mm
Dubbbhöjd	140 mm
Svängdiameter över bädden	285 mm
Svängdiameter över släden	270 mm
Svängdiameter över tvärslid	175 mm
Spindelbörning	25 mm
Ledarskruvdiameter	20 mm
Motorns effekt vid 1400 v/m	1 hkr
Spindelhastighet	60—2150 v/m

Tumstigningar 4—224 gängor/tum (49 st.)	
Millimeterstigningar 0,20—6,00 mm/spindelvarv (41 st.)	
Längdmatningar 0,04—2,08 mm/spindelvarv (41 st.)	
Tvärmatningar 0,013—0,693 mm/spindelvarv (42 st.)	
Golvyla i mm 1450×550	
Nettovikt	320 kg
Bruttovikt med container	500 kg
Bruttovikt med exportemballage	510 kg
Volym	2,05 m ³
Telegramord: UNIVERSAL	

SPINDELDOCKAN

är i slutet utförande med öppningsbart lock och har bakväxeln manövrerad genom en på framsidan placerad lyra. Spindeln är lagrad framtill i ett koniskt anslutbart rullager och baktill i ett 2-radigt vinkelkon-taktlager, som även upptager axialtrycket. Dessa lager är speciellt tillverkade för spindellagringar.

Spindelborrningen är 1" och spindelnsen är gängad Withworth $1\frac{1}{2} \times 8$ gängor/1" höger samt har Morse-kona 4.

BÄDDEN

är kraftig och diagonalslagad samt har två V-gejder och två plan, samtliga noggrant slipade. Den inre gejd- den och det inre planet styr dubbdockan och den yttre gejden styr släden.

SLÄDEN


med sina långa noggrant inskavda styrningar kan lå- sas och har 4 fillinlägg, som bl. a. hindrar spån och damm att tränga in mellan bädden och släden. Tvär- slids- och toppslidskruvarna har slipad gänga för upp- nående av högsta precision. Toppsliden är vridbar och graderad i 90° på båda sidor om 0-läget. Både topp- och tvärsleden har extra stora skalor graderade i 0,1 mm. Den senare dessutom ställbar.

DUBBDOCKAN

har överdelen förskjutbar vinkelrätt mot bädden för att möjliggöra konsvarvning mellan dubbar. Pinolen, som kan låsas, är graderad för avläsning av borrhj- pet. Den manövreras med skruv och ratt eller med spak, helt efter kundens val.

DRIVNINGEN

sker från en i enhetsskåpet inbyggd variatorutrustning för spindelhastigheter varierande mellan 60—2150 v/m (utan bakväxel 320—2150 v/m). Hastigheterna regleras lätt genom en spak placerad på enhetsskåpets högra del. Drivningen av spindeln sker genom en kuggrem av konstgummi med ingjutna ståltrådsinlägg som ar- betar över kugghjul, vilket bidrar till den extremt tysta och vibrationsfria gången. Denna drivning har inget smörjbehov och garanterar dessutom maximalt över- förd effekt från motorn, vilket ger svarven en osedvan- ligt stor avverkningsförmåga.

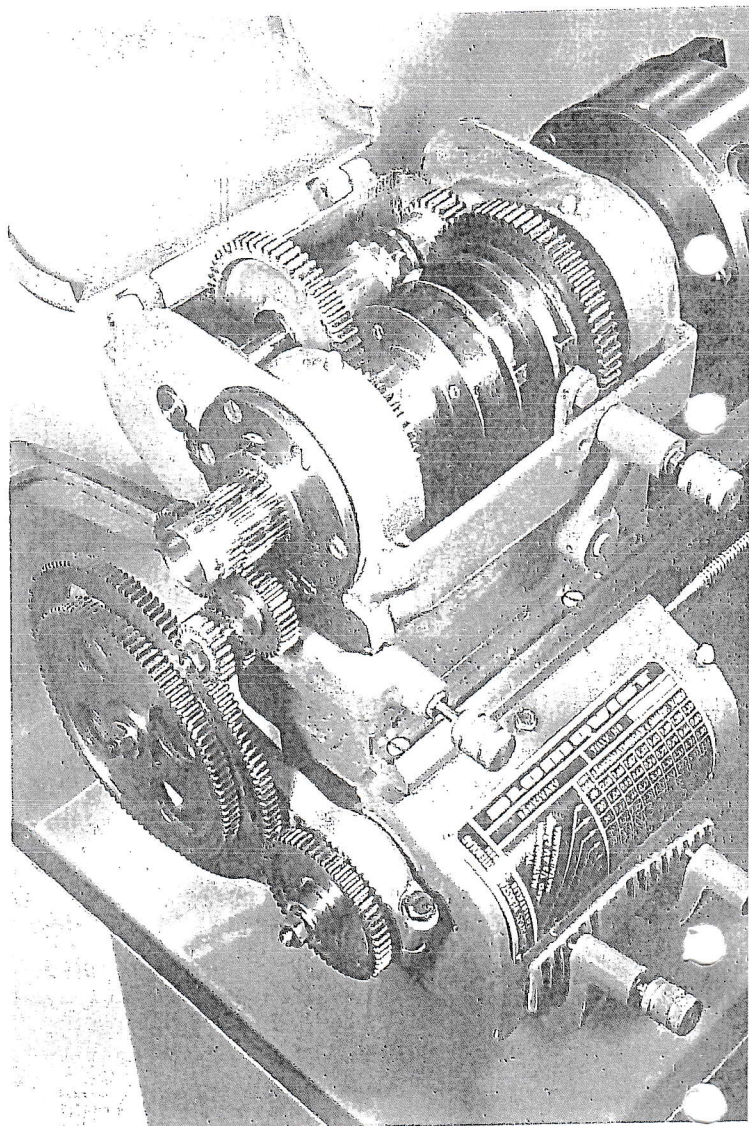

NORMALUTRUSTNINGEN


för en komplett Universal-svarv består av enhetsskåp, inbyggd variatorutrustning och drivmotor på 1 hkr 220/380-3-50 (underdrivning), Norton-låda med erforderligt antal kugghjul, förkläde för maskinell längd- och tvärfärd, patronskena 190 mm inkl. medbringar- tappar, 2 centrumdubbar för Morse-kona, 4-kant stål- fäste med vaggor. Drogen elektriska ledningar från inkopp- lingsdosan på enhetsskåpets vänstra insida till motor och manövreringsorgan. 6" 3-backchuck. Reservdels- och sköt- selanvisningar jämte individuell, skötselsprotokoll med- följer varje svarv.

...FÖR REVOLVER- ARBETEN

Tvårslidssupport med bakre och främre stålfästen samt spakmatning, avsedd att ersätta den normala släden med tvär- och toppsliden vid rena revolverarbeten.

Revolverslid med revolverhuvud. Slaglängd 120 mm, matningslängd 90 mm. Verktygshålens diameter är $\frac{3}{4}$ " eller 20 mm och sex till antalet.

Till BLOMQVIST-SVARVEN UNIVERSAL kan även levereras revolverslid med revolverhuvud av capstaintyp, spakmatad tvårslidssupport med främre och bakre stålfästen jämte diverse utrustning och verktyg erforderliga för olika slag av revolverarbeten. Härigenom blir BS 600 SL resp. BS 1000 SL en universell maskin, som lämpar sig utmärkt för såväl support- som revolversvarvning.

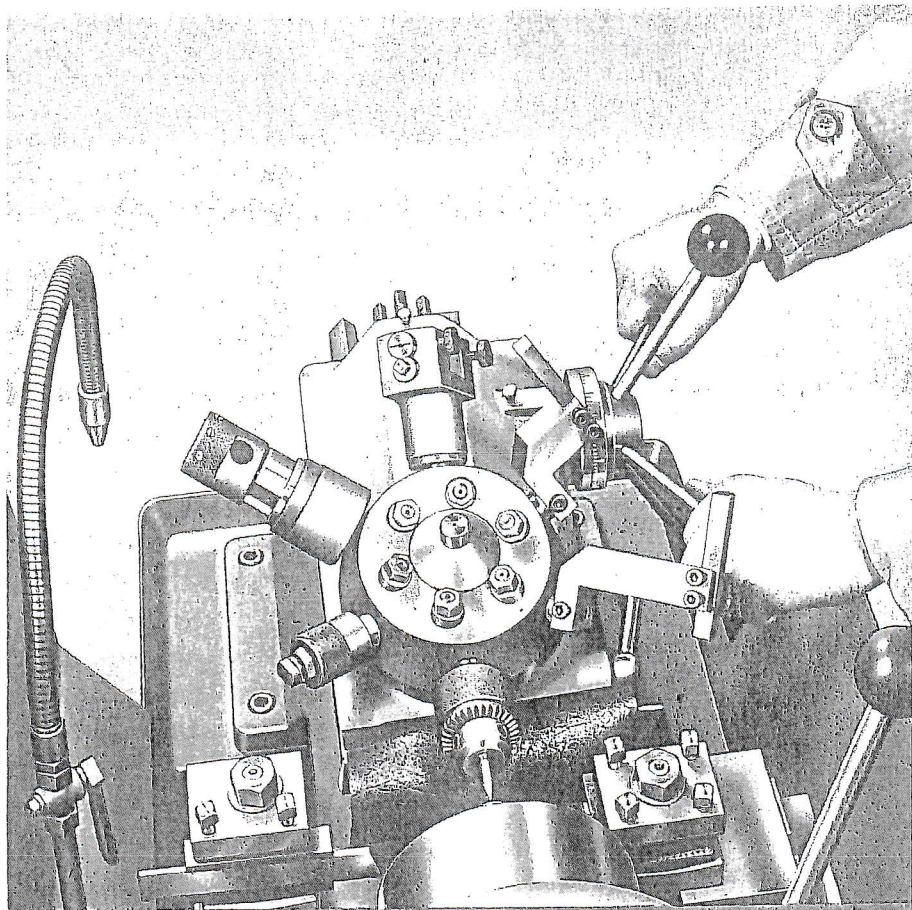

**BLOMQVISTS
VERKSTADS
AKTIEBOLAG**

Försäljningsavdelningen
Postbox 2036, Södertälje 2
Telefon 0755/32970

Register

Sida

2	Register och beställningsanvisning
3	Alfabetiskt namnregister och kodbeteckning
5	Garantibevis
6	Provningsprotokoll
9	Måttskiss för BS och SL
10	Allmän bruksanvisning och driftsinstruktion för SL-variator
11	Kopplingsschema, 1-hastmotor, 380 V
12	Kopplingsschema, 1-hastmotor, 220 V
13	Kopplingsschema, 2-hastmotor, 380 V
14	Kopplingsschema, 2-hastmotor, 220 V
15	Uppställning och uppriktning av BS och SL
16	Enhetsskåp för BS
17	Enhetsskåp för SL
18	Montering av pendelbock på BS
19	Pendelbock
20	Instruktion för montering och demontering av spindel-docka K
21	Spindeldocka K
22	Monteringsinstruktion för bakväxel
23	Prisma med ledarskruv och detaljer
24	Instruktion för montering och demontering av spindel-docka SL
25	Spindeldocka SL
26	Släde och tvärslid
27	Toppslid
28	Växelpått standard
29	Växelpått med automatisk tvärrmatning
30	Instruktion för byte av gängmutter
31	Dubbdocka
32	Nortonlåda
33	Växelhjul, lyra och kåpa
34	Fräsanordning
35	Spänntång special
36	Spänntång med spak för BS
37	Spänntång med ratt för BS
38	Spänntång med spak för SL
39	Spänntång med ratt för SL
40	Vridbart längdstopp
41	Fast och medlöpande stöddocka
42	Instruktion för montering av konslid
43	Konslid
44	Instruktion för justering av revolverhuvud och -slid
45	Instruktion för inskavning och borring av revolverhuvud
46	Revolverslid och revolverhuvud
47	Revolverslid och revolverhuvud
48	Tvårslidssupport med bakförsättare

Beställningsanvisning

Vid beställning var god uppgiv alltid:

1. Fullständigt firmanamn och adress.
2. Referens (vid brev ordernummer, beteckning etc. – vid telefon dessutom namn på den person som beställer).
3. Svarens tillverkningsnummer (finns instämplat på gängtabellen och på prisma vid dubbdockan).
4. Detaljens beteckning och kodnummer (t. ex. spindel B 11).

Contents

Page

2	Contents and order instructions
4	Index and code letter designations
7	Certificate of guarantee
8	Test report
9	Drawing for BS and SL
10	Operating instructions for SL-variator
11	Wiring diagram, single-speed motor, 380 V
12	Wiring diagram, single-speed motor, 220 V
13	Wiring diagram, two-speed motor, 380 V
14	Wiring diagram, two-speed motor, 220 V
15	Setting-up and alignment of BS and SL
16	Cabinet for BS
17	Cabinet for SL
18	Assembling pivoted base plate
19	Pivoted base plate and countershaft assy
20	Instructions for stripping and assembling headstock K
21	Headstock K
22	Instructions for fitting reverse gear
23	Bed with lead screw and components
24	Instruction for stripping and assembling headstock SL
25	Headstock SL
26	Carriage and cross slide
27	Compound rest
28	Standard tumbler plate
29	Tumbler plate with automatic cross feed
30	Instructions for changing split nut
31	Tailstock
32	Norton gear box
33	Change gears, bracket and cover
34	Milling attachment
35	Collet chuck, special
36	Collet chuck, with lever for BS
37	Collet chuck, with wheel for BS
38	Collet chuck, with lever for SL
39	Collet chuck, with wheel for SL
40	Rotatable longitudinal feed stop
41	Fixed and moving steady rest
42	Instructions for assembly of taper slide
43	Taper slide
44	Instructions for adjusting turret head and capstan slide
45	Instructions for scraping-in separate capstan slide and drilling turret
46	Capstan slide with turret head
47	Capstan slide with turret head
48	Cross slide support with rear toolpost

Order instructions

The following information should always be given when ordering:

1. Full name and address of firm.
2. Reference (when writing: Order No., designation etc.; when telephoning: Also the name of the person placing the order).
3. Serial number of the lathe (stamped on the thread tables and on the bed by the tailstock).
4. Code number and designation of component (e.g. spindle B 11).

Alfabetiskt namnregister

Beteckning	Sida	Kod- bokstav
Alfabetiskt namnregister	3	
Allmän bruksanvisning	10	
Dubbdocka	31	L
Enhetsskåp BS	16	S
Enhetsskåp SL	17	US
Fräsanordning	34	U
Garantibevis	5	
Instruktion för montering och demontering av spindeldocka K	20	
Instruktion för montering och demontering av spindeldocka SL	24	
Instruktion för byte av gängmutter	30	
Instruktion för montering av konslid	42	
Instruktion för justering av revolverhuvud och -slid	44	
Instruktion för inskavning och borrar av revolverhuvud	45	
Konslid	43	T
Kopplingsschema, 1-hast, 380 V	11	
Kopplingsschema, 1-hast, 220 V	12	
Kopplingsschema, 2-hast, 380 V	13	
Kopplingsschema, 2-hast, 220 V	14	
Monteringsinstruktion för bakväxel	22	
Montering av pendelbock	18	
Måttskiss för BS-SL	9	

Alfabetiskt namnregister

Beteckning	Sida	Kod- bokstav
Nortonlada	32	P
Pendelbock	19	R
Prisma med ledarskriv och detaljer	23	A
Provningsprotokoll	6	
Register	2	
Revolverslid med revolverhuvud	46-47	X
Spänntång special	35	NA
Spänntång med spak BS	36	NO
Spänntång med ratt BS	37	NP
Spänntång med spak SL	38	UNO
Spänntång med ratt SL	39	UNP
Släde	26	D
Spindeldocka BS	21	B
Spindeldocka SL	25	UB
Stöddocka fast	41	NB
Stöddocka medlöpande	41	NC
Toppslid	27	F
Tvärslid	26	E
Tvärslidssupport	48	V
Uppställning och uppriktning	15	
Vridbart längdstopp	40	NE
Växelhjul, lyra och kåpa	33	O
Växelplåt standard	28	H
Växelplåt med automatisk tvärratning	29	K

Kodbokstäver

A	= Prisma med ledarskriv och detaljer
B	= Spindeldocka K
D	= Släde
E	= Tvärslid
F	= Toppslid
H	= Växelplåt, standard
K	= Växelplåt med automatisk tvärratning
L	= Dubbdocka
NA	= Spänntång special
NB	= Fast stöddocka
NC	= Medlöpande stöddocka
NE	= Vridbart längdstopp
NO	= Spänntång med spak BS

NP	= Spänntång med ratt BS
O	= Växelhjul, lyra och kåpa
P	= Nortonlada
R	= Pendelbock
S	= Enhetsskåp BS
T	= Konslid
U	= Fräsanordning
UB	= Spindeldocka SL
UNO	= Spänntång med spak SL
UNP	= Spänntång med ratt SL
US	= Enhetsskåp SL
V	= Tvärslidssupport
X	= Revolverslid med revolverhuvud

Alphabetical index

	Page	Code letters
Bed with lead screw and components	23	A
BS and SL setting up and aligning	15	S, US
Lathe cabinet BS and SL	16—17	
Capstan slide	46—47	X
Capstan slide adjusting	44	
Capstan slide scraping in	45	
Carriage	26	D
Certificate of guarantee	7	
Change gears, bracket and cover	33	O
Chuck collet, special	35	NA
Chuck collet with lever for BS	36	NO
Chuck collet with wheel for BS	37	NP
Chuck collet with lever for SL	38	UNO
Chuck collet with wheel for SL	39	UNP
Compound rest	27	F
Contents	2	
Countershaft assembly	19	R
Cross slide	26	E
Cross slide support	48	V
Drawing for BS and SL	9	
Fixed steady rest	41	NB







Alphabetical index

	Page	Code letters
General instructions	10	
Headstock K stripping and assembling	20	
Headstock K stripping and assembling	21	B
Headstock SL stripping and assembling	24	
Headstock SL stripping and assembling	25	UB
Instructions for fitting reverse gear	22	
Longitudinal feed stop	40	NE
Milling attachment	34	U
Moving steady rest	41	NC
Norton gear box	32	P
Nut, split changing	30	
Pivoted base plate assembling	18	
Reverse gear assembling	22	
Standard tumbler plate	28	
Tailstock	31	L
Taper slide	43	T
Taper slide assembling	42	
Test report	8	
Tumbler plate, automatic cross feed	29	
Wiring diagrams	11—14	

Code letters







A = Bed with lead screw and component
 B = Headstock K
 D = Carriage
 E = Cross slide
 F = Compound rest
 H = Tumbler plate standard
 K = Tumbler plate, automatic cross feed
 L = Tailstock
 NA = Chuck collet special
 NB = Fixed steady rest
 NC = Moving steady rest
 NE = Longitudinal feed stop
 NO = Chuck collet with lever for BS

NP = Chuck collet with wheel for BS
 O = Change gears
 P = Norton gear box
 R = Countershaft
 S = Lathe cabinet for BS
 T = Taper slide
 U = Milling attachment
 UB = Headstock SL
 US = Lathe cabinet for SL
 UNO = Chuck collet with lever for SL
 UNP = Chuck collet with wheel for SL
 V = Cross slide support
 X = Capstan slide

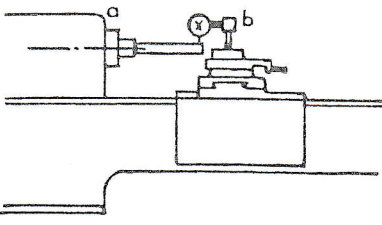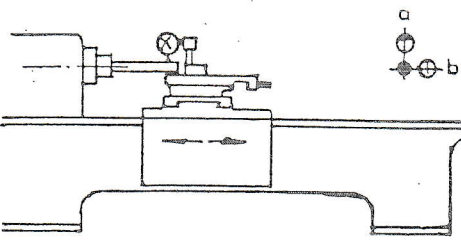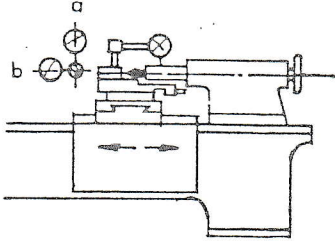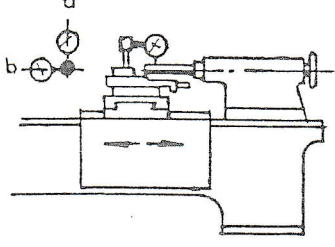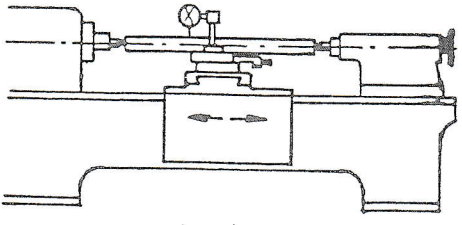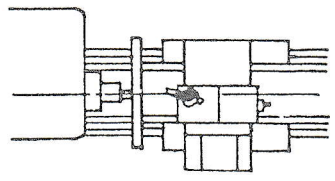
Kontrollens utförande	Tillatna avvikelser	Uppmätta avvikelser
	1 a) Spindelkonans kastning vid spindelns nos 1 b) Spindelkonans kastning mätt på dorn	0,015 mm 0,03 på 300 mm längd
	2 a) Arbetsspindelns parallellitet med prisma i vertikalled (stigande endast mot dornens fria ände) 2 b) Arbetsspindelns parallellitet i horisontalled (dornens fria ände får endast vara riktad mot stålets trycksida)	0–0,02 mm på 300 mm längd 0–0,02 mm på 300 mm längd
	3 a) Pinolens parallellitet med prisma i vertikalled (stigande endast mot fria änden) 3 b) Pinolens parallellitet med prisma i horisontalled (fria änden får endast avvika mot stålets trycksida)	0–0,01 mm på 50 mm längd 0–0,01 mm på 50 mm längd
	4 a) Pinolkonans parallellitet med prisma i vertikalled (stigande endast mot dornens fria ände) 4 b) Pinolkonans parallellitet i horisontalled (dornens fria ände får vara riktad endast mot stålets trycksida)	0–0,01 mm på 100 mm längd 0–0,01 mm på 100 mm längd
	5) Arbetsaxelns (dorn mellan spetsarna) parallellitet med prisma i vertikalled (stigande endast mot dubbdocken)	0–0,02 mm
	6) Svarvar plant (endast skålighet tillåtes)	0–0,015 mm på 130 mm diameter

TEST REPORT ON BLOMQUIST LATHE


Type _____ Serial No. _____

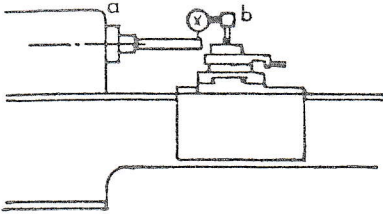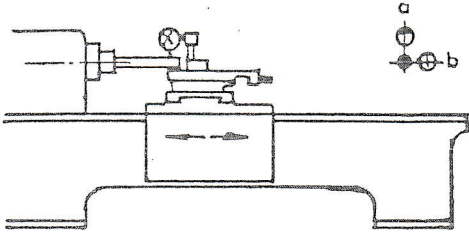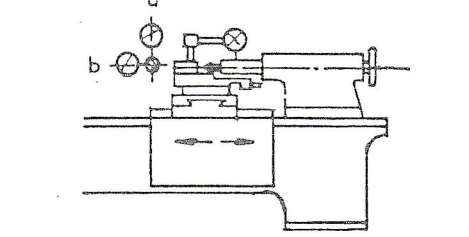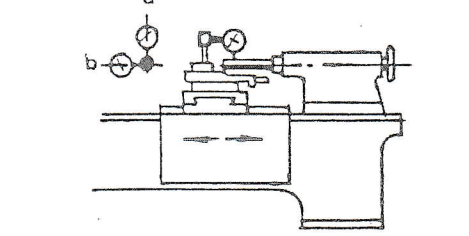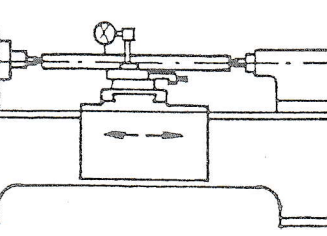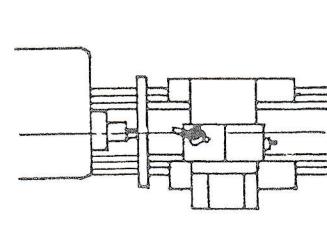Nature of test	Permissible deviations	Observed deviations
	1 a) Throw of spindle taper, measured at spindle nose 0.015 mm	
	1 b) Throw of spindle taper, measured on mandrel 0.03 mm per 300 mm	
	2 a) Parallelism of headstock spindle with bed in vertical plane — rise permissible towards free end of mandrel only 0—0.02 mm per 300 mm	
	2 b) Ditto in horizontal plane — free end of mandrel may only incline against direction of tool pressure 0—0.02 mm per 300 mm	
	3 a) Parallelism of tailstock with bed in vertical plane — rise permissible towards free end only 0—0.01 mm per 50 mm	
	3 b) Ditto in horizontal plane — free end may only incline against direction of tool pressure 0—0.01 mm per 50 mm	
	4 a) Parallelism of tailstock taper with bed in vertical plane — rise permissible towards free end only 0—0.01 mm per 100 mm	
	4 b) Ditto in horizontal plane — free end of mandrel may only incline against direction of tool pressure 0—0.01 mm per 100 mm	
	5) Parallelism of axis of centres with bed in vertical plane. Checked with mandrel between centres. Rise permissible towards tailstock only 0—0.02 mm	
	6) Movement of cross slide at 90°. Concave error only 0—0.015 mm per 130 mm diameter	

Måttskiss BS-600 och 1000
Drawing BS-600 och 1000

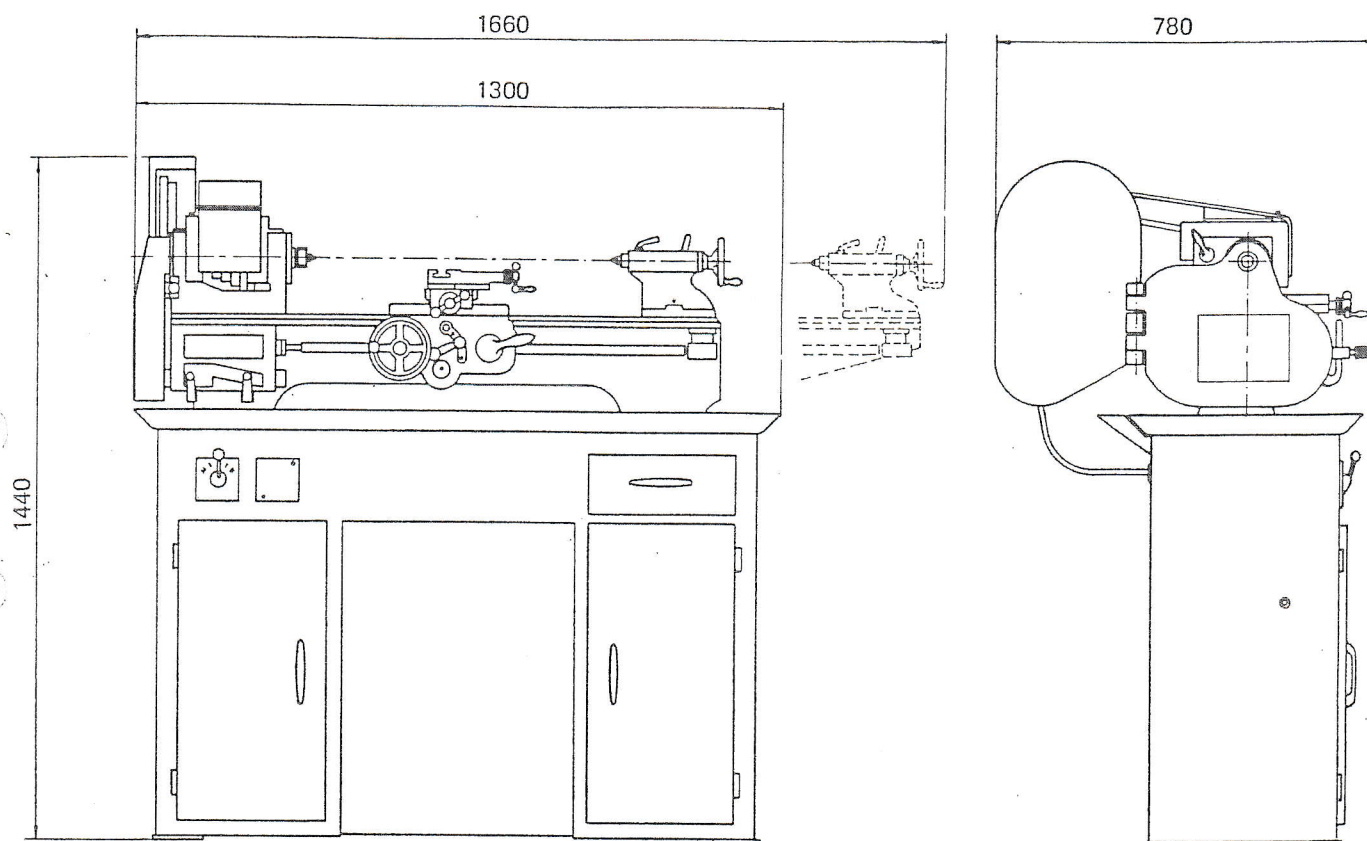

Måttskiss BS-600 och 1000 SL
Drawing BS-600 och 1000 SL

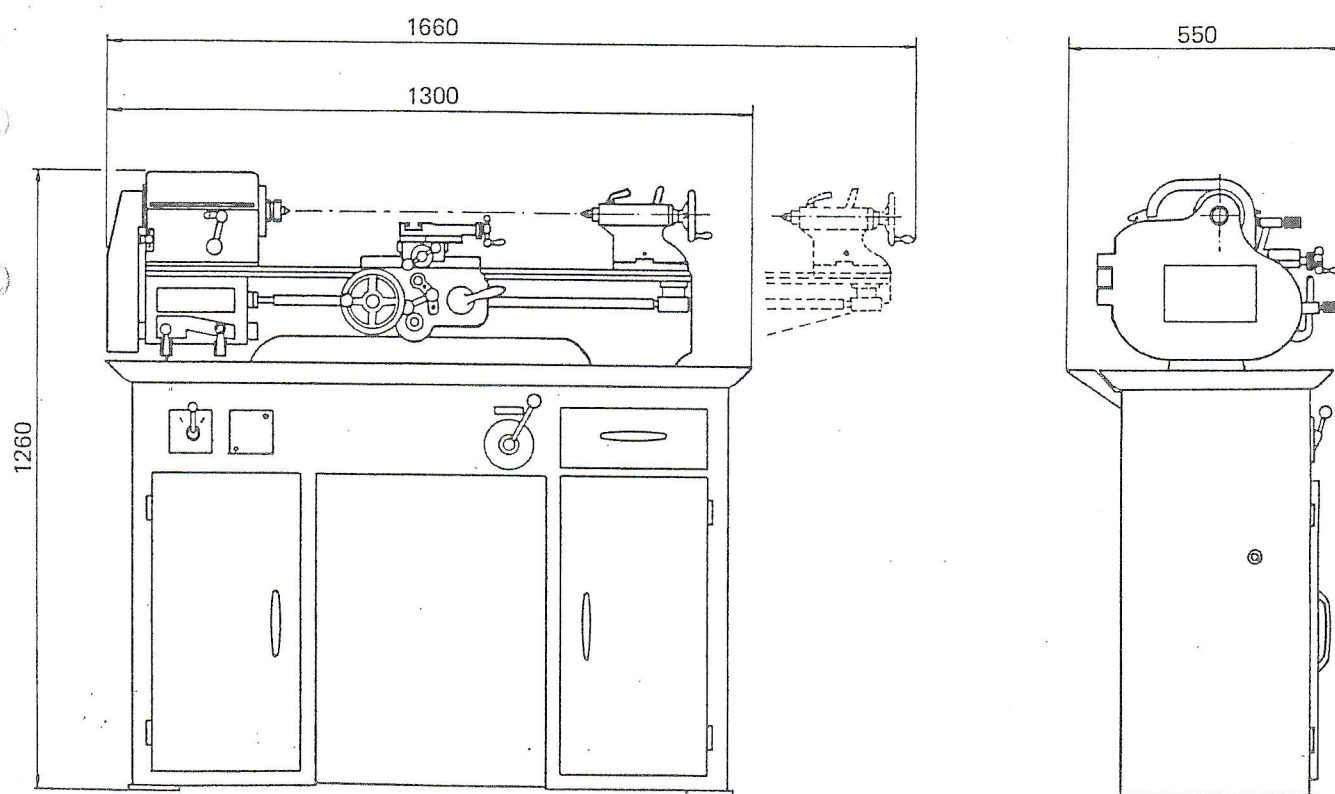

Rengöring, smörjning, skötsel

Gör ren svarven ordentligt en gång i veckan och tag bort spån varje dag. Håll alla bearbetade ytor rena och täkta med ett tunt oljeskikt, när svarven icke användes. Gör alltid dubbarna rena, innan dessa läggs undan efter användning.

Rullagrad spindel: Smörj aldrig lagren med olja — de är packade i fett — men kontrollera fettet en gång per år. (Lagret skall vara till hälften fyllt.)

På övriga smörjställen: Använd tunnflytande olja av högsta kvalitet förslagsvis turbinolja SAE 20.

För smörjning av bakväxel och drivhjul UB 63 i BS 600 SL observera skruvarna UB 88 resp. UB 86.

Kontrollera under hand som svarven används att:

- motorn sitter ordentligt fastdragen,
- kilrepen är ändamålsenligt spända,
- spindeln och dubbdockans dubbar samt konor hålles rena,
- slidverk och förkläde omsorgsfullt befrias från spån dagligen,
- lämpligt glapp hålles i spindellagren,
- förslitna delar utbytes i tid,
- ledarskruv och rörliga delar utan speciella smörjställen får några droppar olja varje vecka.

Koppling av motor och fram- och backomkopplare

På för olika spänning omkopplingsbara motorer finns en motorskylt, vilken anger, hur omkoppling sker. Fram- och backomkopplaren behöver härvid icke omkopplas, när densamma inkopplats. Anslutningen av maskinen till nätet liksom övriga erforderliga anslutningar av elutrustning ombesörjes helt av kunden. Observera, att ett motorskydd avpassat för önskad driftspänning normalt bör inkopplas före maskinen. Tillhandahålles av Blomqvists (se prislistan). För tvåhastighetsmotorer erfordras polkopplare med överströmsrelä.

Driftsinstruktion för variator

Viktigt: Innan variatorn sättes i drift genomläs noga instruktionen.

Absolut förbjudet att vrida på regleringsratten då variatorn ej är i drift.

Olja: VARIATORN LEVERERAS ALLTID MED OLJA IFYLLD.

Oljetyp: VACUUM DTE OIL LIGHT eller motsvarande. OBS! Det är av synnerligen stor vikt att rätt oljetyp användes.

Påfyllning: Skruva bort oljepluggen och håll på olja upp till översta märket på oljestickan. Ungefärlig oljemängd finns angiven på variators skylt.

Oljecirkulation: Oljecirkulationen kontrolleras genom oljeståndsgått som har en inbyggd aluminiumflottör. Om denna ej vibrerar under gång, stanna motorn omedelbart och kontakta leverantören.

Avtappning: Vid oljeavtappning bortskrivas oljepluggen placerad nedtill på variatorn.

Oljebyte: Första oljebytet skall ske efter ca 200 driftstimmar. Innan ny olja påfylls, skall variatorn sköljas med en förstklassig sköljolja. Följande oljebyten sker efter var 600:e driftstimme.

Variators arbetstemperatur är ca 40° över rumstemperatur efter 2 timmars drift.

Cleaning, lubrication, maintenance

Give the lathe a thorough cleaning once a week and remove chips every day. Keep all machined surfaces clean and removed with a thin film of oil when the lathe is not in use. Always clean the centres before putting them away after use.

Spindle with roller bearings: Never use oil on the bearings — they are packed with grease — but check the grease once a year: (The bearing should be half full.)

Remaining lubrication points: High-grade low-viscosity oil is suggested (i. e. SAE 20 turbo oil).

When lubricating reverse gear and pinion UB 63 on the BS 600 SL remember screws UB 88 and UB 86.

Check the following points regularly during use that:

- the motor is securely mounted,
- the V-belts are correctly tensioned,
- the spindle and the tailstock centres and tapers are kept clean
- the sliding mechanism and apron are thoroughly freed from chips every day,
- a suitable play is maintained in the spindle bearings,
- worn components are replaced in good time,
- the leadscrew and moving parts without special lubrication points are given drops of oil once a week.

Connection of motor and reversing switch

The motor is reconnectable and its data plate indicates how reconnection should be done. Once connected-up, it is not necessary to reconnect the reverse switch when reconnecting the motor. All connections to mains and other electrical connection work is the entire responsibility of the customer. CAUTION. An overload cutout suitable for the actual operating current will normally be required prior to the machine. Cutouts are available from Blomqvists' — see price list —. A polechanging starter with over-current protection will be required for two-speed motors.

Operating instructions for variator

Warning: Read the instructions carefully before using the variator.

Movement of the control wheel when the variator is not running is strictly forbidden.

Oil: OIL IS ALWAYS FILLED IN THE VARIATOR PRIOR TO DELIVERY.

Oil type: VACUUM (SOCONY) DTE LIGHT or corresponding oil. N.B. Use of the right oil is particularly important.

Topping-up: Unscrew the oil filter plug and fill to the upper mark on the dipstick. The approximate volume of oil is indicated on the variator data plate.


Oil circulation: An aluminium float is incorporated in the oil sight glass. This float should bob during operation. If not, stop the motor at once and get in touch with the machine supplier.

Draining: Simply unscrew the oil drain plug.


Oil change: Change oil after the first 200 running hours, approximately. Flush with a first-grade flushing oil before refilling. Change oil after every 600 running hours thereafter.

Designed working temperature for the variator is about 40° C. above ambient temperature after 2 hours' running.


Kopplingsschema/Wiring diagram for BS-SL
 1-hast.motor/single speed motor
 380 V, 3 phase, 50-cps. a.c. mains

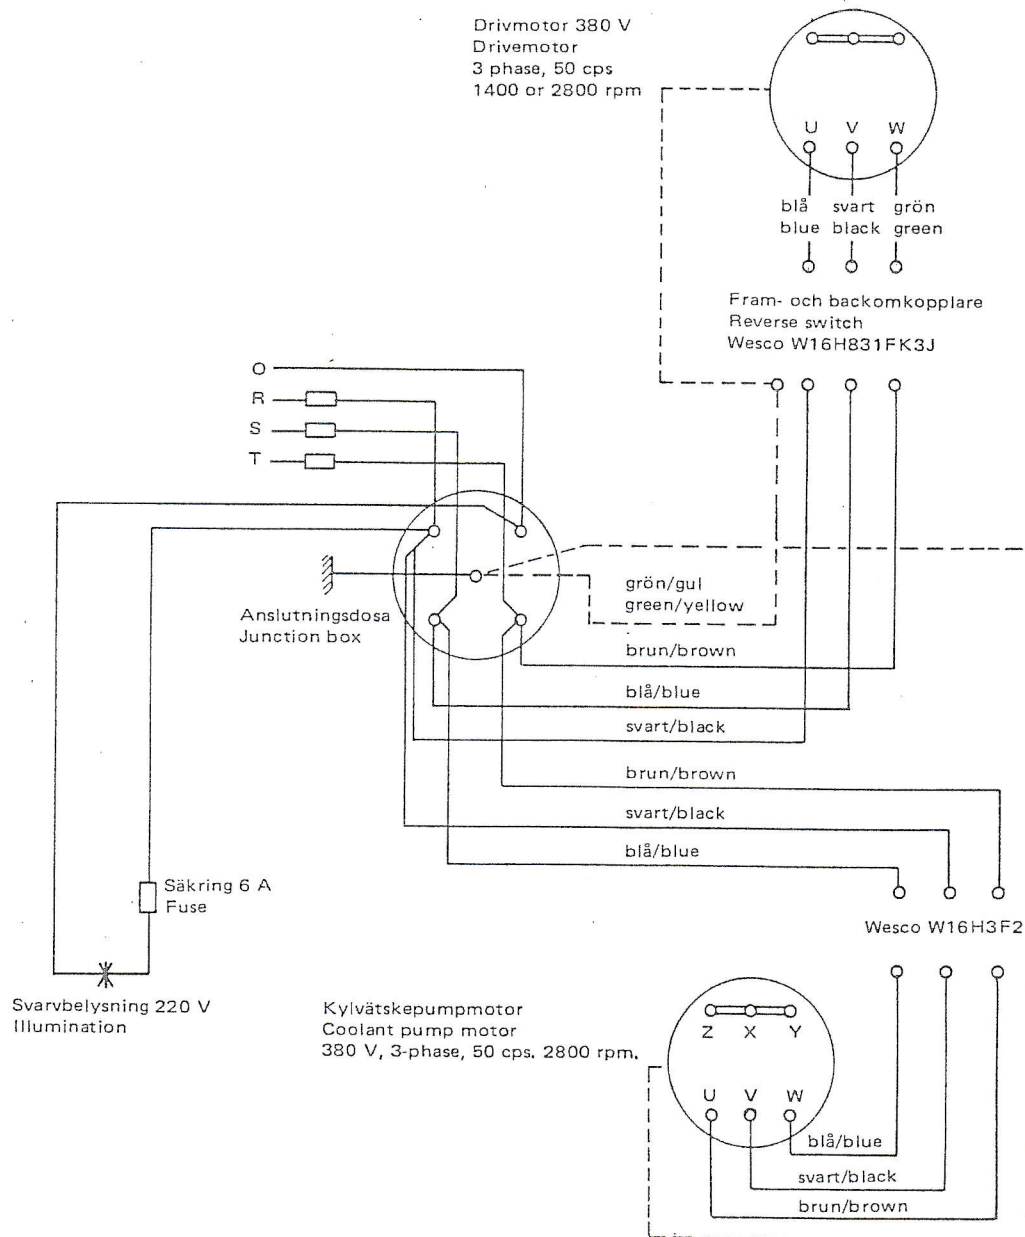


Kopplingsschema/wiring diagram for BS-SL
 1-hast.motor/single speed motor
 220 V, 3 phase, 50-cps. a.c. mains

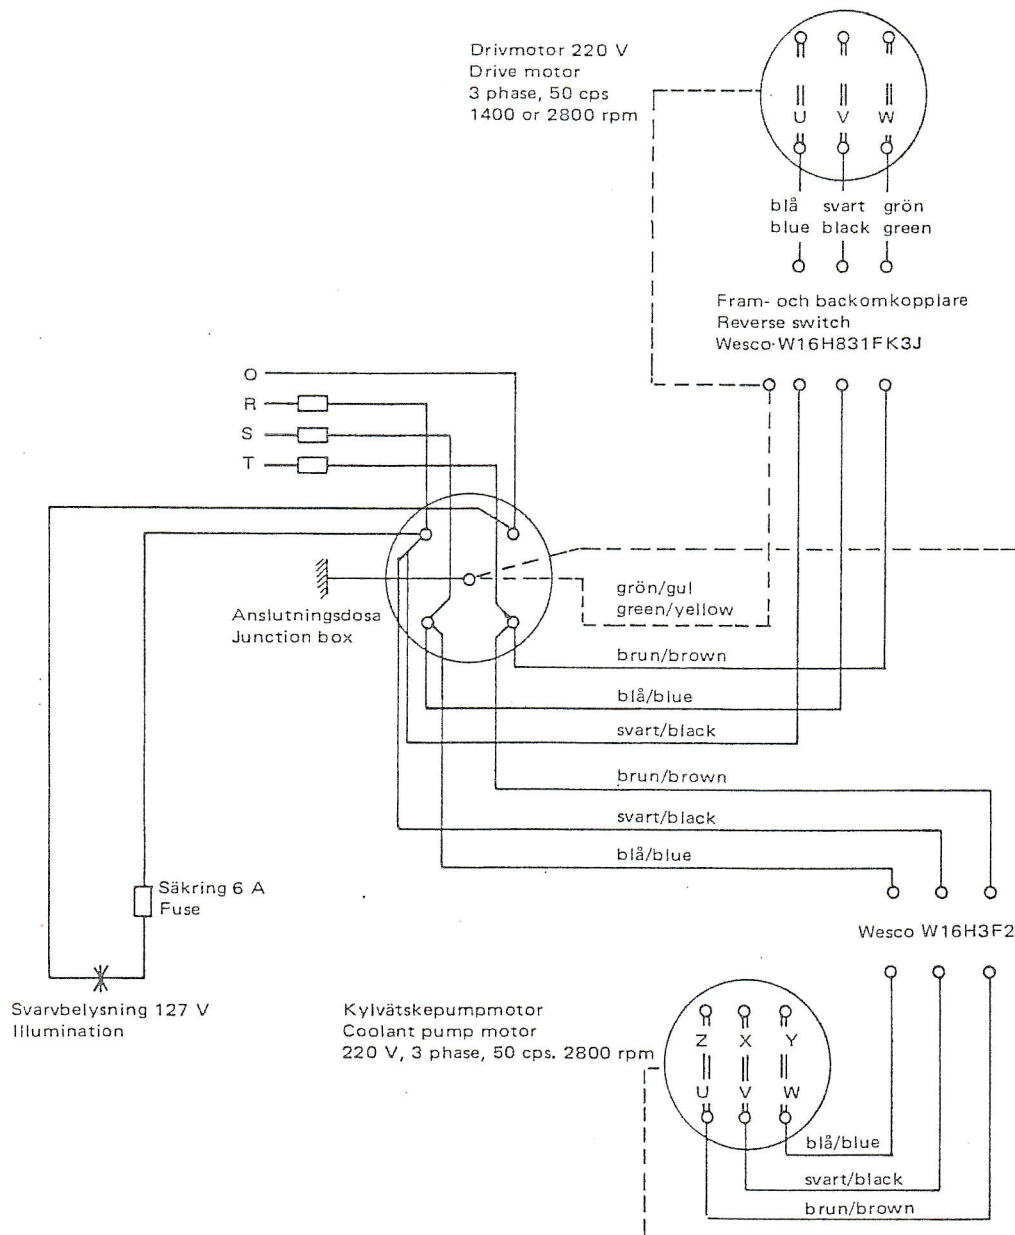


Kopplingsschema/wiring diagram for BS
 2-hast. motor/2-speed motor
 380 V, 3 phase, 50-cps. a.c. mains

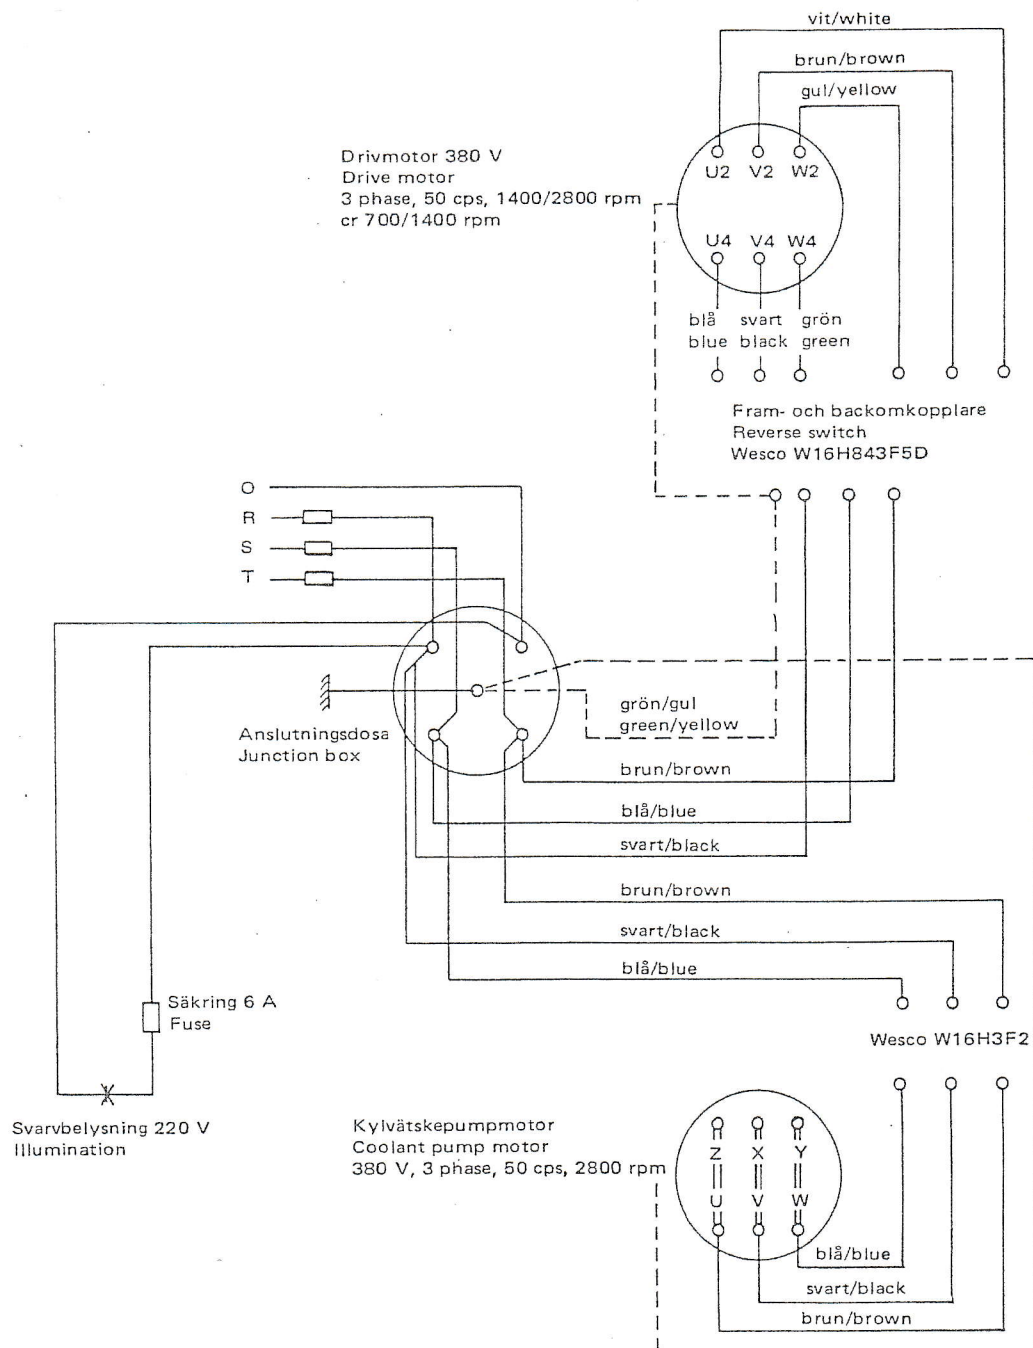

Kopplingschema/wiring diagram for BS
2-hast. motor/2-speed motor
220 V, 3 phase, 50-cps. a.c. mains

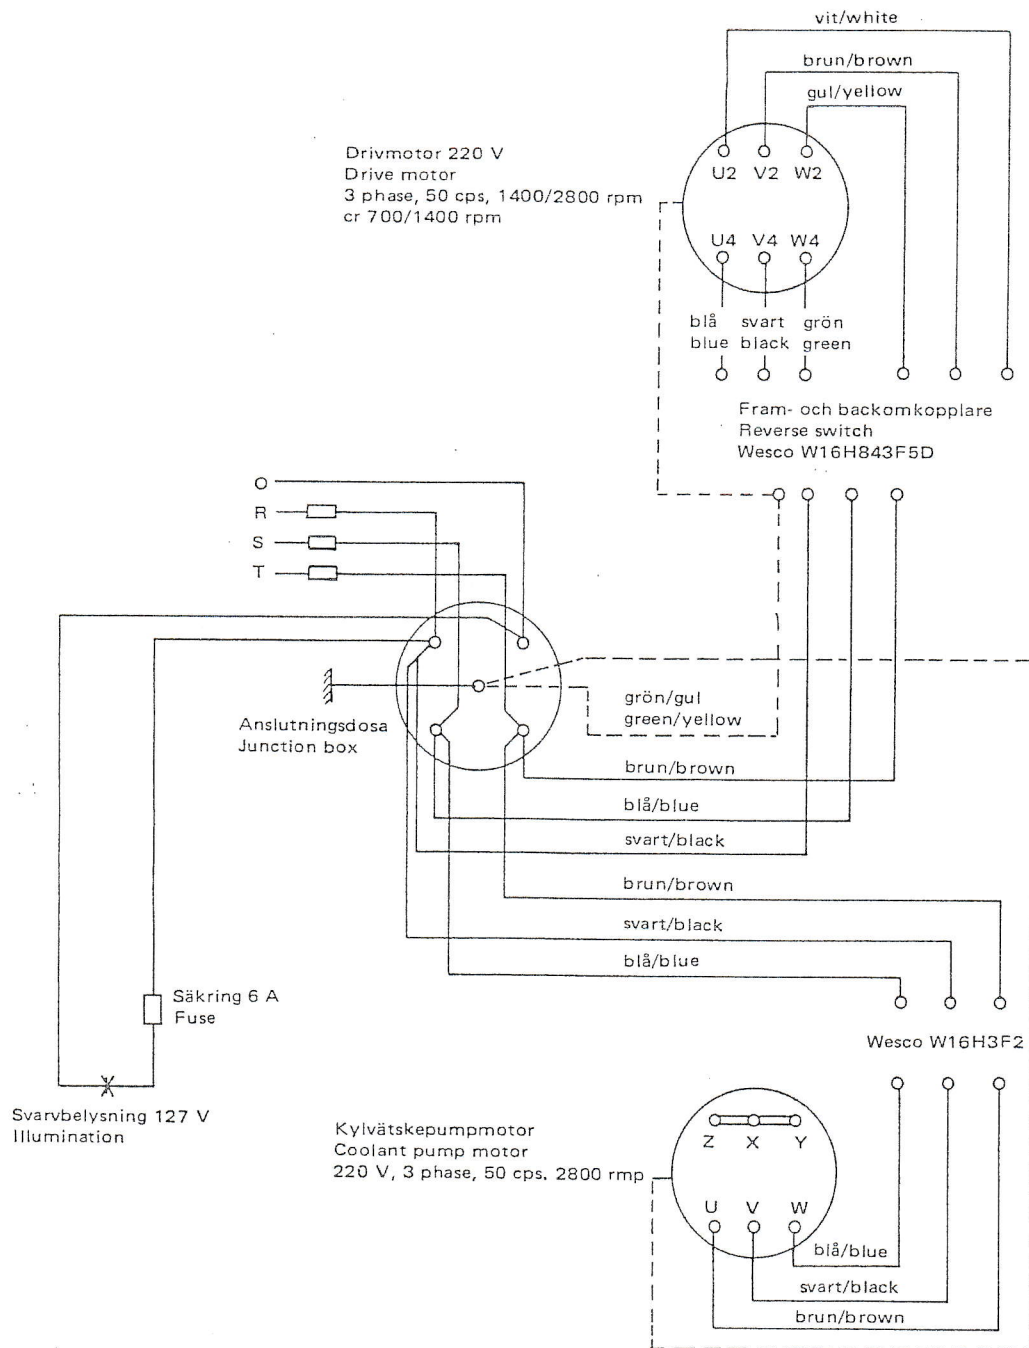

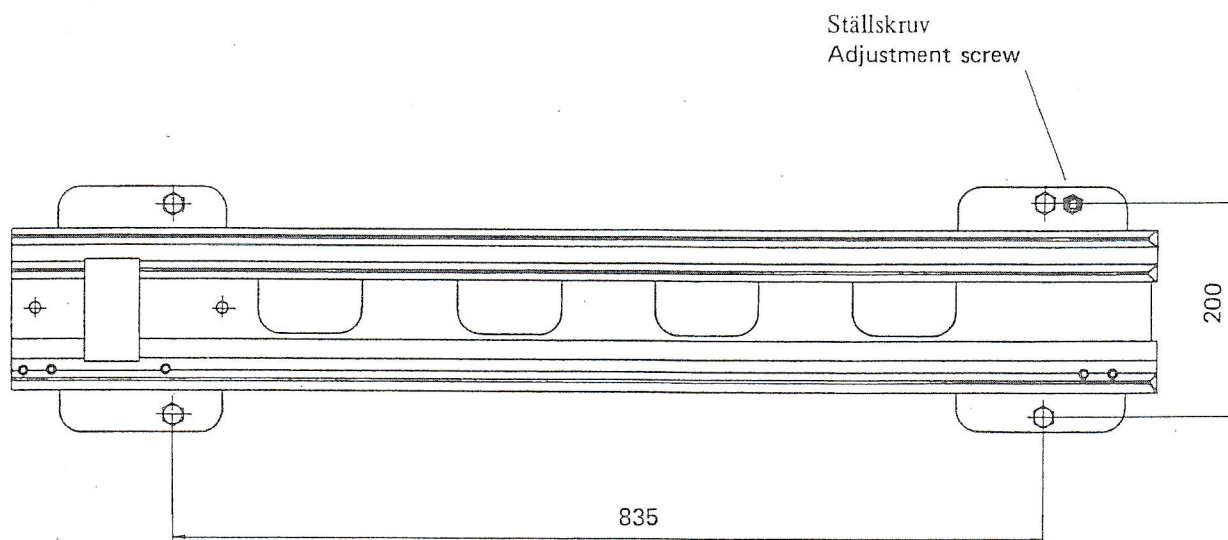

Uppställning och uppriktning av BS och SL

- 1) För att svarven skall kunna arbeta väl och lämna en korrekt produkt är det synnerligen viktigt att tillse, att bädden icke skevas, när svarven monteras på golv eller bänk. Förvissa Er därför om att underlaget är jämnt och ställ upp svarven på spånlåda med enhetsskåp eller arbetsbänk, som medelst bultar fästes vid golvet. Drag fast bäddens fästbultar vid spindeldockan och placera därefter ett precisionsvattenpass på tvärsliden med toppsliden borttagen. Slå den flytta, därefter till dubbdockan, varefter justering sker med därför avsedd ställskruv. Drag sedan åt fästbultarna.

Vid behov korrigera

- a) Vid svarv med spånlåda och enhetsskåp med ställskruven.
- b) I övriga fall med mellanlägg (bladmetall) under bäddens fötter.

Drag fast runtom under kontroll, så att samma utslag kvarstår.

Efter denna uppriktning ger maskinen de värden provningsprotokollet utvisar.

- 2) Kontrollera flera gånger årligen att svarvbädden är korrekt uppriktad. Justeringar utföres enligt ovan.

Setting-up and aligning BS och SL

- 1) If the lathe is to function well and make accurate turnings it is essential to see that the bed is not deformed when the lathe is set up on the floor or on a bench. Be quite sure therefore that the site is level, and set the lathe up on a chip pan with a cabinet base or on a workbench which is bolted firmly to the floor. Tighten the retaining bolts of the bed at the headstock end and then place a high-precision spirit level transversely across the V-ways of the bed with the compound rest removed. Then shift the carriage to the tailstock end and adjust with appropriate screws. Finally tighten holding-down bolts.


If necessary, adjust as follows:

- a) on a lathe with chip pan and cabinets, use the adjustment screws in the right-hand cabinet leg:
- b) in all other cases, use shims of thin metal under the legs of the bed.

Go round the bolts in turn, tightening a little at a time, so as to maintain the same spirit-level reading.

When trued up in this way the machine will be found to comply with the data given in the inspection report.


- 2) Check the alignment of the lathe bed several times a year. Make any adjustments that are needed as described above.

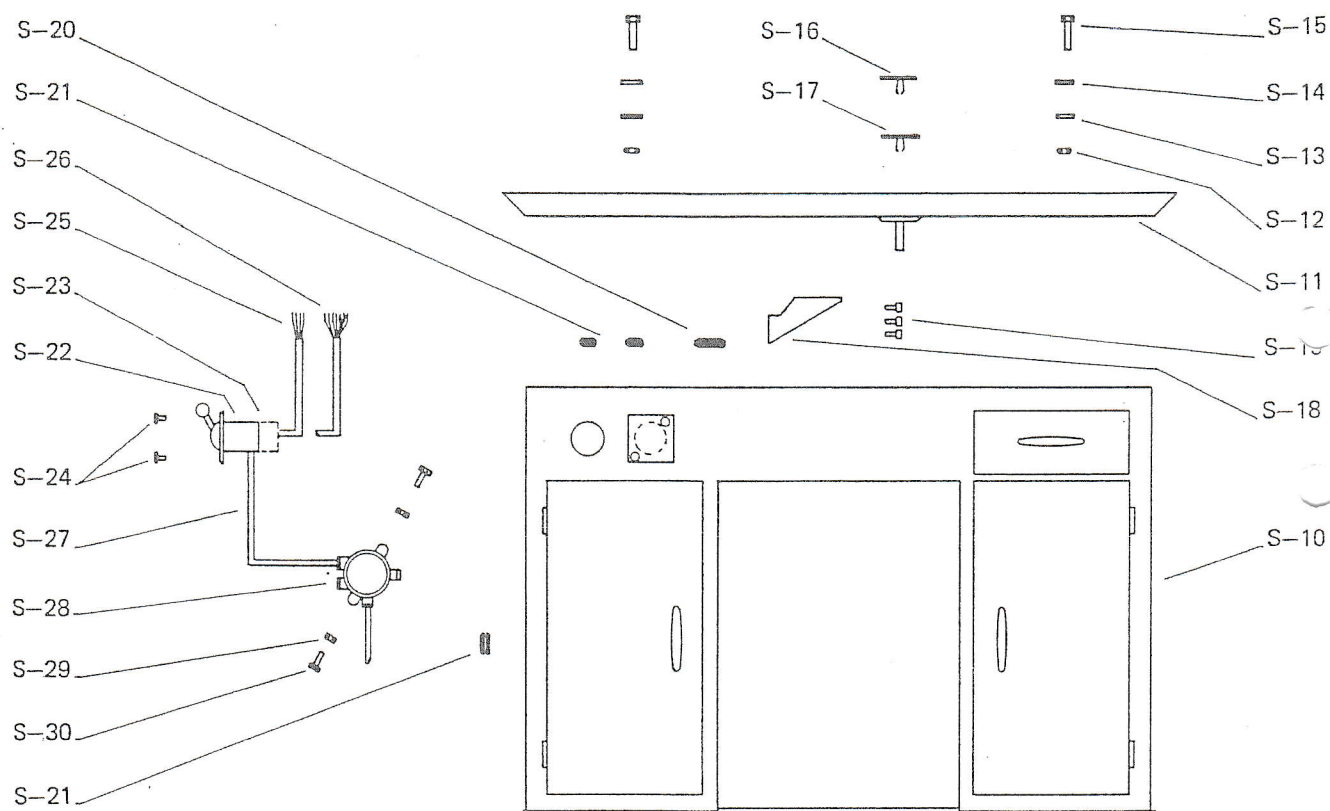

S-10 Svarvskåp
 S-11 Spånlåda
 S-12 Tätningarring
 S-13 Bricka
 S-14 Bricka
 S-15 Bult
 S-16 Filter
 S-17 Lock
 S-18 Konsol
 S-19 Skruv
 S-20 Genomföring
 S-21 Genomföring
 S-22 Pådrag,
 en-hast
 S-23 Pådrag,
 två-hast
 S-24 Skruv
 S-25 Kabel, en-hast
 S-26 Kabel, två-hast
 S-27 Kabel
 S-28 Kopplingsdosa
 S-29 Mutter
 S-30 Skruv

S-10 Lathe cabinet
 S-11 Chip-pan
 S-12 Jointing ring
 S-13 Plate
 S-14 Plate
 S-15 Bolt
 S-16 Filter
 S-17 Cover
 S-18 Bracket
 S-19 Screw
 S-20 Inlet
 S-21 Inlet
 S-22 Starting rheostat,
 single speed
 S-23 Starting rheostat,
 two speed
 S-24 Screw
 S-25 Cable, single speed
 S-26 Cable, two speed
 S-27 Cable
 S-28 Junction box
 S-29 Nut
 S-30 Screw

Äldre typ av SL-universal med sadivar-variator

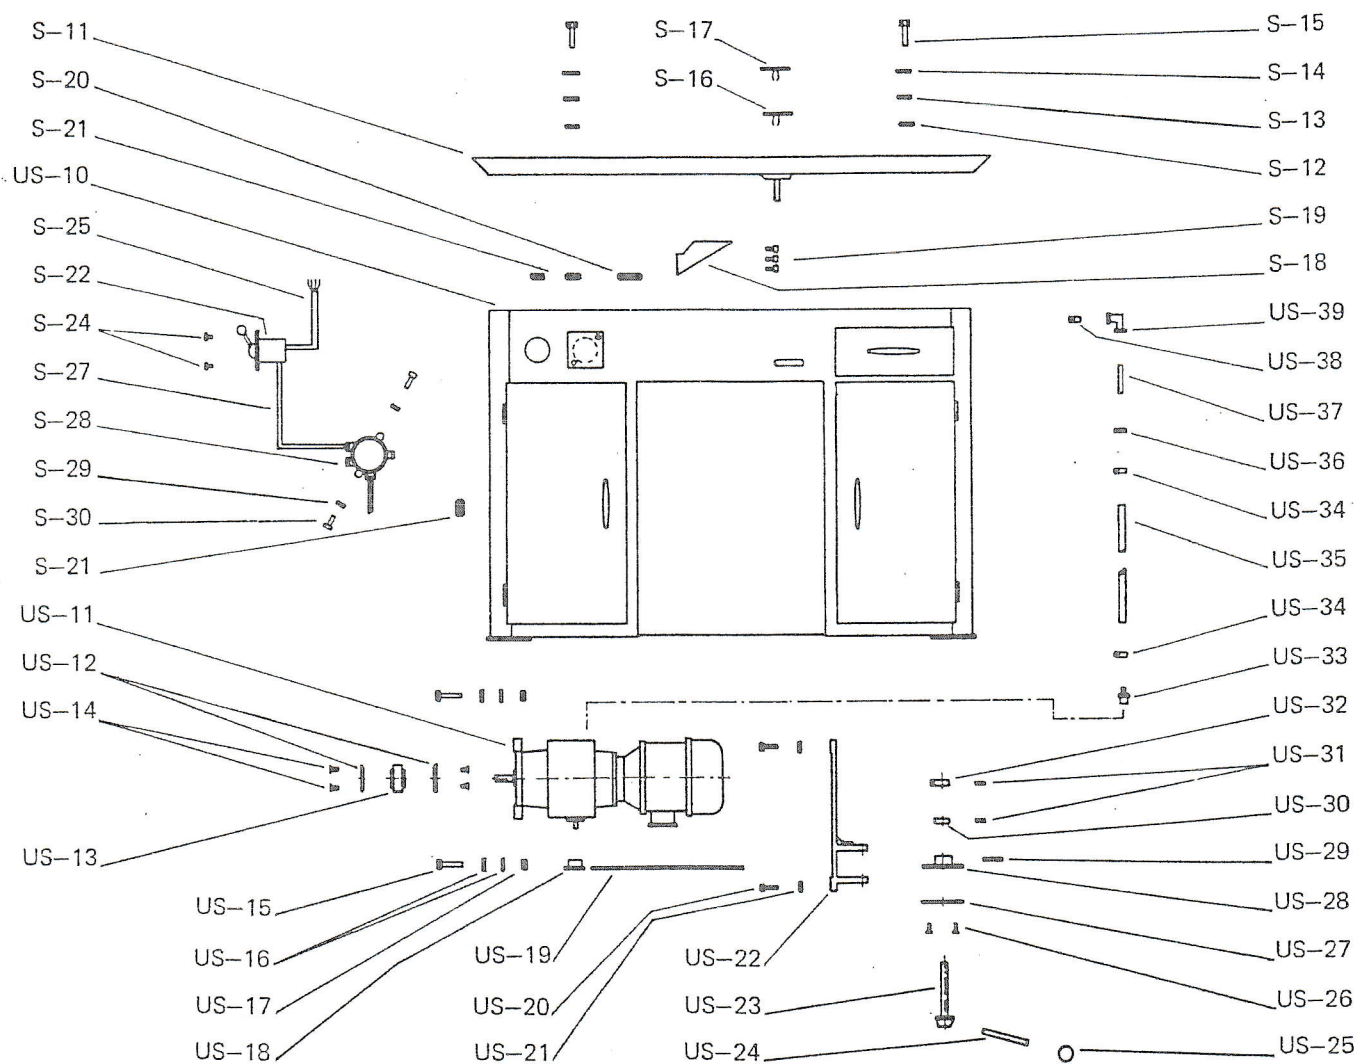


US-10 Svarvskåp SL
 US-11 Variator
 US-12 Styrskena
 US-13 Drivhjul
 US-14 Skruv
 US-15 Bult
 US-16 Bricka
 US-17 Mutter
 US-18 Kedjehjul
 US-19 Kedja
 US-20 Bult
 US-21 Bricka
 US-22 Fäste
 US-23 Axel
 US-24 Spak

US-25 Kula
 US-26 Skruv
 US-27 Skala
 US-28 Kedjehjul
 US-29 Stift
 US-30 Distansring
 US-31 Stoppskruv
 US-32 Stopp
 US-33 Anslutning
 US-34 Slangklämma
 US-35 Slang
 US-36 Mutter
 US-37 Rör
 US-38 Plugg
 US-39 Vinkel

US-10 Lathe cabinet
 US-11 Variator
 US-12 Guid rail
 US-13 Driving wheel
 US-14 Screw
 US-15 Bolt
 US-16 Plate
 US-17 Nut
 US-18 Chain wheel
 US-19 Chain
 US-20 Bolt
 US-21 Plate
 US-22 Bracket
 US-23 Shaft
 US-24 Lever

US-25 Bullet
 US-26 Screw
 US-27 Graduation
 US-28 Chain wheel
 US-29 Pin
 US-30 Distance ring
 US-31 Stop screw
 US-32 Stop
 US-33 Connection
 US-34 Hose clamp
 US-35 Hose
 US-36 Nut
 US-37 Pipe
 US-38 Plug
 US-39 Tube bend

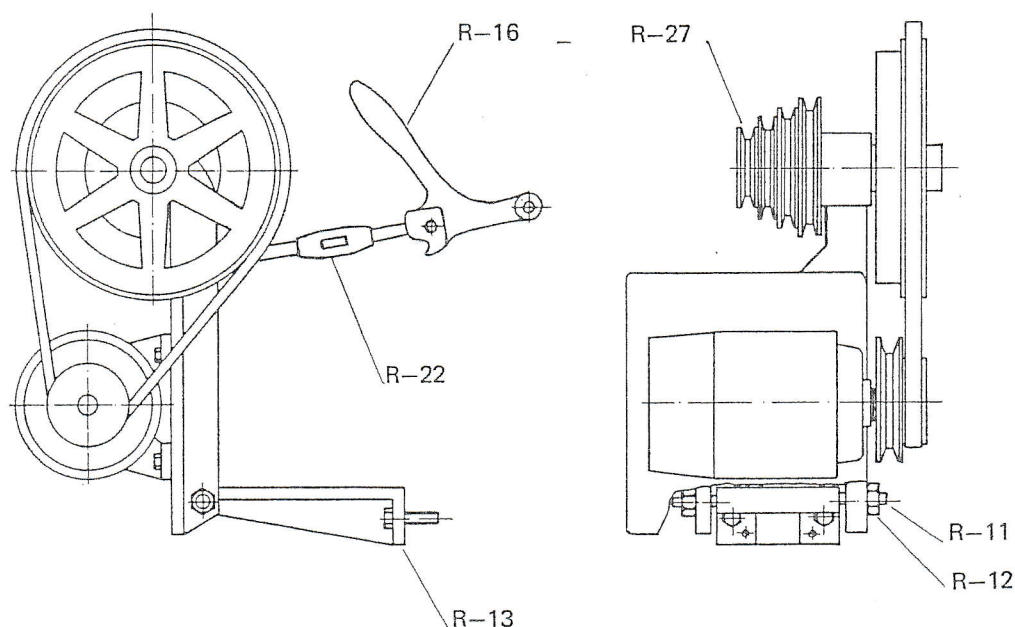

Montering av pendelbock på BS


Drag fast konsolen R 13 på prisman. Justera in pendelbocken i sidled med hjälp av skruvarna R 11. Kontrollera med linjal att kilremskivan R 32 ligger parallell med spindelns remskiva och lås sedan skruvarna med muttrarna R 12.

Montera spännarmen R 16, muttern R 22 och tillhörande skruvar. Kilrepet spännes med muttern, varefter spännarmen föres över centrum i läsläge. Obs! Kilrepet får icke spännas så hårt att det sträcket.

Assembling pivoted base plate on the BS

Tighten base bracket R 13 on the bed. Adjust the pivoted base plate laterally with the help of screws R 11. Using a straight edge, check that belt pulley R 32 is parallel with the spindle pulley and then secure by tightening nuts R 12.

Fit tensioning lever R 16, nut R 22 and appropriate bolts. Turn the nut to tension the vee belt and then move the tensioning lever over centre to locked position. **WARNING:** Do not tension the belt so tightly that it becomes stretched.

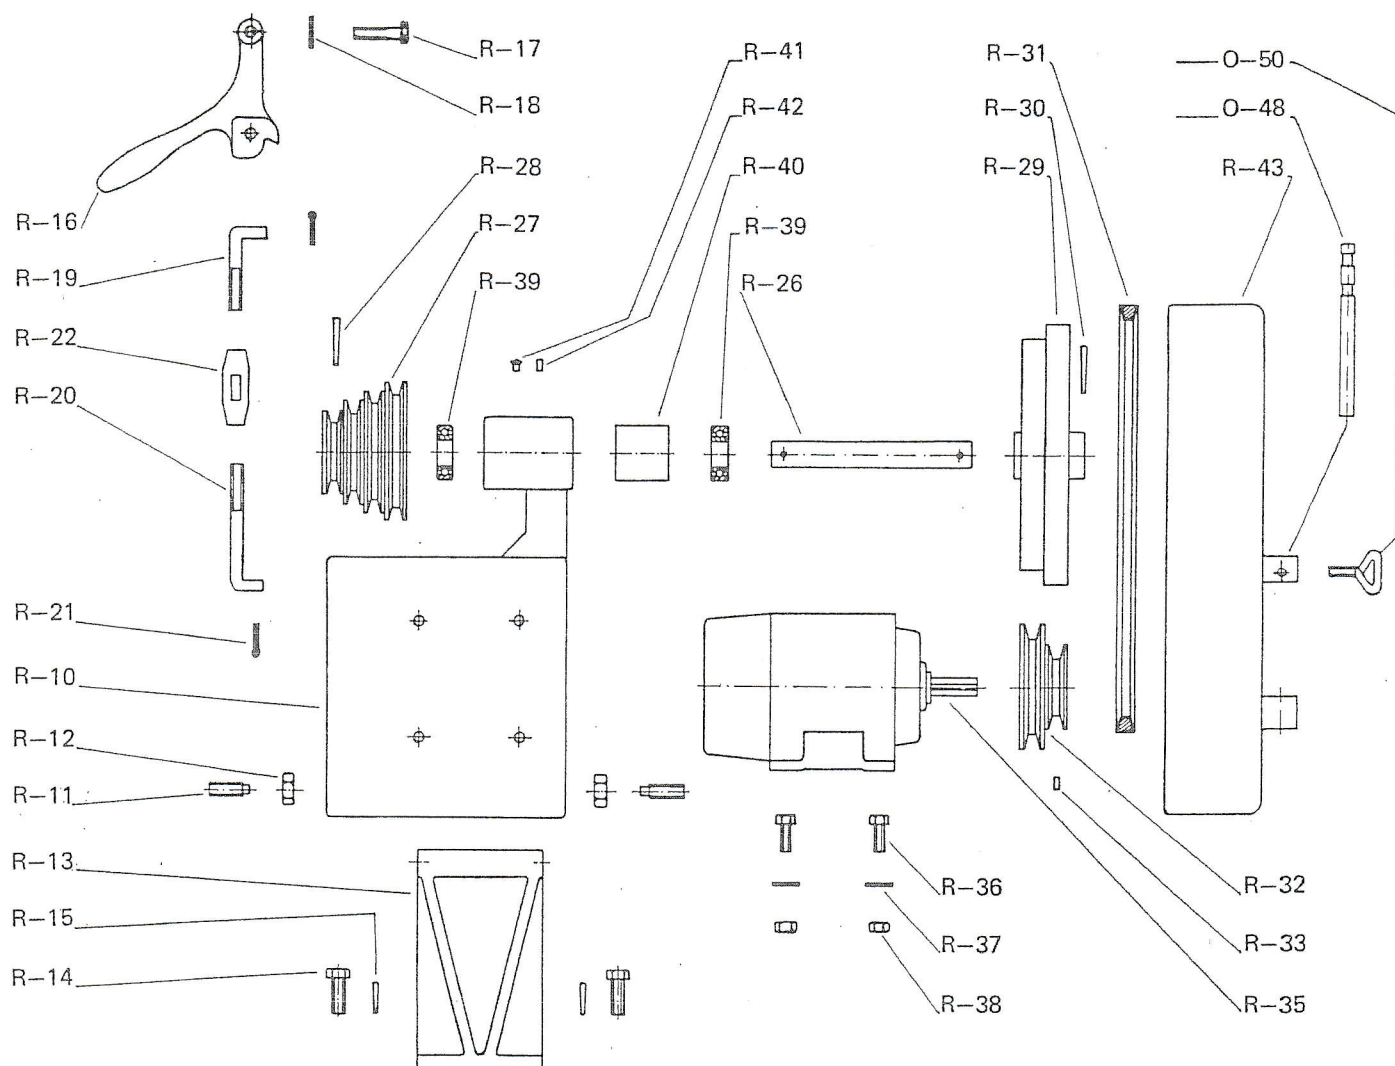


R-10 Pendelbock
 R-11 Ställskruv
 R-12 Mutter
 R-13 Konsol
 R-14 Skruv
 R-15 Konpinne
 R-16 Spännarm
 R-17 Bult
 R-18 Bricka
 R-19 Främre
 spännskruv
 R-20 Bakre
 spännskruv
 R-21 Saxpinne
 R-22 Spännmutter
 R-26 Transmissionsaxel
 R-27 Trappskiva för
 transmission

R-28 Konpinne
 R-29 Trappskiva för
 motorrem
 R-30 Konpinne
 R-31 Kilrep (fr motor)
 R-32 Kilremskiva
 R-33 Stoppskruv
 R-35 Motor
 R-36 Skruv
 R-37 Bricka
 R-38 Mutter
 R-39 Kullager
 R-40 Distansring
 R-41 Smörjkopp
 R-42 Skruv
 R-43 Skydd

R-10 Pivoted base plate
 R-11 Adjusting screw
 R-12 Nut
 R-13 Base bracket
 R-14 Bracket screw
 R-15 Taper pin
 R-16 Tensioning lever
 R-17 Lever bolt
 R-18 Washer
 R-19 Forward
 tensioning bolt
 R-20 Rear
 tensioning bolt
 R-21 Split pin
 R-22 Tensioning nut
 R-26 Countershaft spindle
 R-27 2-step pulley for
 counter shaft spindle

R-28 Taper pin
 R-29 4-step pulley for
 motor Vee-belt
 R-30 Taper pin
 R-31 Motor Vee-belt
 R-32 Vee-pulley
 R-33 Stop screw
 R-35 Motor
 R-36 Motor bolt
 R-37 Washer
 R-38 Nut
 R-39 Ball bearing
 R-40 Distance sleeve
 R-41 Oiler
 R-42 Screw
 R-43 Wheel guard

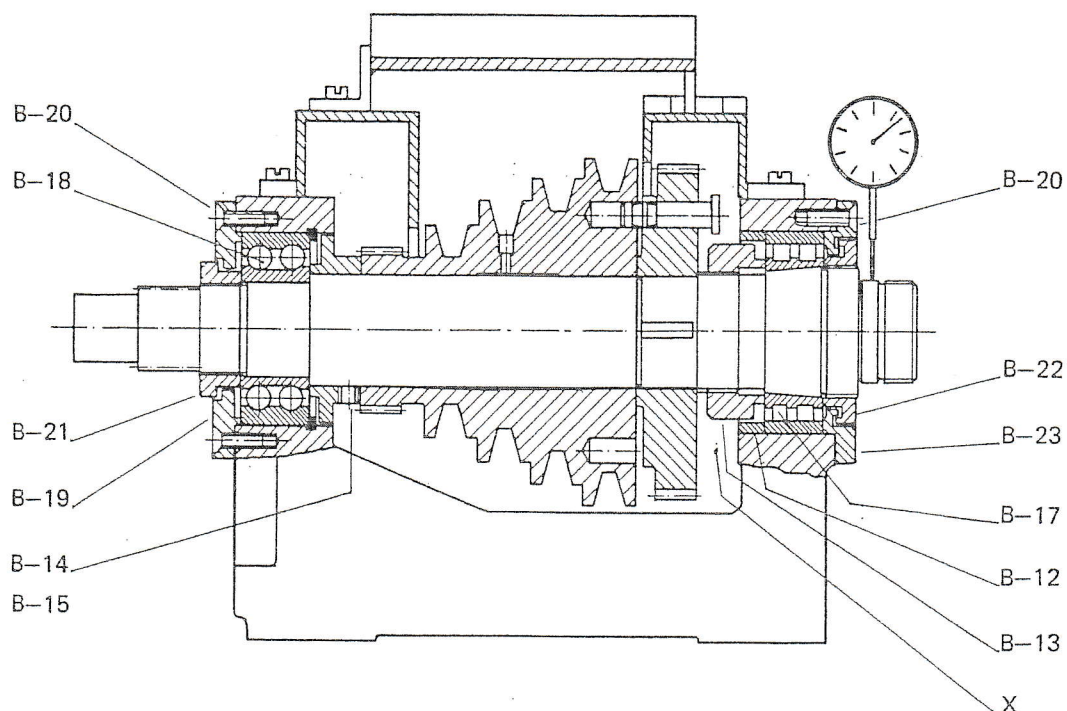

Monteringsinstruktion för kullagrad spindeldocka

Demontering

Skydden över kugghjulen borttages. Muttrarna B 21 och B 22 avskruvas. Skruvarna B 20 urskruvas och locket B 23 borttages. Låsskruven B 15 lossas. Två klotsar sättes vid X som skydd för medbringartappen. Med en tennhammare slår man försiktigt på bakänden av spindeln, eller ännu hellre pressar fram den med någon skruvanordning för att ej rubba spindeldockans läge. Då de på spindeln påpressade detaljerna lossat, utdrages spindeln. Skruvarna B 20 urskruvas, locket B 19 borttages och kullagret B 18 utdrages bakåt. Med en koppardom slår man ut rullagrets B 17 ytterring bakåt varvid även fyllnadsringen B 12 medföljer. Muttern B 13 avskruvas från spindeln och rullagrets innerring pressas av med hjälp av muttern B 22.

Montering

Rullagrets innerring påträdes på spindeln och muttern B 13 påskruvas löst. Rullagrets ytterring och fyllnadsringen B 12 inpressas i sitt läge. Kullagret B 18 inpressas och locket B 19 påsättes och fastskruvas med skruvarna B 20. Spindeln införes i spindeldockan genom främre lagret och genom kugghjul, remskiva, tättningsring och kilrem samt genom kullagret B 18. (Glöm ej kilen i kugghjulet!) Muttern B 21 påskruvas och åtdrages. Lagerloket B 23 påsättes och fastskruvas med skruvarna B 20. Muttern B 13 åtdrages så mycket att lämpligt lagerglapp 0,01–0,015 mm erhålles. Lagerglappet uppmätes med en indikatorlocka enligt fig. Indikatorlockan fästes på spindeldockan, stålfästet eller annan lämplig del. Spindeln tryckes mot och från indikatorlockan med hjälp av en hävstång och utslaget = lagerglappet avläses. Muttern B 22 påskruvas och åtdrages. Låsskruven B 15 åtdrages och skydden påsättes.


Instructions for removal and fitting of headstock with ball bearings

Removal

Remove the cover over the spindle gears. Remove nuts B 21 and B 22. Remove screw B 20 and the cover B 23. Remove lock screw B 15. Two blocks are placed at X to protect the driving end. Tap carefully on the rear end of the spindle with a lead hammer or, better still, press it forward with a screw device so as not to disturb the position of the tailstock. When the components on the spindle are free the spindle can be withdrawn. Remove screws B 20 and cover B 19 and withdraw bearing B 18 backwards. Using a copper mandrel knock out the outer ring of roller bearing B 17 (spacer ring B 12 will also be freed). Unscrew nut B 13 from the spindle and press off the inner ring of the roller bearing with the aid of nut B 22.

Fitting

Place the inner ring of the roller bearing on the spindle and attach nut B 13 loosely. Press outer ring B 17 of the roller bearing and spacer ring B 12 into position. Press ball bearing B 18 into position, attach cover B 19 and secure with screws B 20. Insert the spindle in the tailstock through the front bearing and through the gear wheels, pulley, sealing ring and Vee-belt and also ball bearing B 18. (Don't forget the wedge in the gear wheel!) Screw on nut B 21 and tighten. Attach bearing cover B 23 and secure with screws B 20. Tighten nut B 13 so that a suitable play in the bearing of 0.0004"–0.0006" (0.01–0.015 mm) is obtained. Measure bearing play with a dial indicator, as illustrated, fixing the indicator to the headstock, tool holder or wherever suitable. Press the spindle towards and away from the indicator by means of a lever and read the bearing play directly from the dial. Fit nut B 22 and tighten finally. Tighten lock screw B 15 and fit the cover.

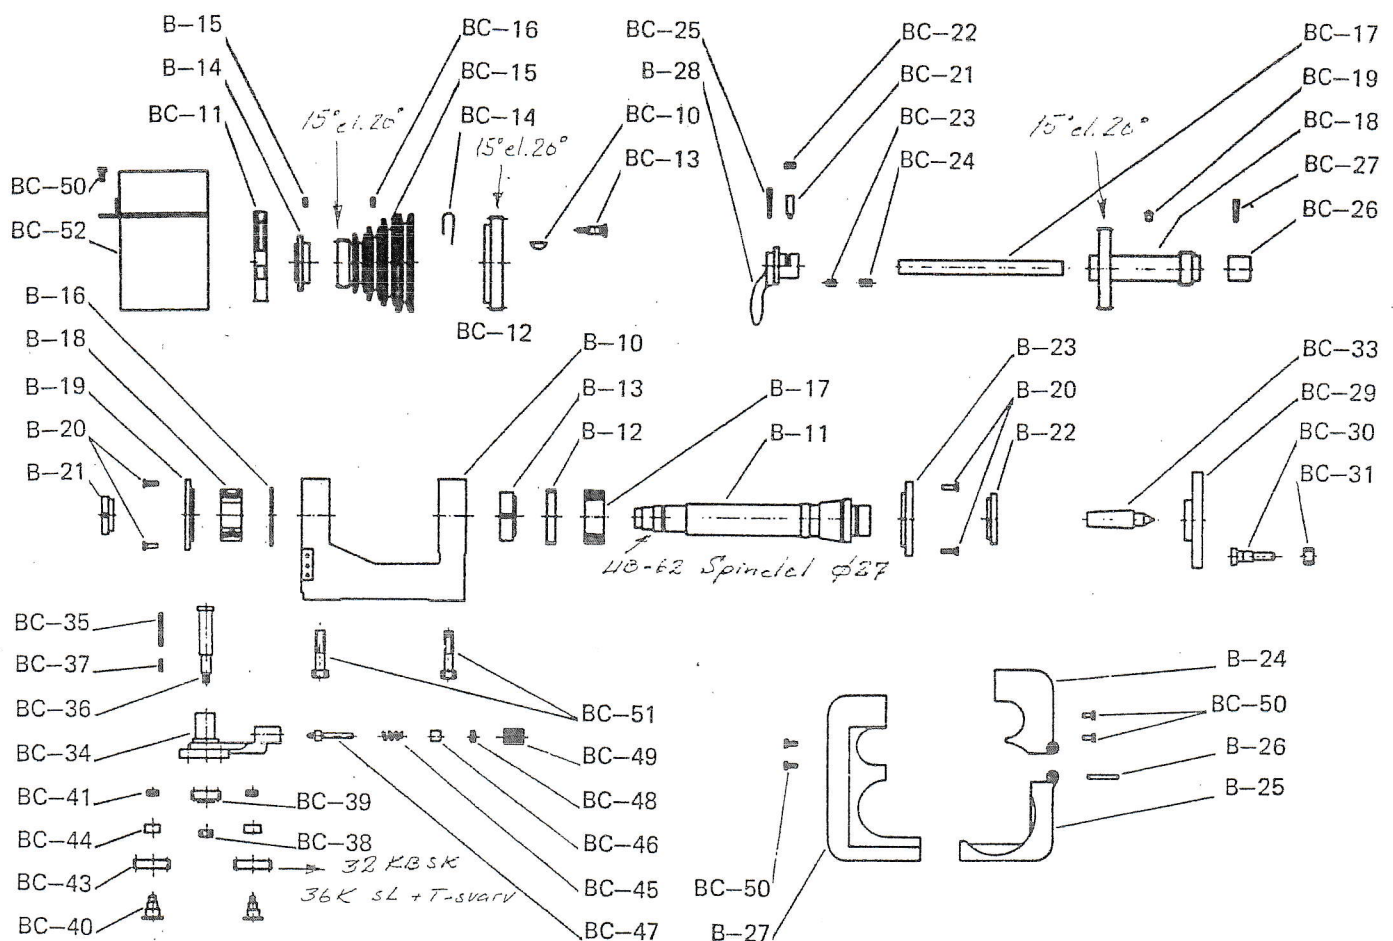


B-10 Spindeldocka K
B-11 Spindel
B-12 Ring,
främre lager
B-13 Spännmutter,
främre lager
B-14 Tättningsring,
bakre lager
B-15 Skruv
B-16 Seegerring
B-17 Rullager,
främre lager
B-18 Kullager, bakre lager
B-19 Lagerlock, bakre lager
B-20 Skruv
B-21 Stoppmutter
B-22 Låsring,
främre lager
B-23 Lagerlock,
främre lager
B-24 Främre kåpa,
fast del
B-25 Främre kåpa,
rörlig del
B-26 Gångjärnsbult
B-27 Bakre kåpa
B-28 Excenterhandtag

BC-16 Skruv
BC-17 Bakväxelaxel
BC-18 Bakväxel
BC-19 Smörjkopp
BC-21 Tappskruv för
excenterhandtag
BC-22 Mutter
BC-23 Kolv
BC-24 Spiralfjäder
BC-25 Pinne
BC-26 Excenterhylsa
BC-27 Pinne
BC-29 Medbringarskiva
BC-30 Medbringartapp
BC-31 Mutter
BC-33 Dubb
BC-34 Lyra
BC-35 Smörjfilt
BC-36 Axel till
lyra
BC-37 Kil
BC-38 Mutter
BC-39 Kugghjul K=24
BC-40 Bult
BC-41 Mutter
BC-43 Kugghjul K=32
BC-44 Bussning
BC-45 Fjäder
BC-46 Bussning
BC-47 Kolv
BC-48 Mutter
BC-49 Handtagskula
BC-50 Skruv
BC-51 Skruv
BC-52 Skydd

B-10 Headstock model K
B-11 Headspindle
B-12 Ring,
forward bearing
B-13 Adjusting nut,
forward bearing
B-14 Packing ring,
rear bearing
B-15 Screw
B-16 Seeger circlip
B-17 Roller bearing,
forward
B-18 Ball bearing, rear
B-19 Bearing cover, rear
B-20 Cover screw
B-21 Stop nut
B-22 Locking ring,
forward
B-23 Bearing cover,
forward
B-24 Forwarding casing,
fixed part
B-25 Forwarding casing,
moveable part
B-26 Hinge pin
B-27 Rear casing
B-28 Reverse gear
engagement handle
BC-10 Woodruff key
BC-11 Vee-belt, 38 A
BC-12 70-tooth
forward gear
BC-13 Driving pin
BC-14 Spring
BC-15 4-step Vee-belt pulley

BC-16 Screw
BC-17 Reverse gear shaft
BC-18 Reverse gear
BC-19 Gease cup
BC-21 Cotter for
handle
BC-22 Nut
BC-23 Plunger
BC-24 Coil spring
BC-25 Taper pin
BC-26 Eccentric sleeve
BC-27 Taper pin
BC-29 Driver plate
BC-30 Driving pin
BC-31 Pin nut
BC-33 Centre
BC-34 Gear bracket
BC-35 Felt oiler
BC-36 Shaft for
gear bracket
BC-37 Key
BC-38 Gear nut
BC-39 24-tooth gear
BC-40 Gear bolt
BC-41 Gear nut
BC-43 32-tooth gear
BC-44 Bushing
BC-45 Spring
BC-46 Bushing
BC-47 Plunger
BC-48 Stop nut
BC-49 Ball handle
BC-50 Casing screw
BC-51 Fixing bolt
BC-52 Guard

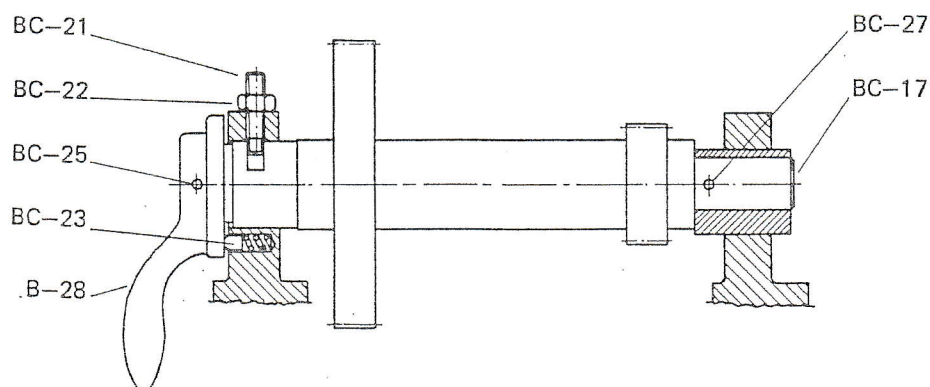

Monteringsinstruktion för bakväxel

Demontering

Slå bort främre konpinnen BC 27. Den bakre konpinnen BC 25 håller handtaget i läge och får sitta kvar. Lossa låsmuttern BC 22 och skruva ut stoppskruven BC 21. Drag ut bakväxelaxeln BC 17 med hjälp av handtaget, varvid bakväxeln lossnar och kan avlägsnas. Då bakväxelaxeln drages ut tillse, att lägeskolven BC 23 ej skadas eller förkommer.

Montering

Bakväxelaxeln BC 17 trädes in via bakre lagningen i dockan genom bakväxeln, varvid tillses, att lägeskolven BC 23 införes riktigt. Vrid in axeln, så att främre konpinnen kan sättas i läge.

Lägg in bakväxeln medelst handtaget, så att den ligger stumt mot trappskivans fasta kugghjul och främre spindelkugghjulet. Därefter drages stoppskruven BC 21 åt tills normalt kuggspel erhålles, varefter densamma låses med muttern BC 22.

Instructions for fitting reverse gear


Removal

Knock away front taper pin BC 27. Rear taper pin BC 25 keeps the lever in place and should be left where it is. Back-off locknut BC 22 and screw out locking screw BC 21. Pull out shaft BC 17 with the help of the handle, whereupon the reverse gear will come away and can be removed. While pulling out the shaft, see that the locating plunger BC 23 is not damaged or lost.

Fitting


Pass shaft BC 17 in by way of the rear bearing housing in the headstock through the reverse gear, and make sure that cotter BC 23 for handle is correctly inserted. Twist the shaft in, so that the front taper pin can be brought into place.

Let in the reverse gear with the lever, so that it rests against the fixed gear wheel of the stepped pulley and the front spindle gear wheel. Then tighten stop screw BC 21 until normal gear play is obtained, and lock it with nut BC 22.

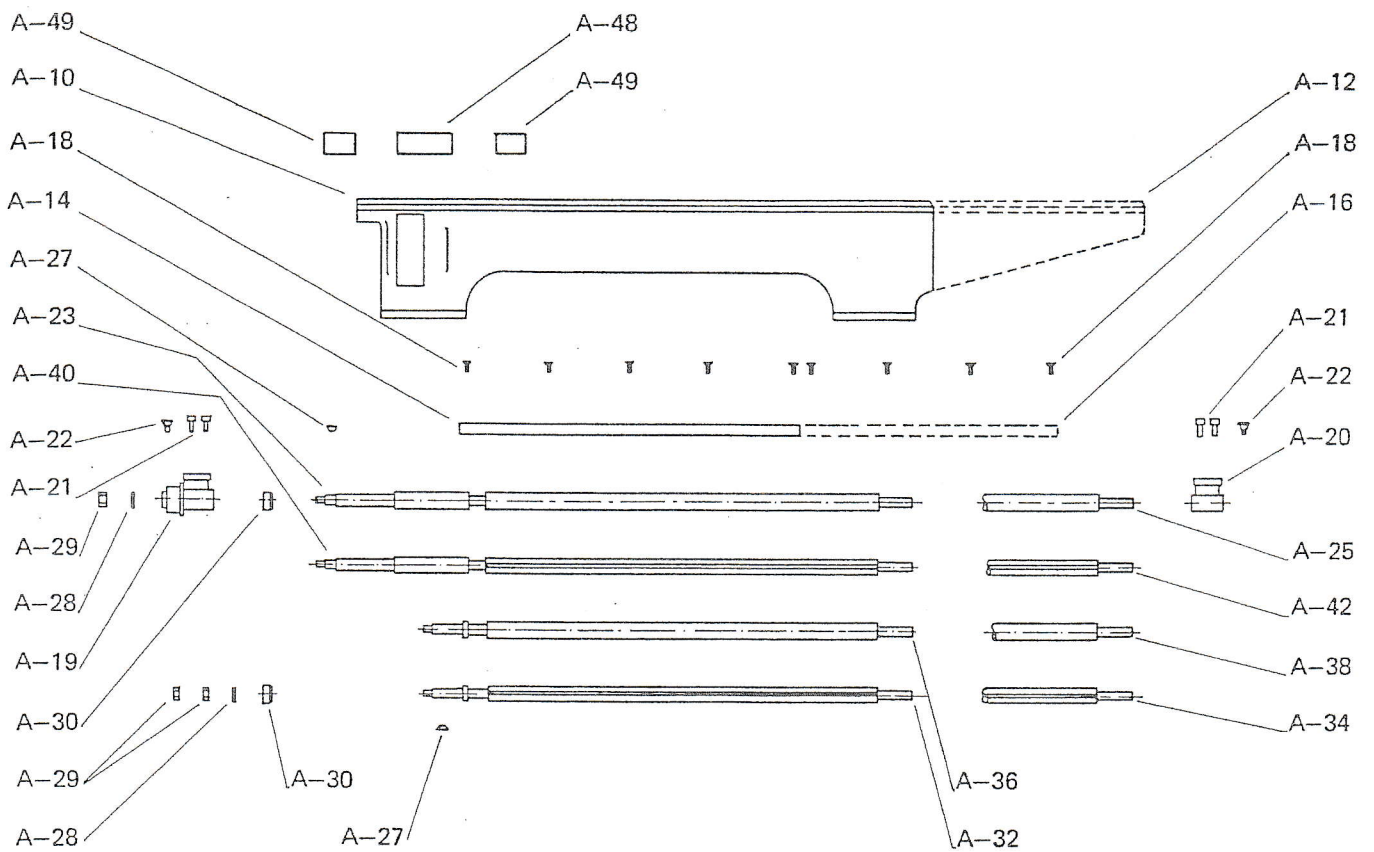

A-10 Prisma 600
 A-12 Prisma 1000
 A-14 Kuggstång 600
 A-16 Kuggstång 1000
 A-18 Skruv
 A-19 Främre lager
 A-20 Bakre lager
 A-21 Skruv
 A-22 Smörjhålsskydd
 A-23 Ledarskruv 600
 A-25 Ledarskruv 1000
 A-27 Kil
 A-28 Bricka
 A-29 Mutter
 A-30 Stoppring
 A-32 Ledarskruv 600 för N & Tv
 A-34 Ledarskruv 1000 för N & Tv
 A-36 Ledarskruv 600 för N
 A-38 Ledarskruv 1000 för N
 A-40 Ledarskruv 600 för Tv
 A-42 Ledarskruv 1000 för Tv
 A-48 Tätning för BS
 A-49 Tätning för SL

A-10 Bed 600
 A-12 Bed 1000
 A-14 Rack 600
 A-16 Rack 1000
 A-18 Screw
 A-19 Forward bearing
 A-20 Rear bearing
 A-21 Bed screw
 A-22 Oil cup guard
 A-23 Lead screw 600
 A-25 Lead screw 1000
 A-27 Key
 A-28 Washer
 A-29 Wheel nut
 A-30 Stop ring
 A-32 Lead screw 600 for NG & AC
 A-34 Lead screw 1000 for NG & AC
 A-36 Lead screw 600 for N
 A-38 Lead screw 1000 for N
 A-40 Lead screw 600 for AC
 A-42 Lead screw 1000 for AC
 A-48 Packing for BS
 A-49 Packing for SL

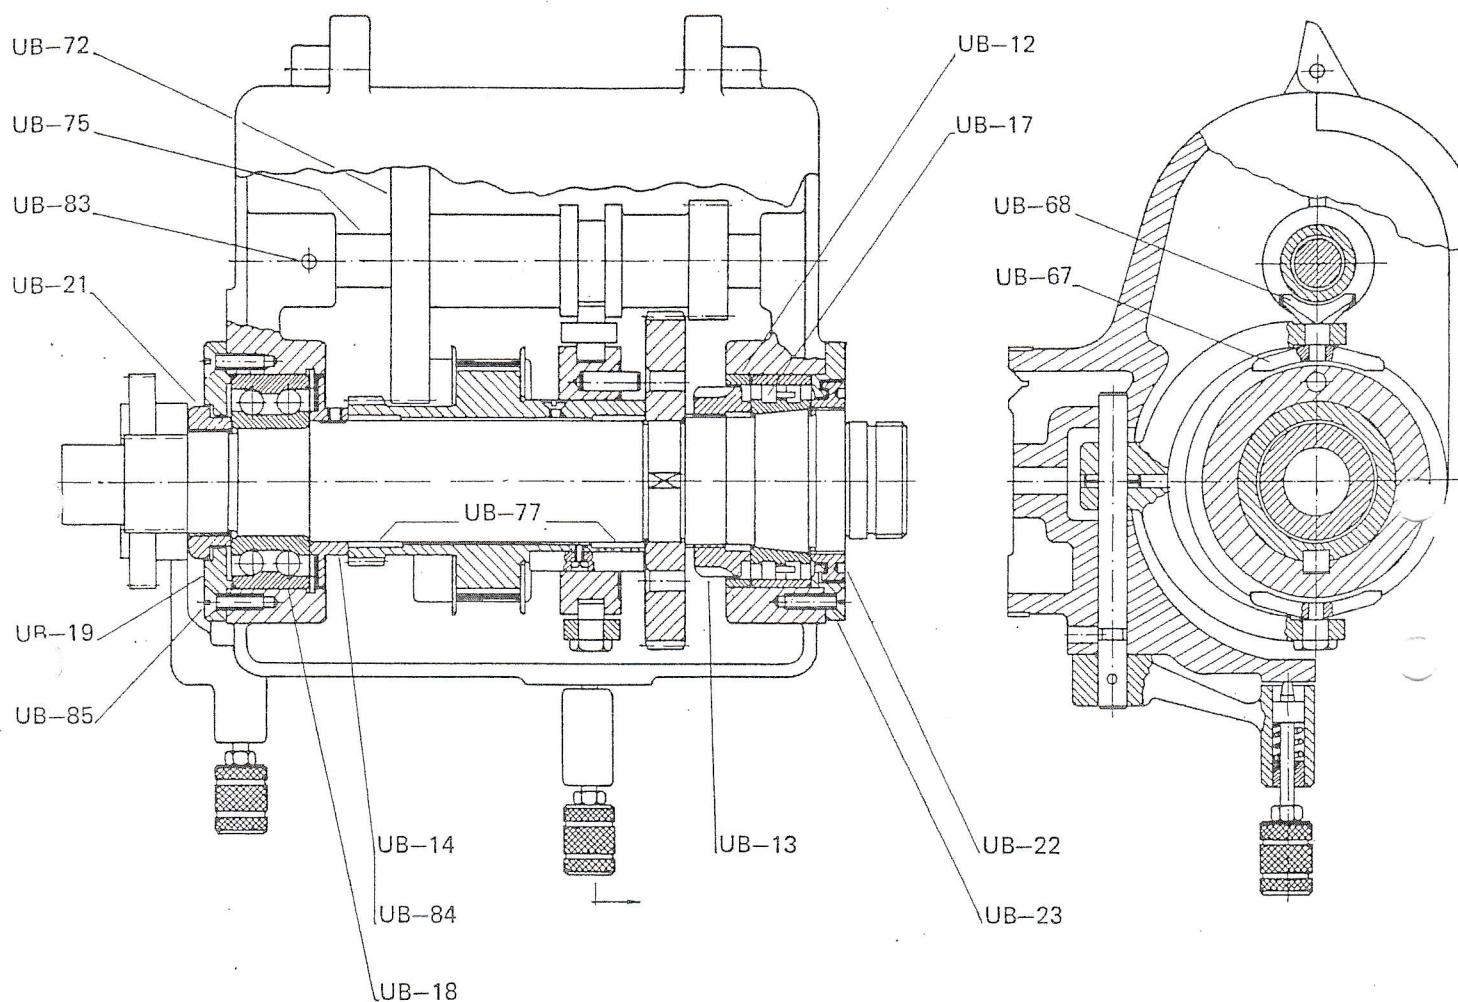

Monteringsinstruktion för spindeldocka SL

Demontering

Stoppmuttern UB 21 gängas av och låsskruven UB 84 till tätningsskruven UB 14 urskruvas. Låsringen UB 22 till främre lagret gängas av. Locket UB 23 borttages sedan samtliga fästskravar avskruvats. Med en tennhammare slår man försiktigt på bakändan av spindeln eller ännu hellre pressar fram den med någon skruvanordning för att ej rubba spindeldockans läge. Då de på spindeln påpressade delarna lossas, urdrages spindeln. Skruvarna UB 85 urskruvas, locket UB 19 borttages och kullagret UB 18 utdrages bakåt. Med en kopparhorn slår man ut rullagrets UB 17 ytterring bakåt varvid även ringen UB 12 medföljer. Muttern UB 13 avskruvas från spindeln och rullagrets UB 17 innerring pressas av med hjälp av muttern UB 22. Bussningarna UB 77 demonteras med hjälp av dorn. Skruven UB 83 lossas och axeln UB 75 drives ut, varefter bakväxeln är frigjord. Anm. Gaffelbacken UB 68 är gängad ihop med UB 67.

Montering

Rullagrets UB 17 innerring påträdes på spindeln och muttern UB 13 påskruvas löst. Ytterringen och fyllnadsringen UB 12 inpressas i sitt läge. Kullagret UB 18 inpressas och locket UB 19 påsättes och fastskruvas med skruvarna UB 85. Före montering av spindeln kontrollera bussningarnas UB 77 glidlagring på spindeln. Vid ev. justering av

forts. på sid. 30

Instructions for stripping and assembling headstock SL


Stripping

Unscrew stopnut UB 21 and lock screw UB 84 (for packing ring UB 14). Unscrew forward bearing locking rock UB 22. Remove all fixing screws from cover UB 23 and take off the cover. Using a lead hammer, tap the rear end of the spindle gently or — preferably — press it forward with a screw device, thus avoiding disturbance of the headstock location. As soon as parts press-fitted on the spindle come free, the spindle may be drawn out. Back-off screws UB 85, remove cover UB 19 and pull out the ball bearing UB 18 rearwards. Using a copper mandrel, knock out the outer ring of roller bearing UB 17, rearwards whereupon ring UB 12 will also come out. Unscrew nut UB 13 from the spindle and use nut UB 22 to press off the inner ring of ball bearing UB 17. Bushings UB 77 can be removed with the aid of a mandrel. Back-off screw UB 83 and drive out shaft UB 75. The reverse gear is then free. N.B. Fork heads UB 67 and UB 68 are screwed together.

Assembling


Pass the inner ring of roller bearing UB 17 onto the spindle and fit nut UB 13 loosely. Press outer ring and ring UB 12 in position. Press ball bearing UB 18 in place, fit cover UB 19 and secure with screws UB 85. Before reassembling the spindle check the journals for bushings UB 77 on the spindle. If bushings have been adjusted check

continues on page 30

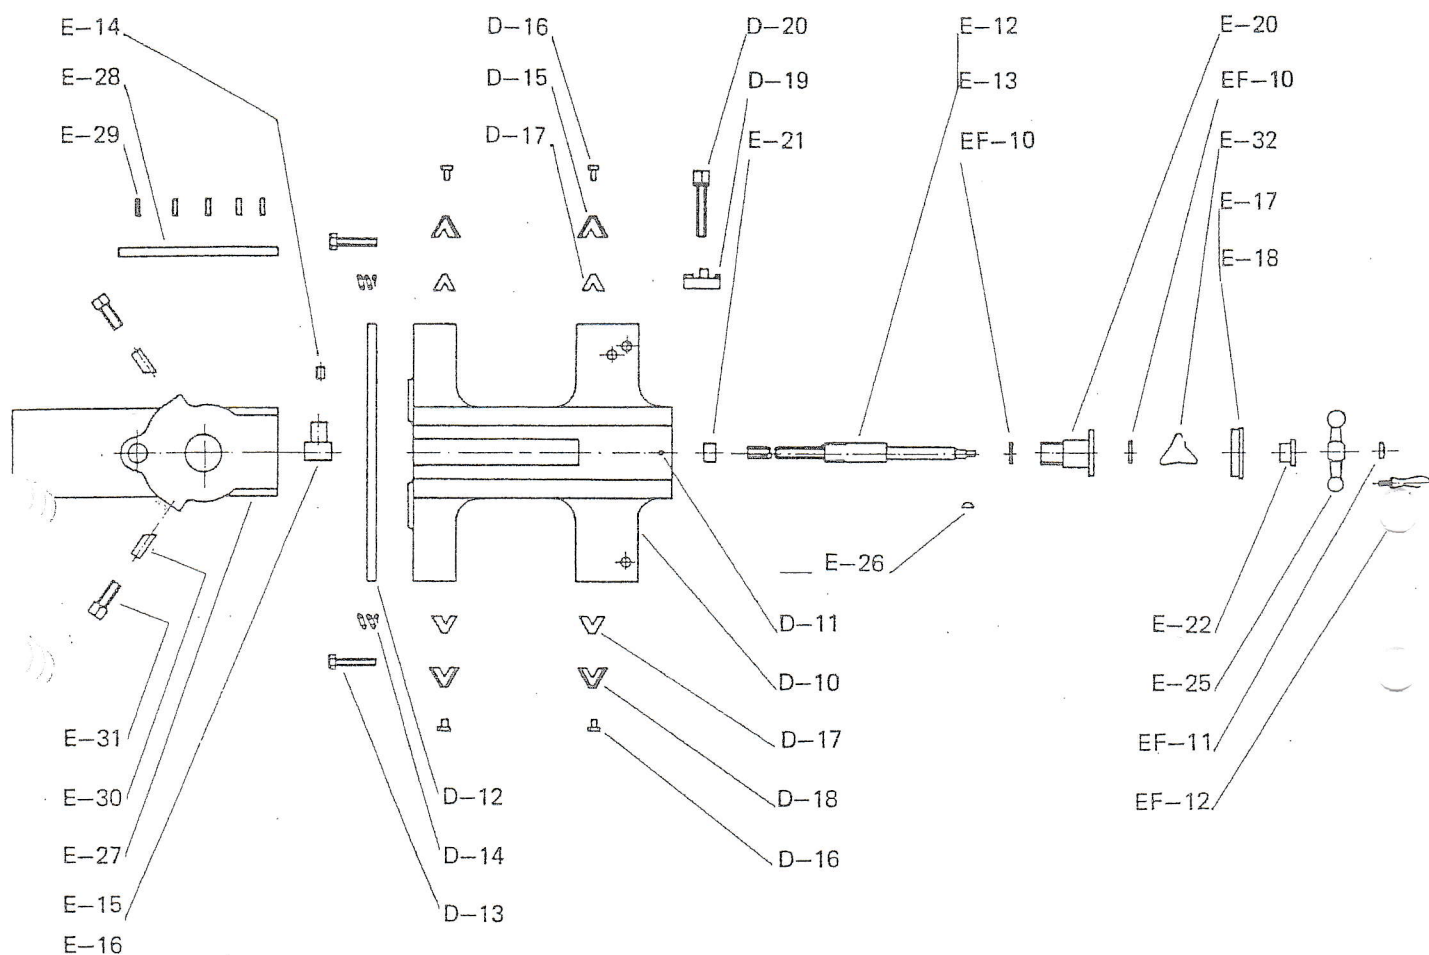


D-10 Släde
 D-11 Oljeskruv
 D-12 Linjal för släde
 D-13 Skruv
 D-14 Fjäder
 D-15 Filterhållare, höger
 D-16 Skruv
 D-17 Smörjfilt
 D-18 Filterhållare, vänster
 D-19 Låsklack
 D-20 Låsskruv
 E-12 Tvärslidsskruv, Tv, mmstigning
 E-13 Tvärslidsskruv, Tv, tumstigning
 E-14 Oljeskruv
 E-15 Tvärslidsmutter, mmstigning
 E-16 Tvärslidsmutter, tumstigning
 E-17 Graderad skala, mmstigning
 E-18 Graderad skala, tumstigning
 E-20 Tvärslidshylsa Tv
 E-21 Bussning Tv
 E-22 Tryckring
 E-25 Vev
 E-26 Woodruffkil
 E-27 Tvärslid
 E-28 Linjal för tvärslid
 E-29 Skruv
 E-30 Låskolv
 E-31 Stoppskruv
 E-32 Fjäder

D-10 Carriage
 D-11 Oiling screw
 D-12 Gib for saddle
 D-13 Fixing bolt
 D-14 Spring
 D-15 Felt retainer, right
 D-16 Retainer screw
 D-17 Felt oiler
 D-18 Felt retainer, left
 D-19 Locking shoe
 D-20 Locking screw
 E-12 Cross slide feed screw, mm dial
 E-13 Cross slide feed screw, inches
 E-14 Oiling screw
 E-15 Nut for cross slide feed screw mm
 E-16 Nut for cross slide feed screw, inches
 E-17 Dial, mm
 E-18 Dial, inches
 E-20 Sleeve for cross slide feed screw, AC
 E-21 Bushing aut. cross feed
 E-22 Pressure ring
 E-25 Crank
 E-26 Woodruff key
 E-27 Cross slide
 E-28 Gib for cross slide
 E-29 Gib screw
 E-30 Locking plunger
 E-31 Stop screw
 E-32 Spring

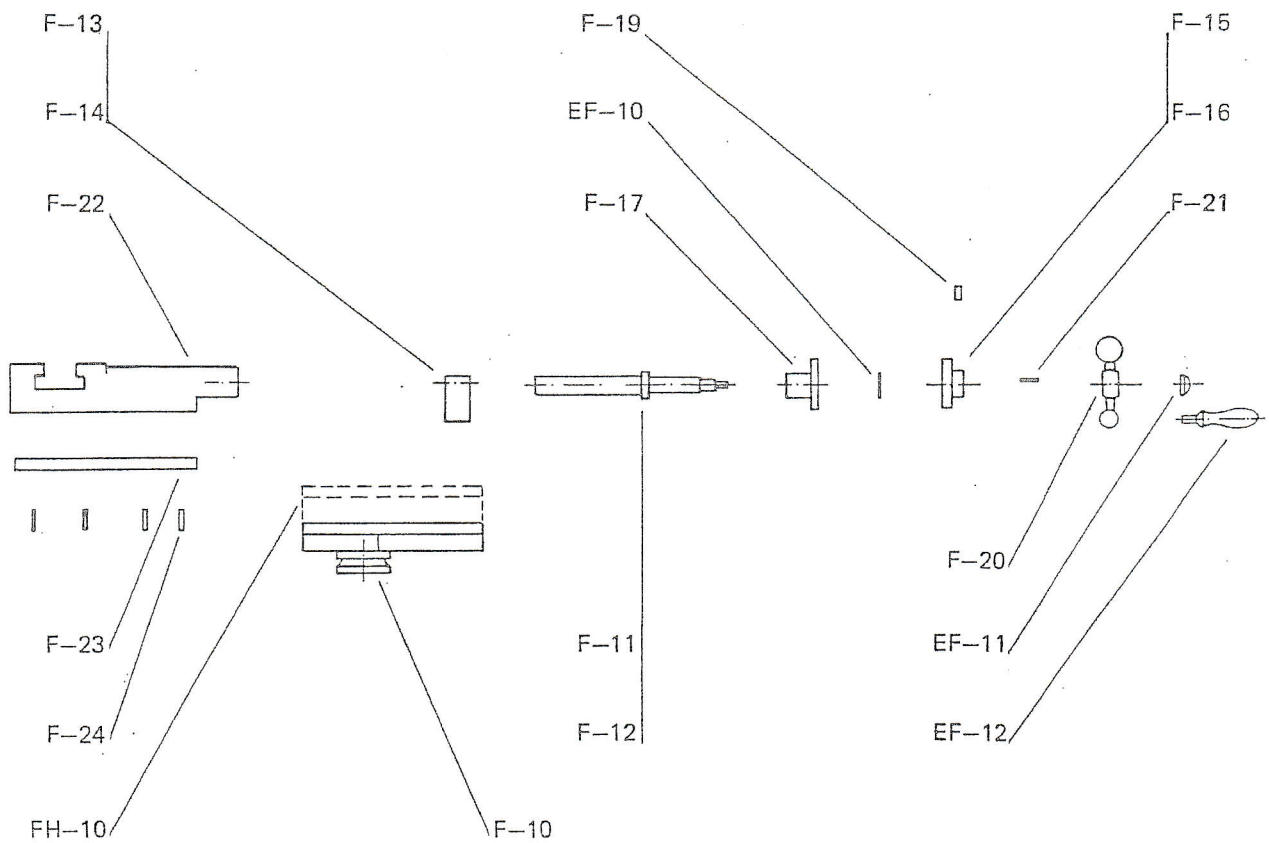


F-10 Underdel till toppslid
 FH-10 Underdel till toppslid, 5 1/2"
 F-11 Toppslidsskruv, mmstigning
 F-12 Toppslidsskruv, tumstigning
 F-13 Toppslidsmutter, mmstigning
 F-14 Toppslidsmutter, tumstigning
 F-15 Graderad skala, mmstigning
 F-16 Graderad skala, tumstigning
 F-17 Toppslidshylsa
 F-19 Skruv
 F-20 Vev
 F-21 Pinne
 F-22 Toppslid
 F-23 Linjal för toppslid
 F-24 Skruv
 EF-10 Slitbricka
 EF-11 Mutter
 EF-12 Vevhandtag

F-10 Base for compound rest
 FH-10 Base for compound rest, 5 1/2"
 F-11 Compound rest feed screw, mm
 F-12 Compound rest feed screw, inches
 F-13 Nut for compound rest feed screw, mm
 F-14 Nut for compound rest feed screw, inches
 F-15 Dial, mm
 F-16 Dial, inches
 F-17 Compound rest sleeve
 F-19 Stop screw
 F-20 Crank
 F-21 Cyl. pin
 F-22 Compound rest
 F-23 Gib for compound rest
 F-24 Gib screw
 EF-10 Weaving washer
 EF-11 Nut
 EF-12 Handle for crank

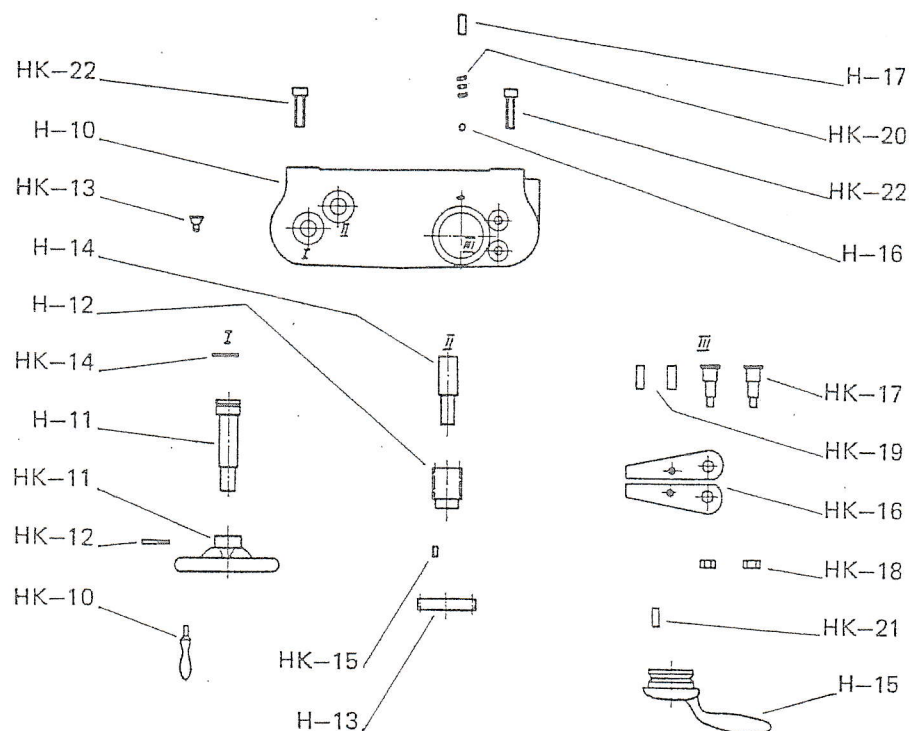

H-10	Växelpå, standard	H-10	Apron, standard
H-11	Bult med kuggdrev för ratt	H-11	Bolt with pinion for hand-wheel
H-12	Kuggstångsdriv K=14	H-12	Rack pinion, 14-tooth
H-13	Kugghjul K=43	H-13	43-tooth gear
H-14	Axel till kuggstångsdriv	H-14	Shaft for rack pinion
H-15	Handtag för gängmutter	H-15	Handle for split nut
H-16	Spärrtand för handtag	H-16	Stop plunger for handle
H-17	Skruv	H-17	Plunger screw
HK-10	Handtag	HK-10	Handle
HK-11	Ratt	HK-11	Hand-wheel
HK-12	Konpinne	HK-12	Taper pin
HK-13	Smörjhålsskydd	HK-13	Oil cup
HK-14	Låsring	HK-14	Seeger circlip
HK-15	Pinne	HK-15	Pin
HK-16	Gängmutter	HK-16	Split nut
HK-17	Upphängningsskruv för HK 16	HK-17	Pivot screw for split nut
HK-18	Mutter	HK-18	Nut
HK-19	Medbringarstift	HK-19	Driving pin
HK-20	Tryckfjäder	HK-20	Compression spring
HK-21	Pinne	HK-21	Cyl. pin
HK-22	Upphängningsskruv	HK-22	Carriage bolt

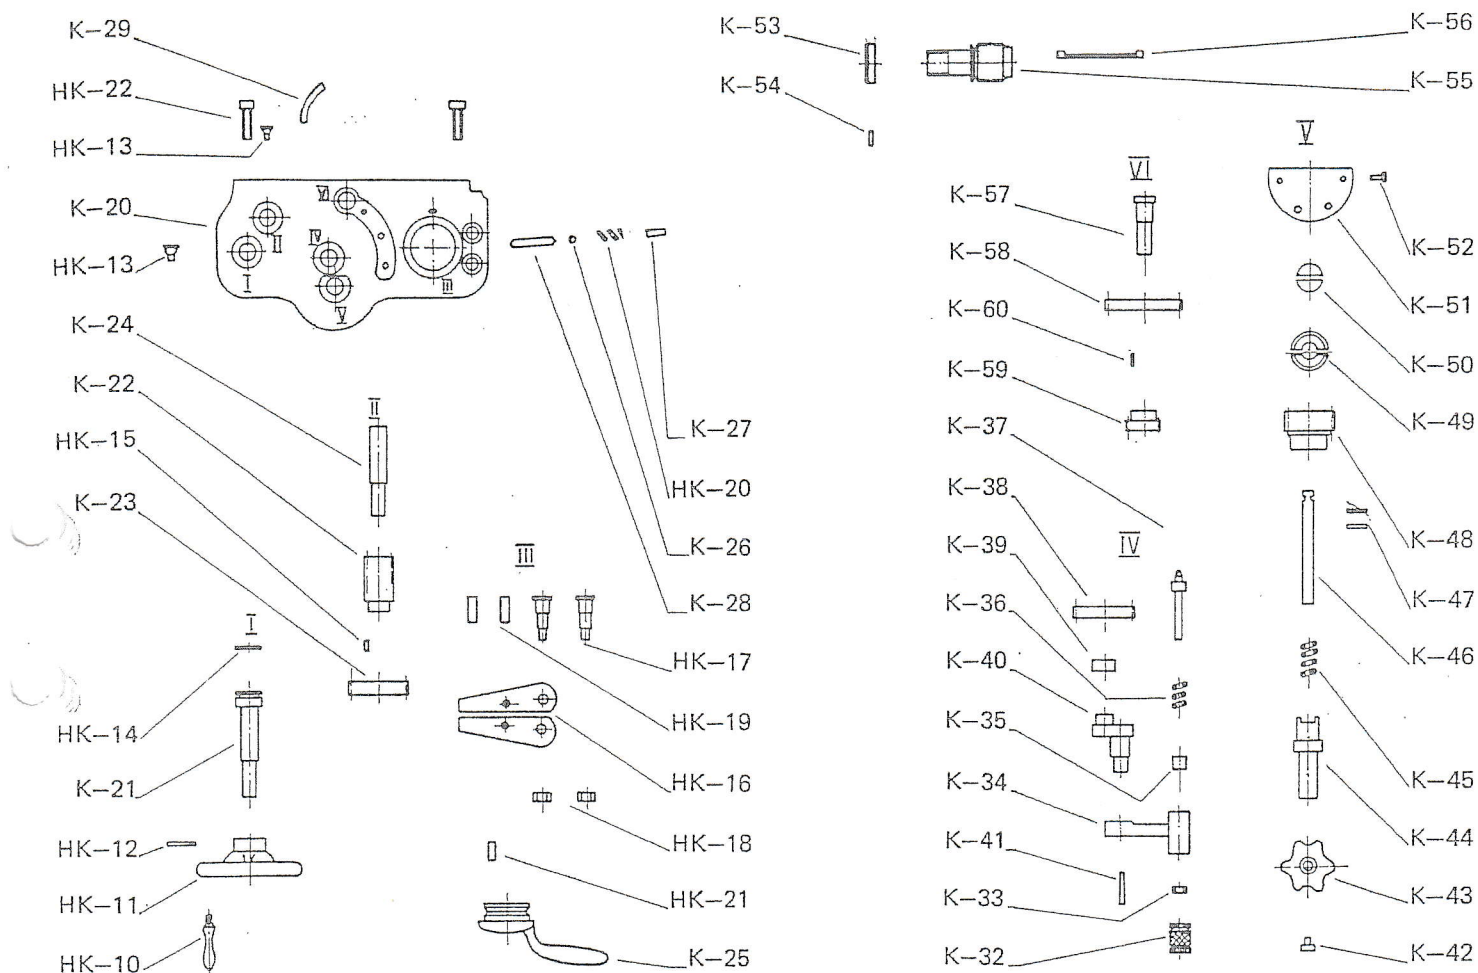

K-20 Växelplåt Tv
 K-21 Bult med kuggdrev för ratt
 K-22 Kuggståndsdriv K=14
 K-23 Kugghjul K=43
 K-24 Axel till kuggståndsdriv
 K-25 Handtag för gängmutter
 K-26 Spärrkula för handtag
 K-27 Skruv
 K-28 Spärrpinne
 K-29 Smörjrör, långt
 K-32 Handtagskula
 K-33 Mutter
 K-34 Växelarm
 K-35 Bussning
 K-36 Fjäder
 K-37 Kolv
 K-38 Kugghjul K=45
 K-39 Bussning
 K-40 Excenter
 K-41 Pinne
 K-42 Skruv för ratt
 K-43 Ratt
 K-44 Kopplingsaxel K=21

K-45 Fjäder
 K-46 Dragstång
 K-47 Stift
 K-48 Snäckhjul K=36
 K-49 Friktionsback
 K-50 Hävarm
 K-51 Skyddsplåt
 K-52 Skruv
 K-53 Ringmutter
 K-54 Skruv
 K-55 Snäckskruv
 K-56 Kil
 K-57 Axeltapp
 K-58 Kugghjul K=57
 K-59 Kugghjul K=22
 K-60 Pinne
 HK-10 Handtag
 HK-11 Ratt
 HK-12 Konpinne
 HK-13 Smörjhålsskydd
 HK-14 Låsring
 HK-15 Pinne
 HK-16 Gängmutter
 HK-17 Upphängningsskruv för HK 16
 HK-18 Mutter
 HK-19 Medbringarstift
 HK-20 Tryckfjäder
 HK-21 Pinne
 HK-22 Upphängningsskruv

K-20 Apron for aut. cross feed
 K-21 Bolt with pinion for hand-wheel
 K-22 Rack pinion, 14-tooth
 K-23 43-tooth gear
 K-24 Shaft for rack pinion
 K-25 Handle for split-nut
 K-26 Stop ball for handle
 K-27 Stop screw
 K-28 Stop pin
 K-29 Oiler
 K-32 Ball handle
 K-33 Handle nut
 K-34 Gear lever
 K-35 Bushing
 K-36 Spring
 K-37 Plunger
 K-38 45-tooth gear
 K-39 Bushing
 K-40 Eccentric
 K-41 Taper pin
 K-42 Screw for hand wheel
 K-43 Knob
 K-44 Coupling shaft

K-45 Spring
 K-46 Connecting link
 K-47 Lock pin
 K-48 36-tooth worm gear
 K-49 Clutch block
 K-50 Lever arm
 K-51 Protecting plate
 K-52 Screw for plate
 K-53 Ring nut
 K-54 Stop screw
 K-55 Worm
 K-56 Key
 K-57 Gear shaft
 K-58 57-tooth gear
 K-59 22-tooth gear
 K-60 Cyl. pin
 HK-10 Handle
 HK-11 Hand-wheel
 HK-12 Taper pin
 HK-13 Oil cup
 HK-14 Seeger circlip
 HK-15 Pin
 HK-16 Split-nut
 HK-17 Pivot screw for split-nut
 HK-18 Nut
 HK-19 Driving pin
 HK-20 Compression spring
 HK-21 Cyl. pin
 HK-22 Carriage bolt

Instruktion för byte av gängmutter

Förkläde standard:

Förklädet lossas från släden. Lossa upphängningsbultarna från förklädets framsida samt skruva ur stoppskruven för handtaget på förklädets högra sida. Slå därefter ut upphängningsbultarna med hjälp av en dorn och tag bort handtaget. De nya mutterhalvorna passas på upphängningsbultarna, vilka därefter drivas in i läge från förklädets insida och drages fast, varefter handtaget monteras. Kontrollera att mutterhalvornas styrstift ligger rätt i handtagets spår.

För därefter över släde med förkläde till dubbdockan och kontrollera invid ledarskruvens högra lager, att gängmuttern griper in rätt. Om så erfordras lossas lagret och drages fast, när gängmuttern griper in i rätt läge på ledarskraven.

Förkläde för automatisk tvärmätning:

Lossa högra lagret för ledarskraven och drag bort släden komplett med förkläde från prismen. Observera att handtaget för gängmuttern skall ligga i sitt nedre läge. Kontrollera att inte kilen i snäckskruven mot ledarskraven eller spärrpinnen för handtaget demolerats eller förkommer.

När byte skett (se förkläde standard), föres ledarskraven in genom snäckskruven med kilen ilagd, varefter släden stannas, så att gängmuttern griper in i ledarskraven och håller lagret i rätt läge, när detsamma åter skruvas fast. Kontrollera härvid att ingen brytning uppstår mellan ledarskruv, gängmutter eller snäckskruv.

forts. från sid. 24

bussningarna kontrollera drivhulets rundgång på spindeln. Spindeln införes i spindeldockan genom främre lagret och genom kugghjul, drivhjul, tätningsring och kullager. (Glöm ej kilen i kugghjulet!) Muttern UB 21 påskruvas och åtdrages. Lagerlocket UB 23 påsättes och fastskruvas med skruvarna UB 85. Muttern UB 13 åtdrages så mycket att lämpligt lagerglapp 0,00–0,015 mm erhålles. Lagerglappet uppmättes med en indikatorlocka som fästes på spindelns nos, stål-fästet eller annan lämplig del. Spindeln tryckes mot och från indikatorlockan med hjälp av en hävstång och utslaget = lagerglappet avläses. Låsringen UB 22 påskruvas och åtdrages. Låsskraven UB 84 åtdrages. Gaffelbackarna UB 67 och 68 monteras. Bakväxeln UB 72 placeras i läge och axeln UB 75 monteras och fastlåses med skruven UB 83. Kontrollera, att ingen brytning uppstår mot gaffelbackarna.

Instructions for changing split nut

With standard apron:

Release the apron from the carriage. Remove the suspension bolts from the front of the apron and screw out the stop screw for the lever on the right of the apron. Then use a drift to knock out the suspension bolts and remove the lever. Fit the new split nut on the suspension bolts, and then drive the latter into position from the inside of the apron and make them tight. Then fit the lever. Check that the guide pin of the split nut lies correctly in the groove of the lever.

Now shift the carriage with the apron to the tailstock and check close to the righthand bearing of the leadscrew that the split nut engages properly. If necessary, undo the bearing and retighten it when the split nut has engaged in the correct position on the leadscrew.


With apron for automatic cross feed:

Undo the right-hand bearing of the leadscrew and pull away the carriage, complete with apron, from the bed. Note that the split nut lever should be in its lowermost position. Be careful not to damage or lose the spline in the worm against the leadscrew or the locking pin for the lever.


When the change has been made (see »With standard apron») pass the leadscrew in through the worm with the spline in place, and then stop the carriage so that the split nut engages with the leadscrew and holds the bearing in the correct position when the latter is once more screwed tight. Check at this point that there is no tendency for wedging to arise between leadscrew, split nut and worm.

continuing from page 24


the drive pinion for possible throw. Introduce the spindle in the headstock through the front bearing and through gear wheel, drive pinion, seal ring and ball bearing (remembering the key in the gear wheel). Fit nut UB 21 and tighten. Fit bearing cover UB 23 and secure with screws UB 85. Tighten nut UB 13 sufficiently to obtain a bearing play of 0,00–0,015 mm. Check bearing play by means of a dial indicator fitted to the spindle nose, toolpost or elsewhere suitable. Press the spindle towards and away from the indicator by means of a lever. Read the play directly from the dial. Fit locking ring UB 22 and tighten finally. Tighten lock screw UB 84. Fit fork heads UB 67 and UB 68. Locate reverse gear UB 72, assemble shaft UB 75 and secure with screw UB 83. Check that fork heads do not cause misalignment.

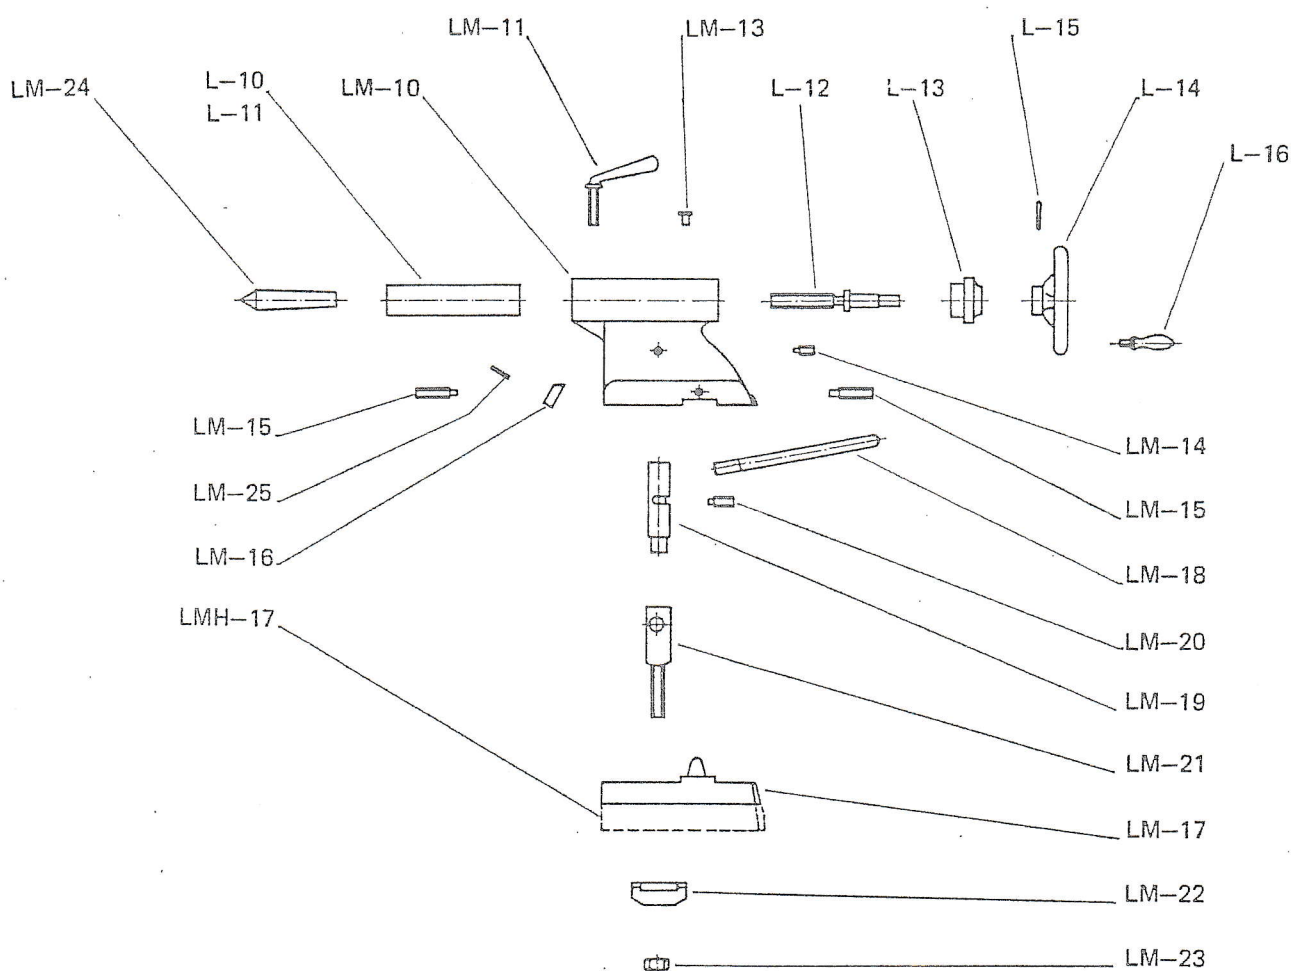

L-10	Dubbrör, mmgraderat	L-10	Barrel screw, mm
L-11	Dubbrör, tumgraderat	L-11	Barrel screw, inches
L-12	Dubbdocksskruv	L-12	Tailstock screw
L-13	Mutter för spindel	L-13	Nut for tailstock screw
L-14	Ratt	L-14	Hand-wheel
L-15	Konpinne	L-15	Taper pin
L-16	Handtag för ratt	L-16	Handle for hand-wheel
LM-10	Dubbdocka	LM-10	Tailstock
LM-11	Låshandtag	LM-11	Locking handle
LM-13	Smörjhållsskydd	LM-13	Oil cup
LM-14	Stödskruv	LM-14	Supporting screw
LM-15	Ställskruv	LM-15	Set-over screw
LM-16	Tappkil	LM-16	Key pin
LM-17	Underdel	LM-17	Tailstock base
LMH-17	Underdel för 5 1/2"	LMH-17	Tailstock base for 5 1/2"
LM-18	Spak	LM-18	Lever
LM-19	Excenter	LM-19	Eccentric
LM-20	Stoppskruv	LM-20	Stop screw
LM-21	Spännskruv	LM-21	Clamp bolt
LM-22	Fästjärn	LM-22	Clamp
LM-23	Mutter	LM-23	Nut
LM-24	Dubb	LM-24	Centre
LM-25	Pinne	LM-25	Cyl. pin

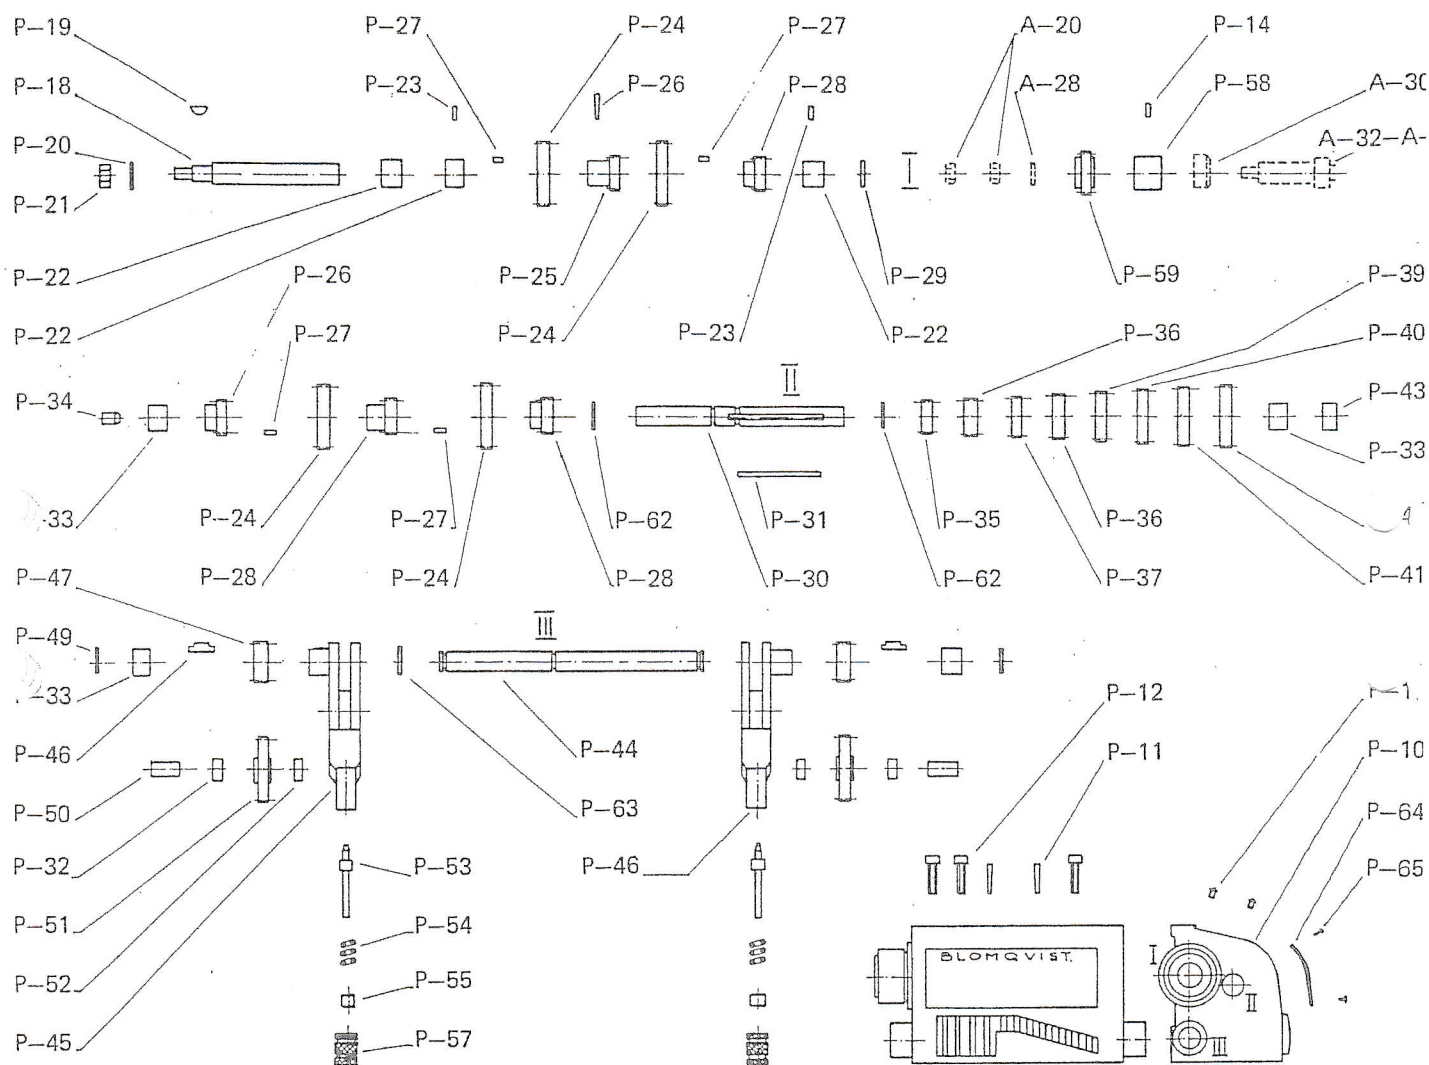

P-10	Växelhus	P-37	Kugghjul K=20	P-10	Gear housing	P-37	20-tooth gear
P-11	Pinne	P-38	Kugghjul K=22	P-11	Taper pin	P-38	22-tooth gear
P-12	Skruv	P-39	Kugghjul K=23	P-12	Housing screw	P-39	23-tooth gear
P-14	Pinne	P-40	Kugghjul K=24	P-14	Taper pin	P-40	24-tooth gear
P-17	Smörjnippel	P-41	Kugghjul K=26	P-17	Oiler	P-41	26-tooth gear
P-18	Ingående axel	P-42	Kugghjul K=28	P-18	Primary shaft	P-42	28-tooth gear
P-19	Woodruffkil	P-43	Lock	P-19	Woodruff key	P-43	Cover plate
P-20	Bricka	P-44	Lyrans axel	P-20	Washer	P-44	Tumbler shaft
P-21	Mutter	P-45	Lyra	P-21	Wheel nut	P-45	Tumbler
P-22	Självmörjande lager	P-46	Lyra	P-22	Self-lubricating bearing	P-46	Tumbler
P-23	Låsskruv	P-47	Kugghjul K=20	P-23	Locking screw	P-47	20-tooth gear
P-24	Kugghjul K=32	P-48	Kil	P-24	32-tooth gear	P-48	Key
P-25	Kugghjul K=16	P-49	Låsring	P-25	17-tooth gear	P-49	Seeger circlip
P-26	Pinne	P-50	Lyrans axeltapp	P-26	Taper pin	P-50	Tumbler pin
P-27	Pinne	P-51	Kugghjul	P-27	Cyl. pin	P-51	32-tooth gear
P-28	Kugghjul K=16	P-52	Självmörjande lager	P-28	16-tooth gear	P-52	Self-lubricating bearing
P-29	Lock	P-53	Kolv	P-29	Bearing cover	P-53	Plunger
P-30	Första mellanaxeln	P-54	Fjäder	P-30	Transmission shaft	P-54	Spring
P-31	Kil	P-55	Bussning	P-31	Key	P-55	Bushing
P-33	Självmörjande lager	P-57	Handtagskula	P-33	Self-lubricating bearing	P-57	Ball, handle
P-34	Propp	P-58	Självmörjande lager	P-34	Plug	P-58	Self-lubricating bearing
P-35	Kugghjul K=16	P-59	Kugghjul K=20	P-35	16-tooth gear	P-59	20-tooth gear
P-36	Kugghjul K=18	P-60	Mutter	P-36	18-tooth gear	P-60	Gear nut

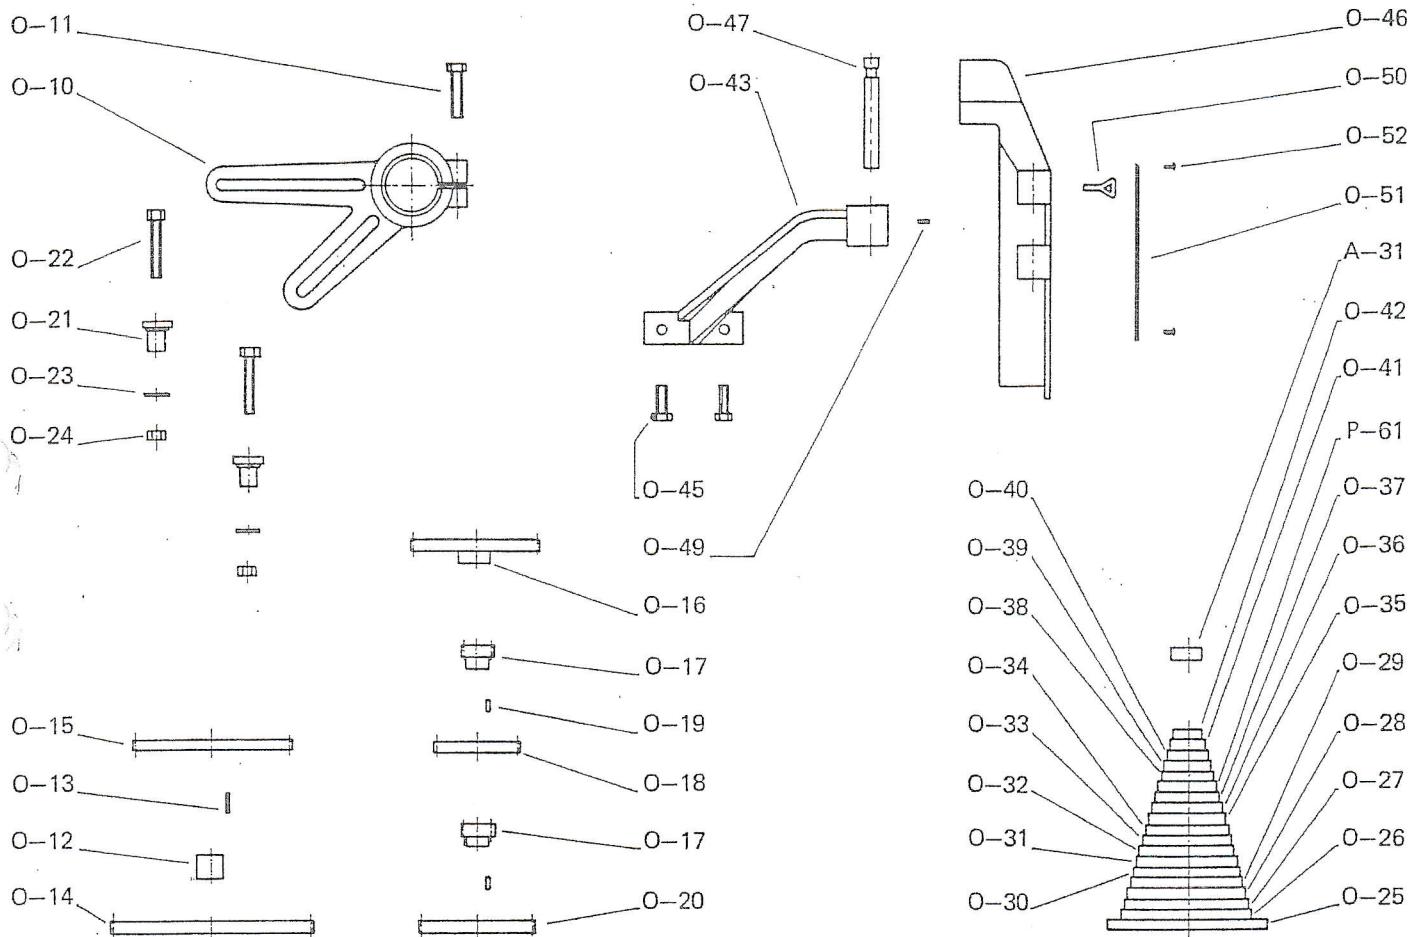

O-10 Lyra för växelhjul
 O-11 Skruv
 O-12 Hylsa till 100 och 127 K kugghjul
 O-13 Pinne
 O-14 Kugghjul K=127
 O-15 Kugghjul K=100
 O-16 Kugghjul K=80
 O-17 Kugghjul K=18
 O-18 Kugghjul K=54
 O-19 Pinne
 O-20 Kugghjul K=72
 O-21 Hylsa för växelhjul på lyran
 O-22 Skruvbult
 O-23 Bricka
 O-24 Mutter
 O-25 Kugghjul K=100
 O-26 Kugghjul K=80
 O-27 Kugghjul K=60
 O-28 Kugghjul K=57
 O-29 Kugghjul K=56
 O-30 Kugghjul K=54
 O-31 Kugghjul K=52
 O-32 Kugghjul K=48
 O-33 Kugghjul K=46
 O-34 Kugghjul K=44
 O-35 Kugghjul K=40
 O-36 Kugghjul K=36
 O-37 Kugghjul K=32
 O-38 Kugghjul K=28
 O-39 Kugghjul K=24

O-40 Kugghjul K=20
 O-41 Kugghjul K=18
 O-42 Kugghjul K=16
 O-43 Hållare för skyddskåpa
 O-45 Skruv
 O-46 Kåpa över växelhjul
 O-47 Pinne till gångjärn för kåpa
 O-49 Stoppskruv
 O-50 Tumskruv
 O-51 Skylt
 O-52 Stift
 A-31 Distansring

O-10 Bracket
 O-11 Bracket screw
 O-12 Sleeve for 100 and 127-tooth gears
 O-13 Cyl. pin
 O-14 127-tooth change wheel
 O-15 100-tooth change wheel
 O-16 80-tooth change wheel
 O-17 18-tooth change wheel
 O-18 54-tooth change wheel
 O-19 Cyl. pin
 O-20 72-tooth change wheel
 O-21 Sleeve for change wheel on bracket
 O-22 Bolt
 O-23 Washer
 O-24 Wheel nut
 O-25 100-tooth change wheel
 O-26 80-tooth change wheel
 O-27 60-tooth change wheel
 O-28 57-tooth change wheel
 O-29 56-tooth change wheel
 O-30 54-tooth change wheel
 O-31 52-tooth change wheel
 O-32 48-tooth change wheel
 O-33 46-tooth change wheel
 O-34 44-tooth change wheel
 O-35 40-tooth change wheel
 O-36 36-tooth change wheel
 O-37 32-tooth change wheel
 O-38 28-tooth change wheel
 O-39 24-tooth change wheel


O-40 20-tooth change wheel
 O-41 18-tooth change wheel
 O-42 16-tooth change wheel
 O-43 Guard support
 O-45 Fixing bolt
 O-46 Change wheel guard
 O-47 Hinge pin for change wheel
 O-49 Stop screw
 O-50 Thumb screw
 O-51 Scutcheon
 O-52 Pivot
 A-31 Spacer

Svarv med nortonlåda

O-12 Hylsa till 100 och 127 K kugghjul
 O-13 Pinne
 O-14 Kugghjul K=127
 O-15 Kugghjul K=100
 O-16 Kugghjul K=80
 O-17 Kugghjul K=18
 O-18 Kugghjul K=54
 O-19 Pinne
 O-20 Kugghjul K=72
 O-21 Hylsa för växelhjul på lyran
 O-22 Skruvbult
 O-23 Bricka
 O-24 Mutter
 O-25 Kugghjul K=100
 O-26 Kugghjul K=80
 O-27 Kugghjul K=60
 O-28 Kugghjul K=57
 O-29 Kugghjul K=56
 O-30 Kugghjul K=54
 O-31 Kugghjul K=52
 O-32 Kugghjul K=48
 O-33 Kugghjul K=46
 O-34 Kugghjul K=44
 O-35 Kugghjul K=40
 O-36 Kugghjul K=36
 O-37 Kugghjul K=32
 O-38 Kugghjul K=28
 O-39 Kugghjul K=24


Lathe with norton gear box

O-12 Sleeve for 100 and 127-tooth gears
 O-13 Cyl. pin
 O-14 127-tooth change wheel
 O-15 100-tooth change wheel
 O-16 80-tooth change wheel
 O-17 18-tooth change wheel
 O-18 54-tooth change wheel
 O-19 Cyl. pin
 O-20 72-tooth change wheel
 O-21 Sleeve for change wheel on bracket
 O-22 Bolt
 O-23 Washer
 O-24 Wheel nut
 O-25 100-tooth change wheel
 O-26 80-tooth change wheel
 O-27 60-tooth change wheel
 O-28 57-tooth change wheel
 O-29 56-tooth change wheel
 O-30 54-tooth change wheel
 O-31 52-tooth change wheel
 O-32 48-tooth change wheel
 O-33 46-tooth change wheel
 O-34 44-tooth change wheel
 O-35 40-tooth change wheel
 O-36 36-tooth change wheel
 O-37 32-tooth change wheel
 O-38 28-tooth change wheel
 O-39 24-tooth change wheel
 O-40 20-tooth change wheel
 P-61 30-tooth change wheel

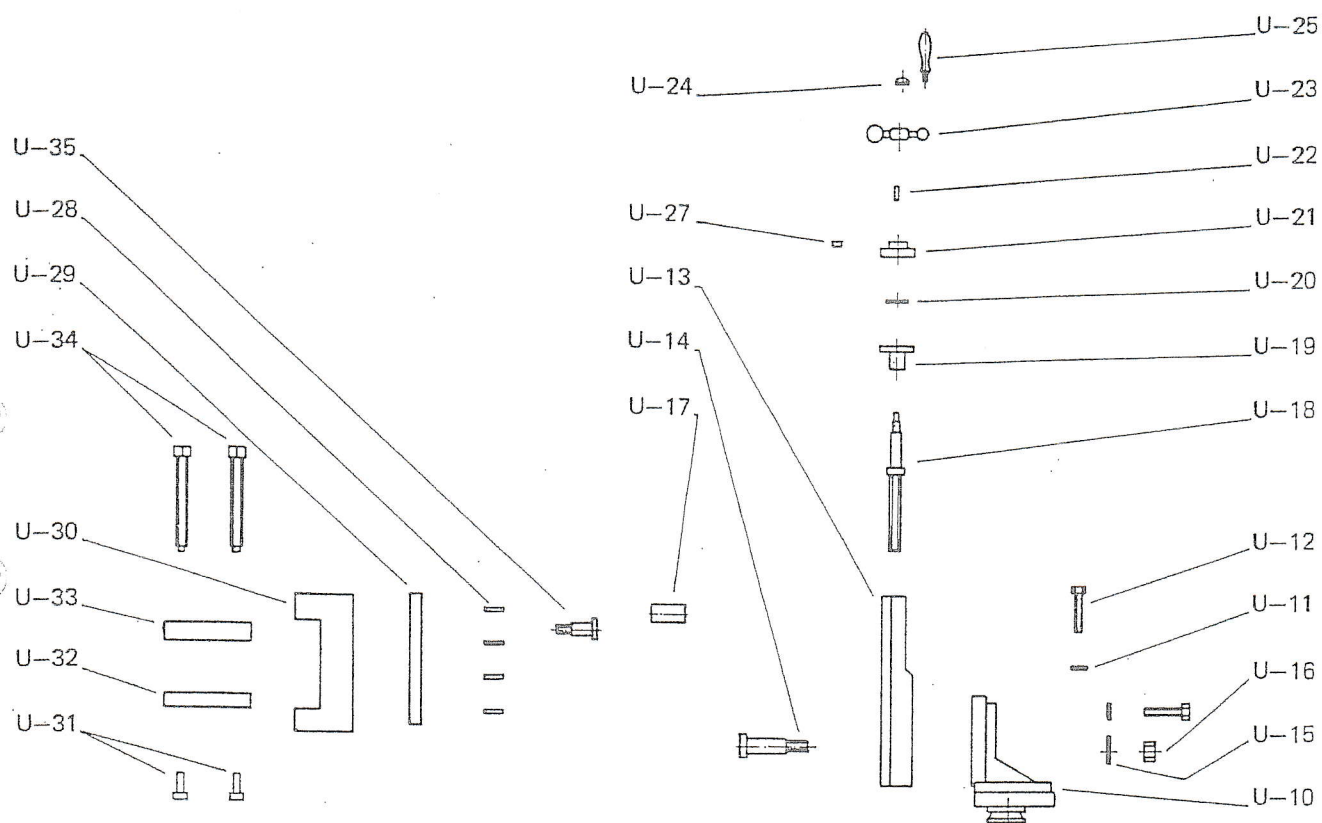


U-10 Konsol
 U-11 Bricka
 U-12 Skruv
 U-13 Toppslid
 U-14 Bult
 U-15 Bricka
 U-16 Mutter
 U-17 Mutter för toppslid
 U-18 Toppslidsskruv
 U-19 Hylsa för toppslid
 U-20 Slitbricka
 U-21 Graderad hylsa
 U-22 Pinne
 U-23 Vev för toppslid
 U-24 Mutter för toppslidsskruv
 U-25 Handtag för vev
 U-27 Skruv
 U-28 Stoppskruv
 U-29 Linjal
 U-30 Fräsbord
 U-31 Skruv
 U-32 Fast back
 U-33 Spännback
 U-34 Skruv
 U-35 Fästbult

U-10 Slide bracket
 U-11 Washer
 U-12 Bracket bolt
 U-13 Top slide
 U-14 Bolt
 U-15 Washer
 U-16 Nut
 U-17 Slide nut
 U-18 Feed screw for compound rest
 U-19 Sleeve
 U-20 Thrust washer
 U-21 Dial
 U-22 Cyl. pin
 U-23 Crank for compound rest
 U-24 Feed screw nut for compound rest
 U-25 Handle for crank
 U-27 Locking screw
 U-28 Stop screw
 U-29 Gib
 U-30 Milling table
 U-31 Tensioning screw for moveable jaw
 U-32 Fixed jaw
 U-33 Moveable jaw
 U-34 Jaw screw
 U-35 Fixing bolt

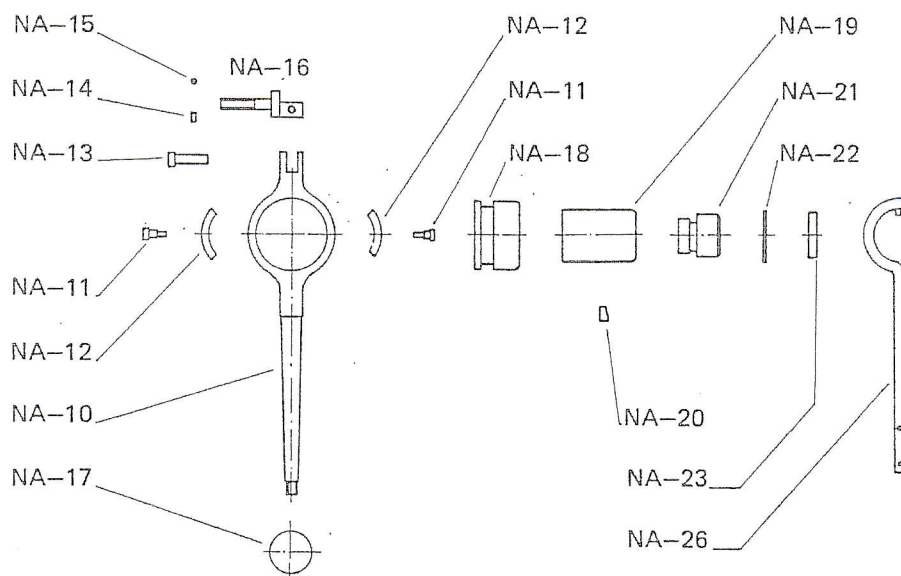

NA-10 Spak
 NA-11 Skruv för glidklots
 NA-12 Glidklots
 NA-13 Bult för fästskruv
 NA-14 Låsfjäder
 NA-15 Låskula
 NA-16 Fästskruv
 NA-17 Handtagskula
 NA-18 Ytterhylsa
 NA-19 Chuckkropp
 NA-20 Låsklack
 NA-21 Innerhylsa
 NA-22 Bricka
 NA-23 Frontmutter
 NA-26 Nyckel

NA-10 Lever
 NA-11 Bolt for sliding block
 NA-12 Sliding block
 NA-13 Bolt for fixing screw
 NA-14 Locking spring
 NA-15 Locking ball
 NA-16 Fixing screw
 NA-17 Ball handle
 NA-18 Sleeve, outer
 NA-19 Chuck sleeve
 NA-20 Locking piece
 NA-21 Sleeve, inner
 NA-22 Washer
 NA-23 Front nut
 NA-26 Key

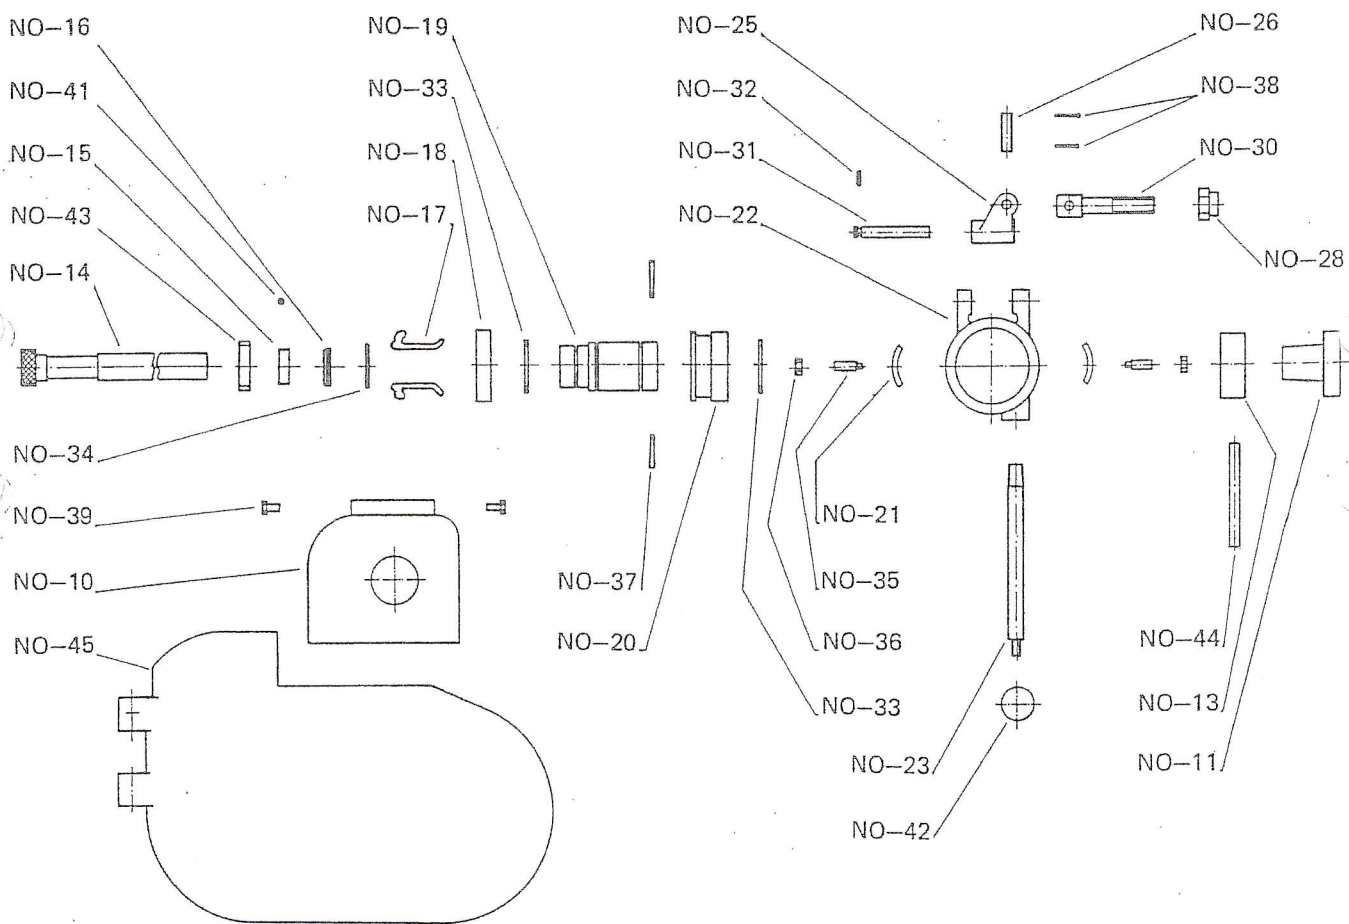


NO-10 Kåpa
 NO-11 Hylsring
 NO-13 Gängskyddsmutter
 NO-14 Spännrör
 NO-15 Ring för spännrör
 NO-16 Utjämningsring
 NO-17 Spännklo
 NO-18 Tryckring
 NO-19 Spindel-
förlängning
 NO-20 Spännring
 NO-21 Glidklots
 NO-22 Spännarm
 NO-23 Spak
 NO-25 Fäste för spänn-
arm K-docka
 NO-26 Axel
 NO-28 Stoppmutter

NO-30 Hållare för fäste
K-docka
 NO-31 Axeltapp
 NO-32 Fjädersring
 NO-33 Låsring
 NO-34 Låsring
 NO-35 Stoppskruv
 NO-36 Mutter
 NO-37 Konpinne
 NO-38 Saxsprint
 NO-39 Skruv
 NO-41 Stålkula
 NO-42 Handtagskula
 NO-43 Gummislang
 NO-44 Pinne
 NO-45 Kåpa över
växelhjul


NO-10 Guard
 NO-11 Taper sleeve
 NO-13 Thread cap
 NO-14 Gripping tube
 NO-15 Ring for tube
 NO-16 Equaliser ring
 NO-17 Toggle
 NO-18 Pressure ring
 NO-19 Spindle
extension
 NO-20 Chuck ring
 NO-21 Sliding block
 NO-22 Fulcum arm
 NO-23 Lever
 NO-25 Bracket for fulcum
arm, h/stock K
 NO-26 Shaft
 NO-28 Stop nut

NO-30 Shaft for bracket,
h/stock K
 NO-31 Stub shaft
 NO-32 Spring retainer
 NO-33 Locking ring
 NO-34 Locking ring
 NO-35 Stop screw
 NO-36 Nut
 NO-37 Taper pin
 NO-38 Split pin
 NO-39 Screw
 NO-41 Steel ball
 NO-42 Ball, handle
 NO-43 Rubber tube
 NO-44 Pin
 NO-45 Change
wheel guard

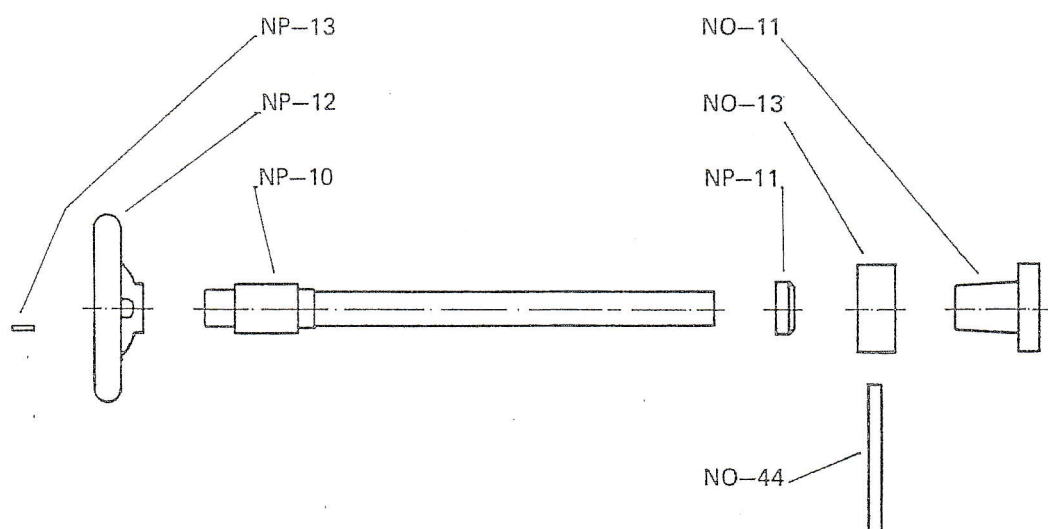


NP-10 Spännrör
 NP-11 Ring till spännrör
 NP-12 Ratt
 NP-13 Skruv
 NO-11 Hylsring
 NO-13 Gängskyddsmutter
 NO-44 Pinne


NP-10 Gripping tube
 NP-11 Ring for tube
 NP-12 Wheel
 NP-13 Screw
 NO-11 Taper sleeve
 NO-13 Thread cap
 NO-44 Pin

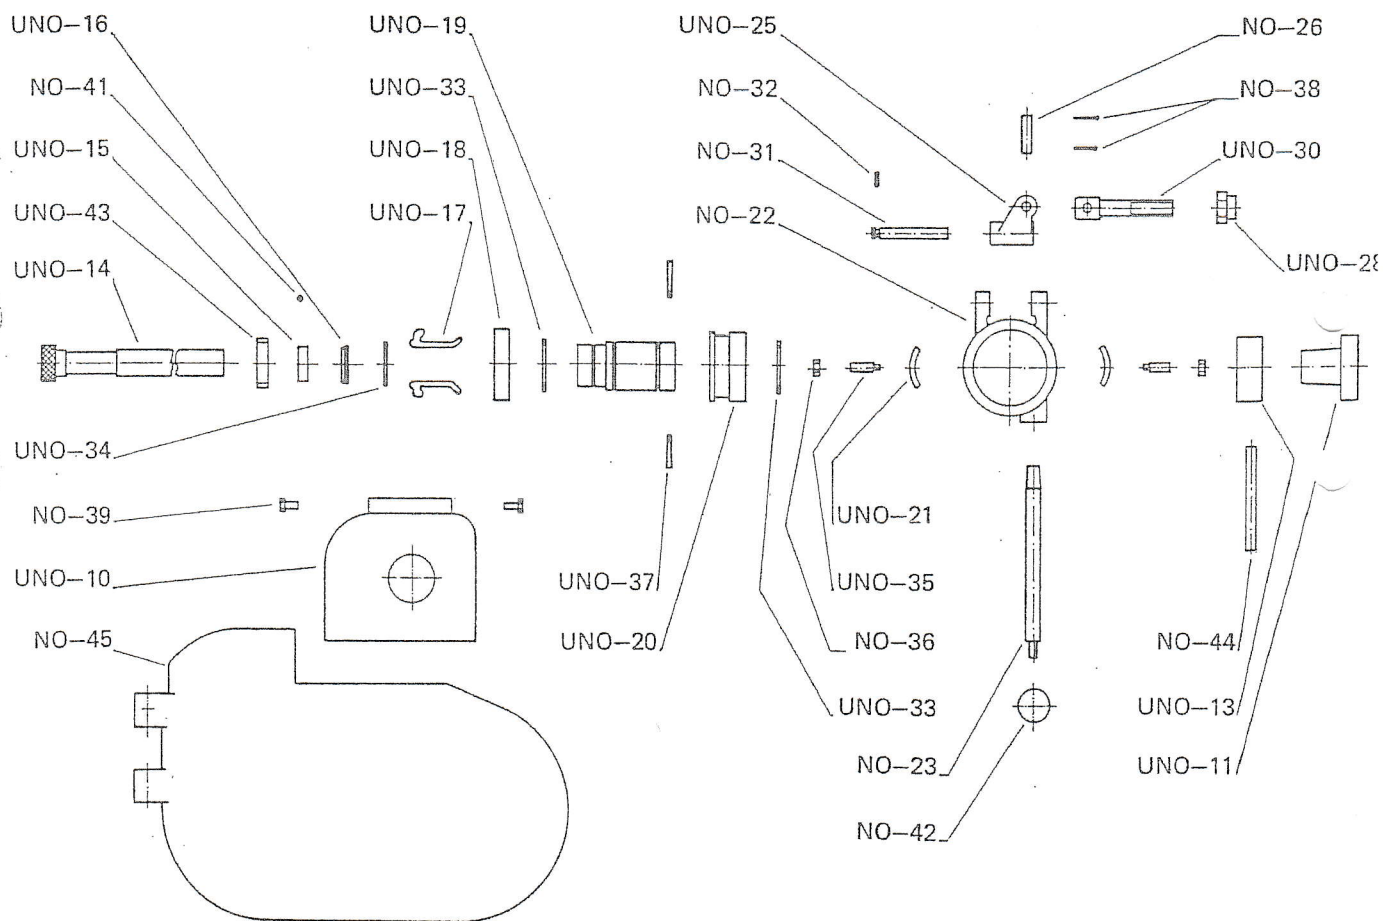

UNO-10	Kåpa	UNO-28	Stoppmutter	UNO-10	Guard	UNO-28	Stop nut
UNO-11	Hylsring	UNO-30	Hållare för fäste	UNO-11	Taper sleeve	UNO-30	Shaft for bracket,
UNO-13	Gängskyddsmutter		SL-docka	UNO-13	Thread cap		headstock SL
UNO-14	Spännrör	NO-31	Axeltapp	UNO-14	Gripping tube	NO-31	Stub shaft
UNO-15	Ring för spännrör	NO-32	Fjädersring	UNO-15	Ring for tube	NO-32	Spring retainer
UNO-16	Utgjämningssring	UNO-33	Låsring	UNO-16	Equaliser ring	UNO-33	Locking ring
UNO-17	Spännklo	UNO-34	Låsring	UNO-17	Toggle	UNO-34	Locking ring
UNO-18	Tryckring	UNO-35	Stoppsskruv	UNO-18	Pressure ring	UNO-35	Stop screw
UNO-19	Spindel- förlängning	NO-36	Mutter	UNO-19	Spindle extension	NO-36	Nut
UNO-20	Spännring	UNO-37	Konpinne	UNO-20	Chuck ring	UNO-37	Taper pin
UNO-21	Glidklots	NO-38	Saxsprint	UNO-21	Sliding block	NO-38	Split pin
NO-22	Spännarm	NO-39	Skruv	UNO-22	Fulcum arm	NO-39	Screw
NO-23	Spak	NO-41	Stålkula	NO-23	Lever	NO-41	Steel ball
UNO-25	Fäste för spännarm SL-docka	UNO-43	Gummislang	UNO-25	Bracket for fulcum arm, headstock SL	UNO-43	Rubber tube
NO-26	Axel	NO-44	Pinne	NO-26	Shaft	NO-44	Pin
		NO-45	Kåpa över växelhjul			NO-45	Change wheel guard

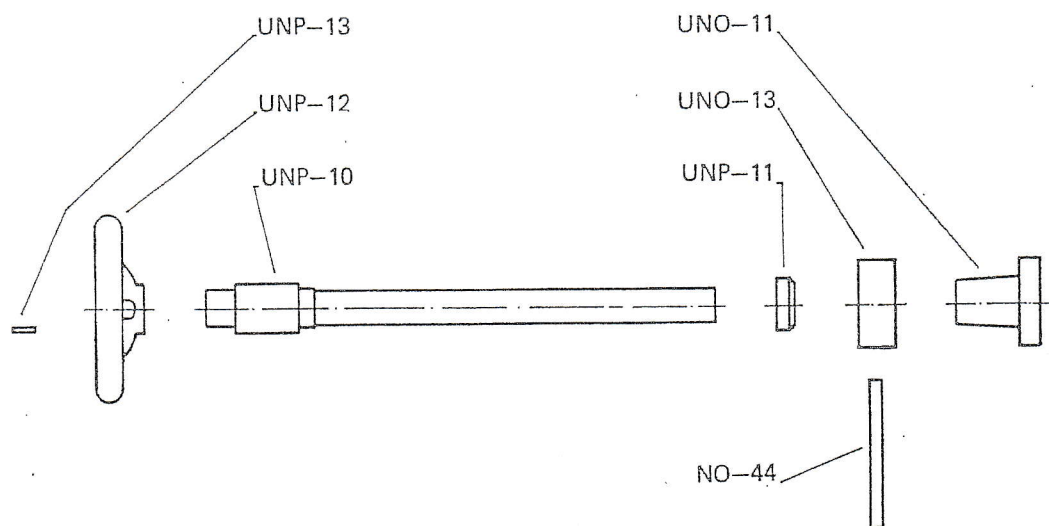


UNP-10	Spännrör	UNP-10	Gripping tube
UNP-11	Ring till spännrör	UNP-11	Ring for tube
UNP-12	Ratt	UNP-12	Wheel
UNP-13	Skruv	UNP-13	Screw
UNO-11	Hylsring	UNO-11	Taper sleeve
UNO-13	Gängskyddsmutter	UNO-13	Thread cap
NO-44	Pinne	NO-44	Pin

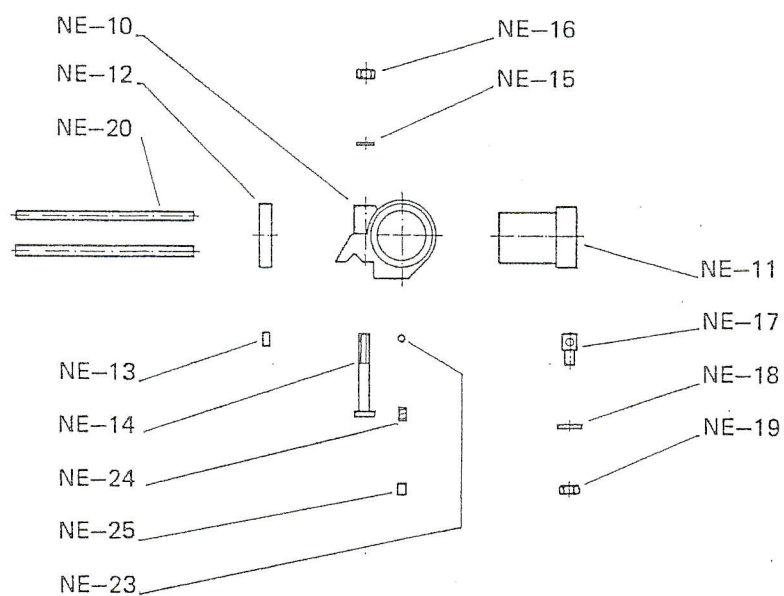

NE-10 Kropp
 NE-11 Vridbar hylsa
 NE-12 Mutter för dito
 NE-13 Skruv
 NE-14 Fästbult
 NE-15 Bricka
 NE-16 Mutter
 NE-17 Hållare
 NE-18 Bricka
 NE-19 Mutter
 NE-20 Distansstång
 NE-23 Stålkula
 NE-24 Fjäder
 NE-25 Skruv

NE-10 Body
 NE-11 Rotating sleeve
 NE-12 Nut for sleeve
 NE-13 Screw
 NE-14 Fixing bolt
 NE-15 Washer
 NE-16 Nut
 NE-17 Holder
 NE-18 Washer
 NE-19 Nut
 NE-20 Spacer rod
 NE-23 Steel ball
 NE-24 Spring
 NE-25 Screw

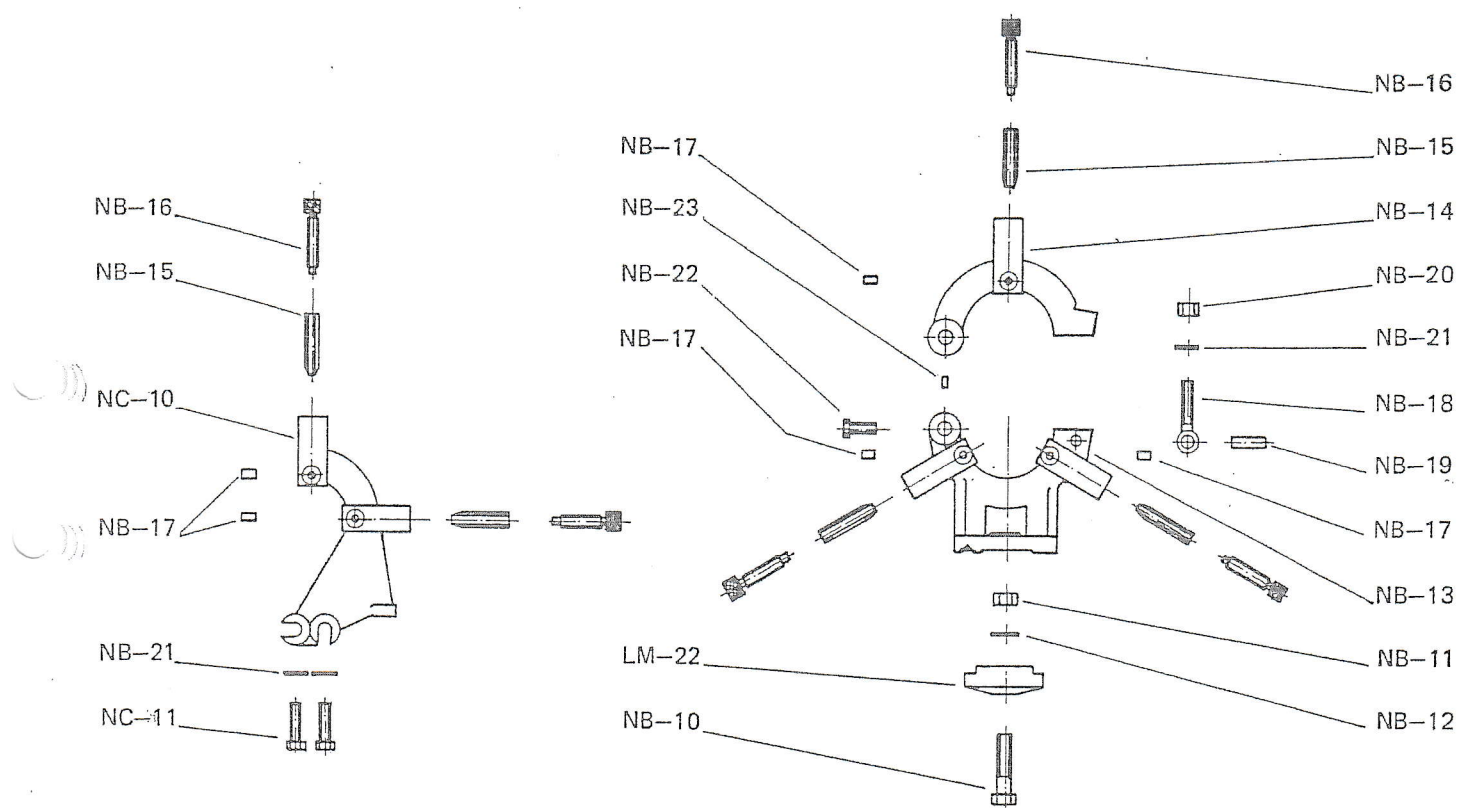

Medlöpande stöddocka

NC-10 Docka
NB-15 Back
NB-16 Ställskruv
NB-17 Stoppskruv
NB-21 Bricka
NC-11 Fästskruv

Fast stöddocka


LM-22 Fästjärn
NB-10 Bult
NB-11 Mutter
NB-12 Bricka
NB-13 Underdel
NB-14 Överdel
NB-15 Back
NB-16 Ställskruv
NB-17 Stoppskruv
NB-18 Öglebult
NB-19 Tapp för dito
NB-20 Mutter
NB-21 Bricka
NB-22 Skruv för led
NB-23 Stoppskruv

Moving steady rest

NC-10 Body
NB-15 Jaw
NB-16 Adjusting screw
NB-17 Stop screw
NB-21 Washer
NC-11 Fixing bolt

Fixed steady rest

LM-22 Clamp
NB-10 Bolt
NB-11 Nut
NB-12 Washer
NB-13 Lower half
NB-14 Top half
NB-15 Jaw
NB-16 Adjusting screw
NB-17 Stop screw
NB-18 Eyebolt
NB-19 Pin for eyebolt
NB-20 Nut
NB-21 Washer
NB-22 Hinge bolt
NB-23 Stop screw

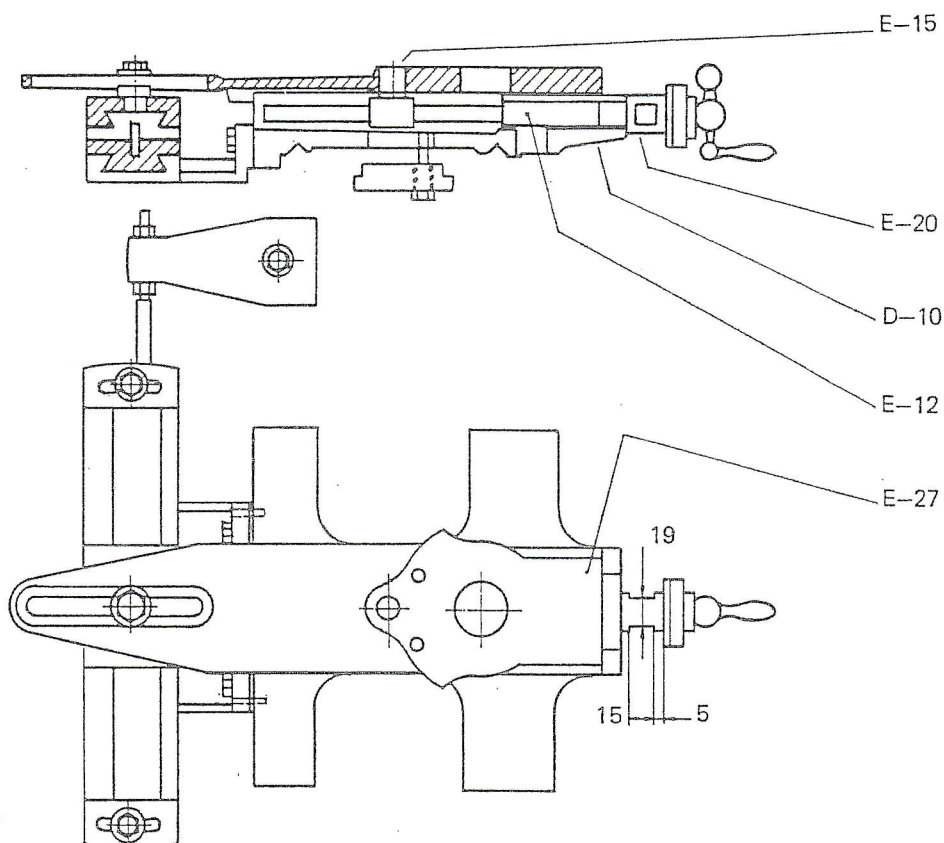

Montering av separat levererad konslid

På hylsan E-20 filas nyckelgrepp enligt ritningen. Hylsan E-20 med skruven E-12 urskrivas ur släden D-10. Tvärsliden E-27 utbytes mot den nya som inskaves på släden D-10.

Hylsan E-20 med skruven E-12 inskrivas i släden D-10.


Om skruven E-12 och gängade hålet i muttern E-15 ej komma mitt för varandra, måste ny mutter gängas. Vid vår egen tillverkning ditsättes alltid muttern E-15 ögängad och borrar och gängas sedan genom en styrbussning inskruvad i hålet för hylsan E-20.

Fitting the plain taper attachment (delivered separately)

File a spanner grip on the sleeve E-20 (see above). Unscrew the sleeve E-20 with the screw E-12, from the carriage D-10. Replace the cross slide E-27 with the extended cross slide, scraping in the latter in the carriage D-10.

Screw the sleeve E-20, with the screw E-12, into the saddle D-10.


If the screw E-12 and the threaded hole in the nut E-15 do not come opposite each other a new nut must be threaded. At our works, we always insert the nut E-15 unthreaded and then drill it and thread it afterwards by means of a guide bushing screwed into the hole for the sleeve E-20.

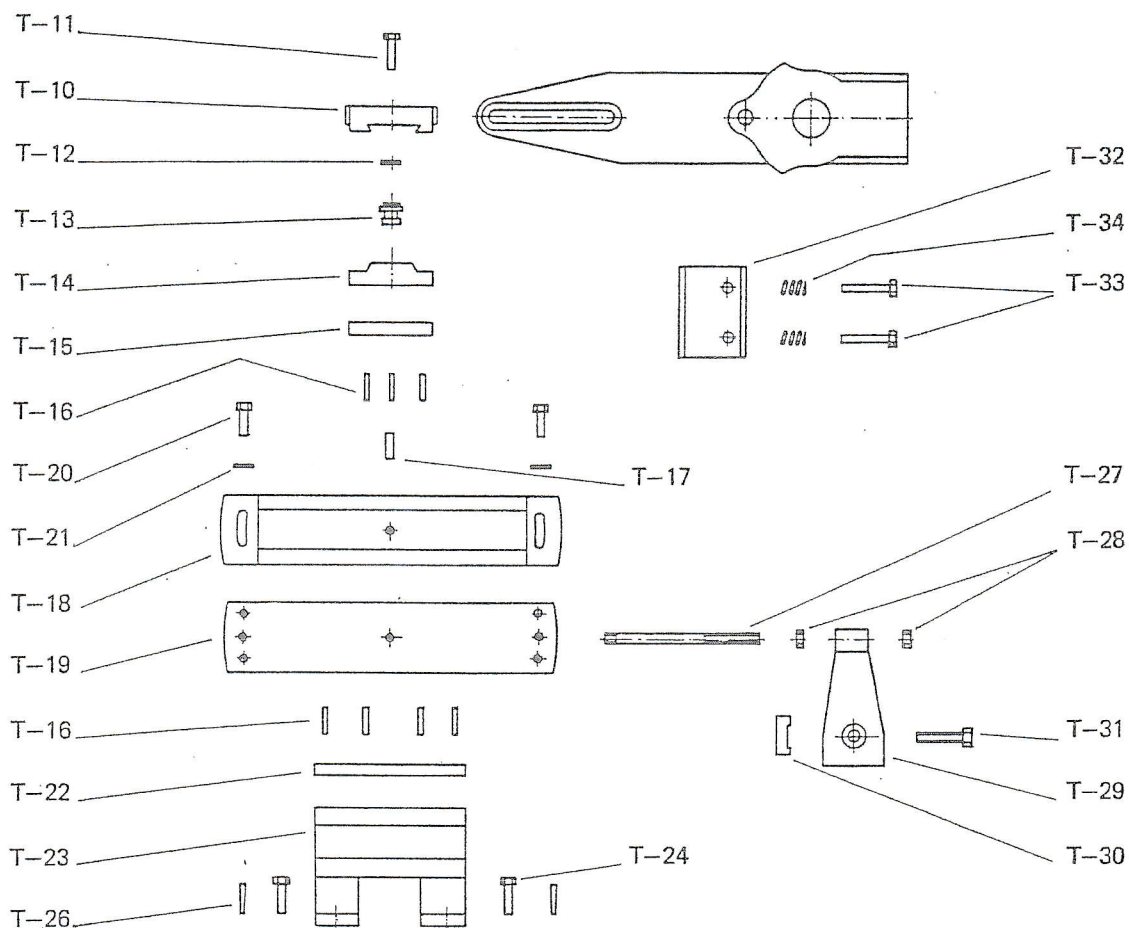

T-10 Tvärslid
 T-11 Skruv
 T-12 Bricka
 T-13 Hylsa
 T-14 Ledare
 T-15 Linjal
 T-16 Stoppskruv
 T-17 Centrumtapp
 T-18 Överslid
 T-19 Underslid
 T-20 Fästskruv
 T-21 Bricka
 T-22 Linjal
 T-23 Underdel

T-24 Skruv
 T-26 Styrstift
 T-27 Dragstång
 T-28 Mutter
 T-29 Fäste
 T-30 Fästjärn
 T-31 Låsskruv
 T-32 Släpklots
 T-33 Bult
 T-34 Fjäder

T-10 Extended cross slide
 T-11 Guide screw
 T-12 Washer
 T-13 Sleeve
 T-14 Guide
 T-15 Gib
 T-16 Stop screw
 T-17 Centre pin
 T-18 Taper pin
 T-19 Slide base
 T-20 Fixing bolt
 T-21 Washer
 T-22 Gib
 T-23 Lower section,
 slide base
 T-24 Fixing bolt
 T-26 Guide pin
 T-27 Draw bar
 T-28 Nut
 T-29 Bracket
 T-30 Clamp
 T-31 Locking screw
 T-32 Sliding block
 T-33 Bolt for block
 T-34 Spring

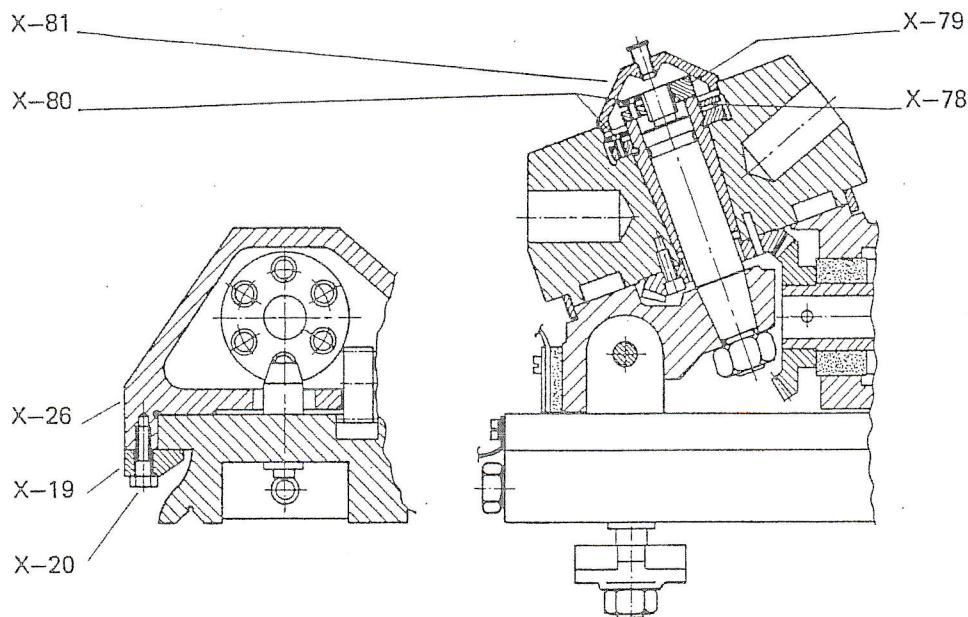

Instruktion för justering av revolverhuvud och revolverslid

Ansättning av revolverhuvudet

1. Locket X 81 lossas.
2. Låsskruvarna X 80 lossas.
3. Ringmuttern X 78 lossas ett par varv.
4. Muttern X 79 ansättes så att glappfri men ändå ej för styv lagring erhålles.

För att lätt kunna pröva ansättningen drages revolversliden tillbaka så långt att indexkolven släpper, varefter huvudet kan vridas runt för hand.

5. Ringmuttern X 78 drages mot revolverhuvudet och lossas sedan 15° .
6. Låsskruvarna X 80 åtdrages.
7. Locket X 81 påsättes.

Ansättning av revolversliden

Vid ansättning av linjalen X 19 åtdrages skruvarna X 20. Räcker ej detta planskaves stativet X 26 på ytan mot linjalen X 19, som kontrolleras.

Instruction for adjusting the turret head and the turret slide

Adjusting the turret head

1. Remove cover X 81.
2. Remove lock screws X 80.
3. Unscrew the turret spindle nut X 78 one or two turns.
4. Adjust the turret bushing nut X 79 so that a firm, but not stiff seating is obtained.

The correctness of the attachment can easily be checked by withdrawing the capstan slide until the index plunger is released. The head can then be turned by hand.


5. Turn nut X 78 towards the turret head and then turn back about 15° .
6. Tighten lock screws X 80.
7. Replace cover X 81.

Adjusting the turret slide

When attaching gib X 19 tighten screws X 20. If this is insufficient scrape the surface of turret housing X 26 towards gib X 19. Check.

Instruktion för inskavning och borrning av revolverhuvud

Instructions for scraping-in and drilling the turret head

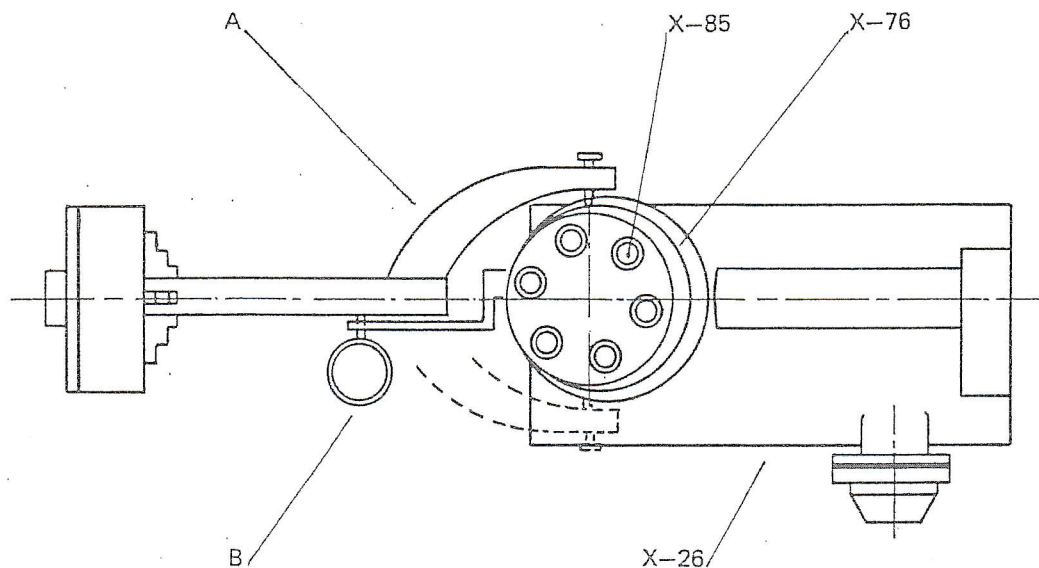


Vid inskavning av revolverhuvudet tillse, att dess centrumlinje sammanfaller med spindelns. Detta för att låsbultarnas läge skall stämma med verktygshålens.

Använd hjälpverktyg A för kontroll av centrumförhållande för snurrhuvud X 76 samt verktyg B för kontroll av revolverslidens X 26 läge i förhållande till spindeldockan, i sid- och höjdlid.

When scraping-in the turret head check that its centre line coincides with that of the spindle. This is to ensure that the locking bolts and the tool holes are correctly aligned.

Use tool A to check that the centre line of the revolving head X 76 and tool B to check the position of turret slide X 26 in relation to the headstock, vertically and horizontally.

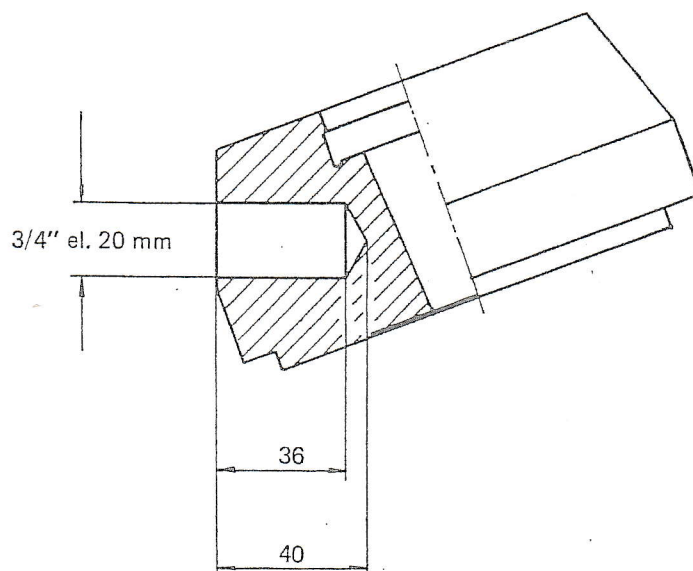


Före borrning avlägsna allt fett från prisma och revolverslid samt ansätt snurrhuvudet till något hårdare än normalt. Tag bort låskolvarna vid X 85, därefter ipressning av särskilda hjälpkolvar ritn. 403283-1 6 st av gjutjärn vid X 85.


Vid borrning av verktygshålen centreras först med centreringsborr från svarsspindelns. Borra därpå med 18 mm borrar och arborra upp hålet till 0,05 mm under önskat mått, varpå hålet brotschas.

Before drilling, remove all grease from the lathe bed and capstan slide and adjust the turret head somewhat more firmly than usual. Remove the tool clamp bolts at X 85 and insert six special auxiliary cast-iron plungers as per drawing 403283-1.

When drilling the tool holes take a centre from the head spindle with a centring drill. Use an $23/32"$ (18 mm) drill and drill the hole to within 0.002" (0.05 mm) of the desired dimension and finish by reaming.

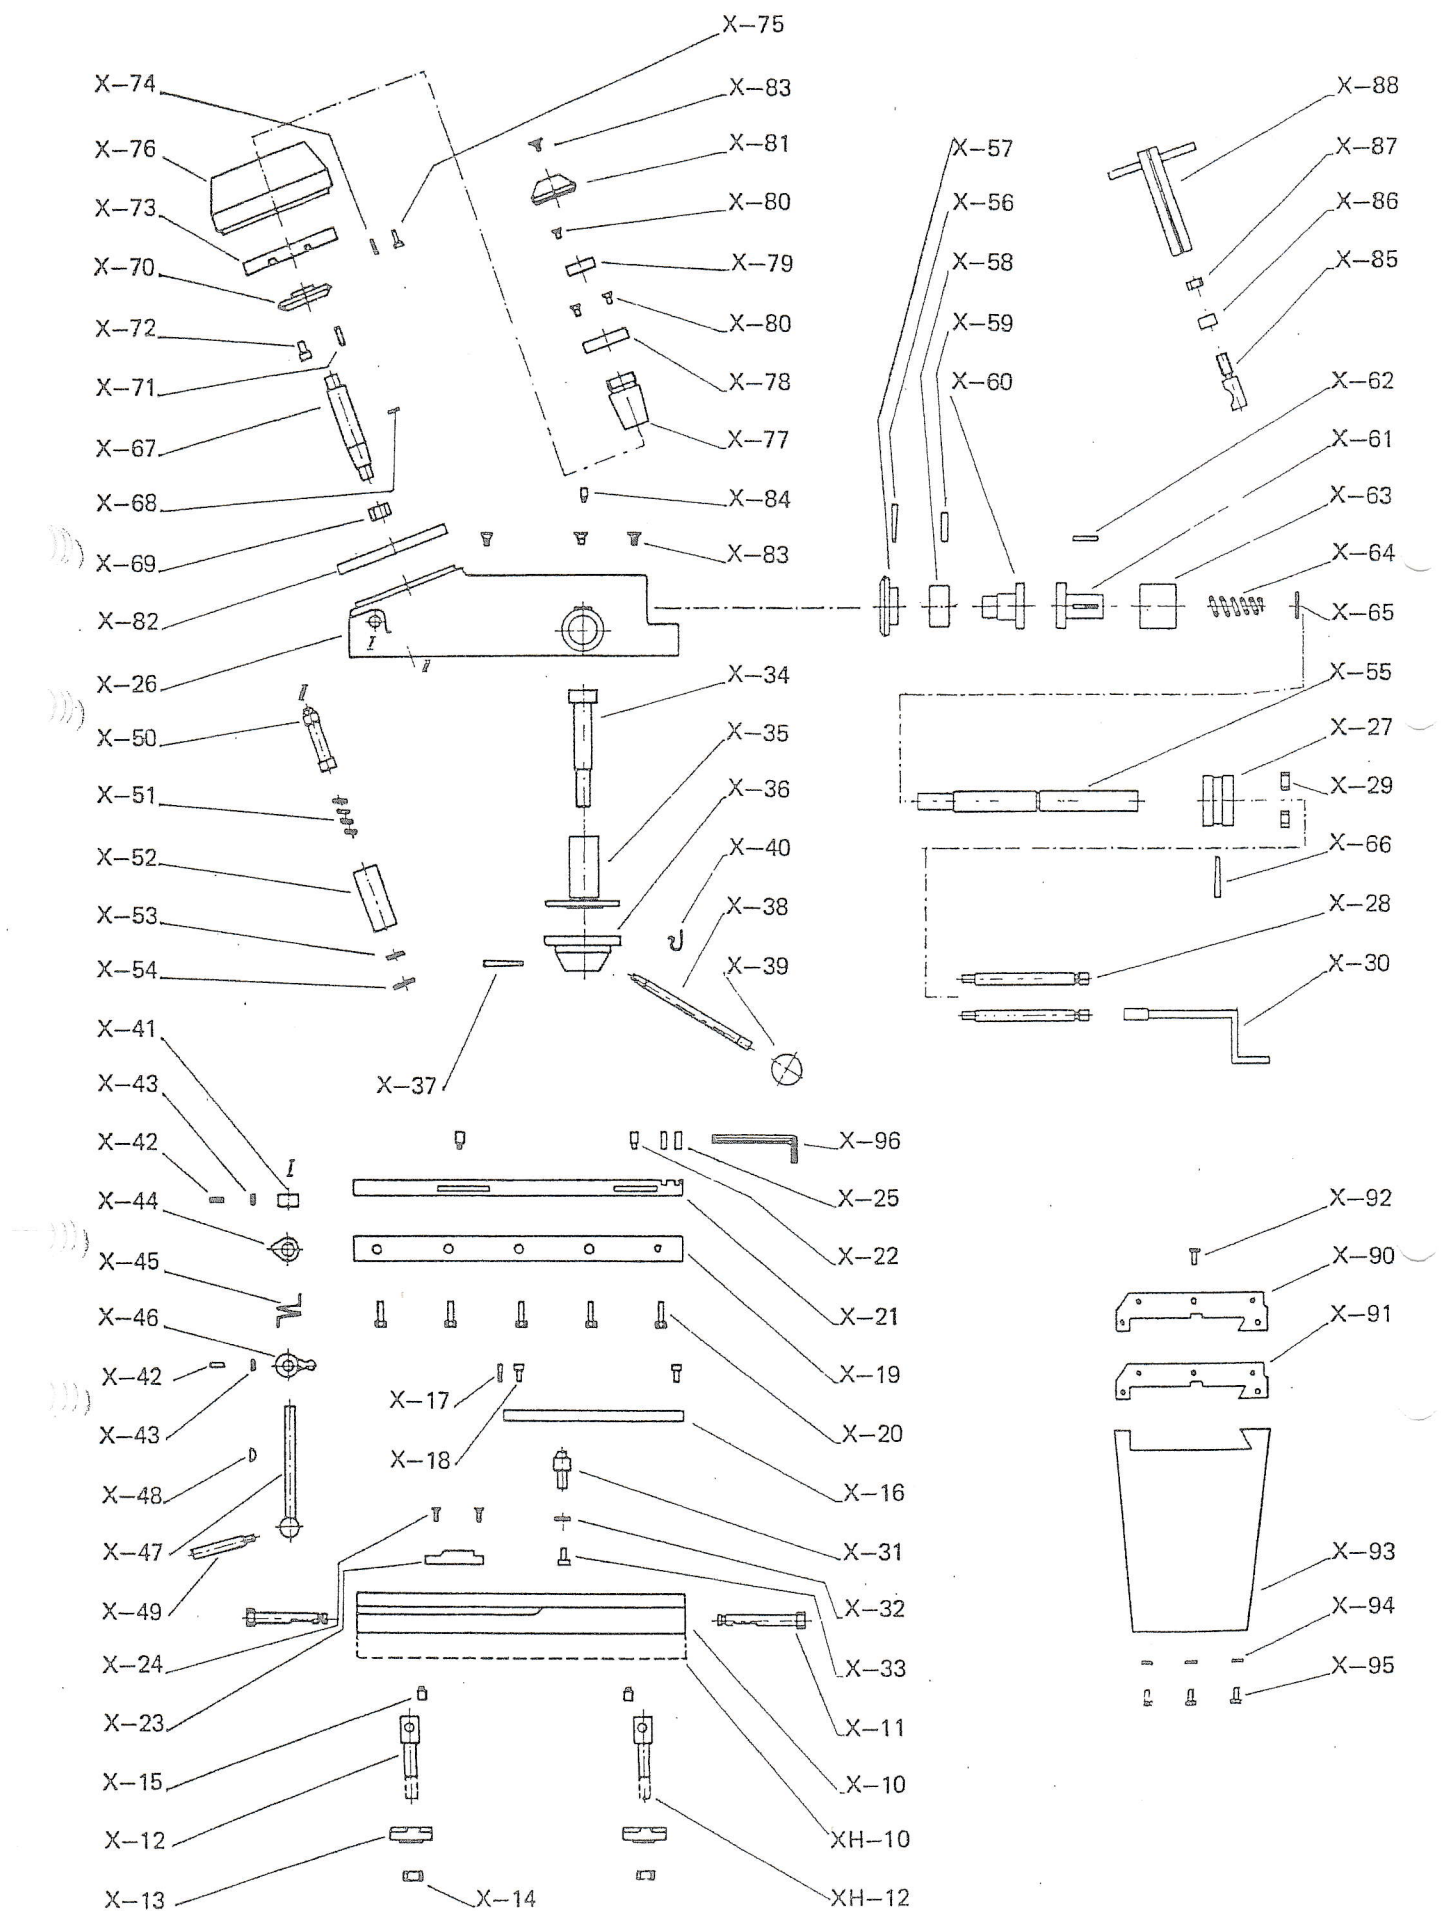

X-10	Prisma	X-60	Klo	X-10	Capstan slide bed	X-60	Dog wheel
XH-10	Prisma för 5 1/2"	X-61	Klo för spiralhjul	XH-10	Capstan slide bed for 5 1/2"	X-61	for shaft
X-11	Excenterskruv	X-62	Kil	X-11	Eccentric screw	X-61	Dog wheel for helical gear
X-12	Klämskruv för prisma	X-63	Spiralhjul	X-12	Clamp bolt	X-62	Key
XH-12	Klämskruv för prisma 5 1/2"	X-64	Spiralfjäder för klo	XH-12	Clamp bolt 5 1/2"	X-63	Helical gear
X-13	Fästjärn	X-65	Seegerring	X-13	Clamp plate	X-64	Coil spring for dog wheel
X-14	Mutter	X-66	Konpinne	X-14	Clamp nut	X-65	Seeger circlip
X-15	Stoppskruv	X-67	Axel för huvud	X-15	Stop screw	X-66	Taper pin
X-16	Kuggstång	X-68	Cylindrisk pinne	X-16	Rack	X-67	Turret spindle
X-17	Konpinne	X-69	Mutter	X-17	Taper pin	X-68	Cyl. pin
X-18	Skruv	X-70	Koniskt kugghjul	X-18	Rack screw	X-69	Nut
X-19	Prismalinjal	X-71	Cylindrisk pinne	X-19	Bed gib	X-70	Turret bevel gear
X-20	Skruv	X-72	Skruv	X-20	Gib screw	X-71	Cyl. pin
X-21	Linjal	X-73	Indexring	X-21	Gib	X-72	Gear screw
X-22	Skruv	X-74	Cylindrisk pinne	X-22	Stop screw	X-73	Turret index ring
X-23	Lyftare för indexarm	X-75	Skruv	X-23	Lifter curve	X-74	Cyl. pin
X-24	Skruv	X-76	Huvud	X-24	Lifter screw	X-75	Ring screw
X-25	Skijskruv	X-77	Bussning för huvud	X-25	Disc screw	X-76	Turret head
X-26	Stativ	X-78	Mutter, stor	X-26	Housing	X-77	Turret bushing
X-27	Distanshuvud	X-79	Mutter, mindre	X-27	Stop pin magazine	X-78	Turret bushing nut
X-28	Distansskruv	X-80	Skruv	X-28	Adjustable stop pin	X-79	Turret spindle nut
X-29	Mutter	X-81	Lock för huvud	X-29	Stop pin nut	X-80	Lock screw
X-30	Nyckel till längdstopp	X-82	Yttering till huvud	X-30	Spanner for stop pin	X-81	Cover for turret
X-31	Stoppklack	X-83	Smörjhålsskydd	X-31	Stop	X-82	Housing ring
X-32	Bricka	X-84	Skruv	X-32	Washer	X-83	Oil cup
X-33	Skruv	X-85	Klämskruv för huvud	X-33	Screw	X-84	Screw
X-34	Manöverdrev	X-86	Bricka för huvud	X-34	Feed gear	X-85	Tool clamp bolt
X-35	Bussning	X-87	Mutter för klämskruv	X-35	Bushing	X-86	Washer for tool clamp bolt
X-36	Rattnav	X-88	Nyckel till klämskruv	X-36	Hub for star wheel	X-87	Nut for tool clamp bolt
X-37	Konpinne	X-89	Nyckel till läs- och ställmutter	X-37	Taper pin	X-88	Spanner for clamp bolt
X-38	Spak	X-90	Smörjningsfilt	X-38	Star wheel lever	X-89	Key for nuts X 78-79
X-39	Handtagskula	X-91	Skyddsplåt	X-39	Ball handle	X-90	Felt oiler
X-40	Ryttare för graderad skala	X-92	Skruv	X-40	Rider for dial	X-91	Felt oiler cover
X-41	Stoppring för indexarm	X-93	Skydd	X-41	Lifter stop ring	X-92	Screw
X-42	Skruv	X-94	Bricka	X-42	Stop screw	X-93	Leather guard
X-43	Mutter	X-95	Skruv	X-43	Nut	X-94	Washer
X-44	Lyftare	X-96	Sexkantsnyckel	X-44	Lifter	X-95	Screw
X-45	Fjäder			X-45	Lifter spring	X-96	Key for hexagonal nuts and bolts
X-46	Lyftarm			X-46	Lifter arm		
X-47	Axel för urkoppling			X-47	shaft for disengagement		
X-48	Woodruffkil			X-48	Woodruff key		
X-49	Spak för urkoppling			X-49	Disengaging lever		
X-50	Indexkolv			X-50	Index plunger		
X-51	Fjäder för indexkolv			X-51	Spring for index plunger		
X-52	Bussning för indexkolv			X-52	Bushing for index plunger		
X-53	Bricka			X-53	Washer		
X-54	Seegerring			X-54	Seeger circlip		
X-55	Vridaxel			X-55	Shaft		
X-56	Konpinne			X-56	Taper pin		
X-57	Koniskt kugghjul			X-57	Bevel gear for shaft		
X-58	Lagerbussning			X-58	Bearing liner		
X-59	Stoppskruv			X-59	Stop screw		

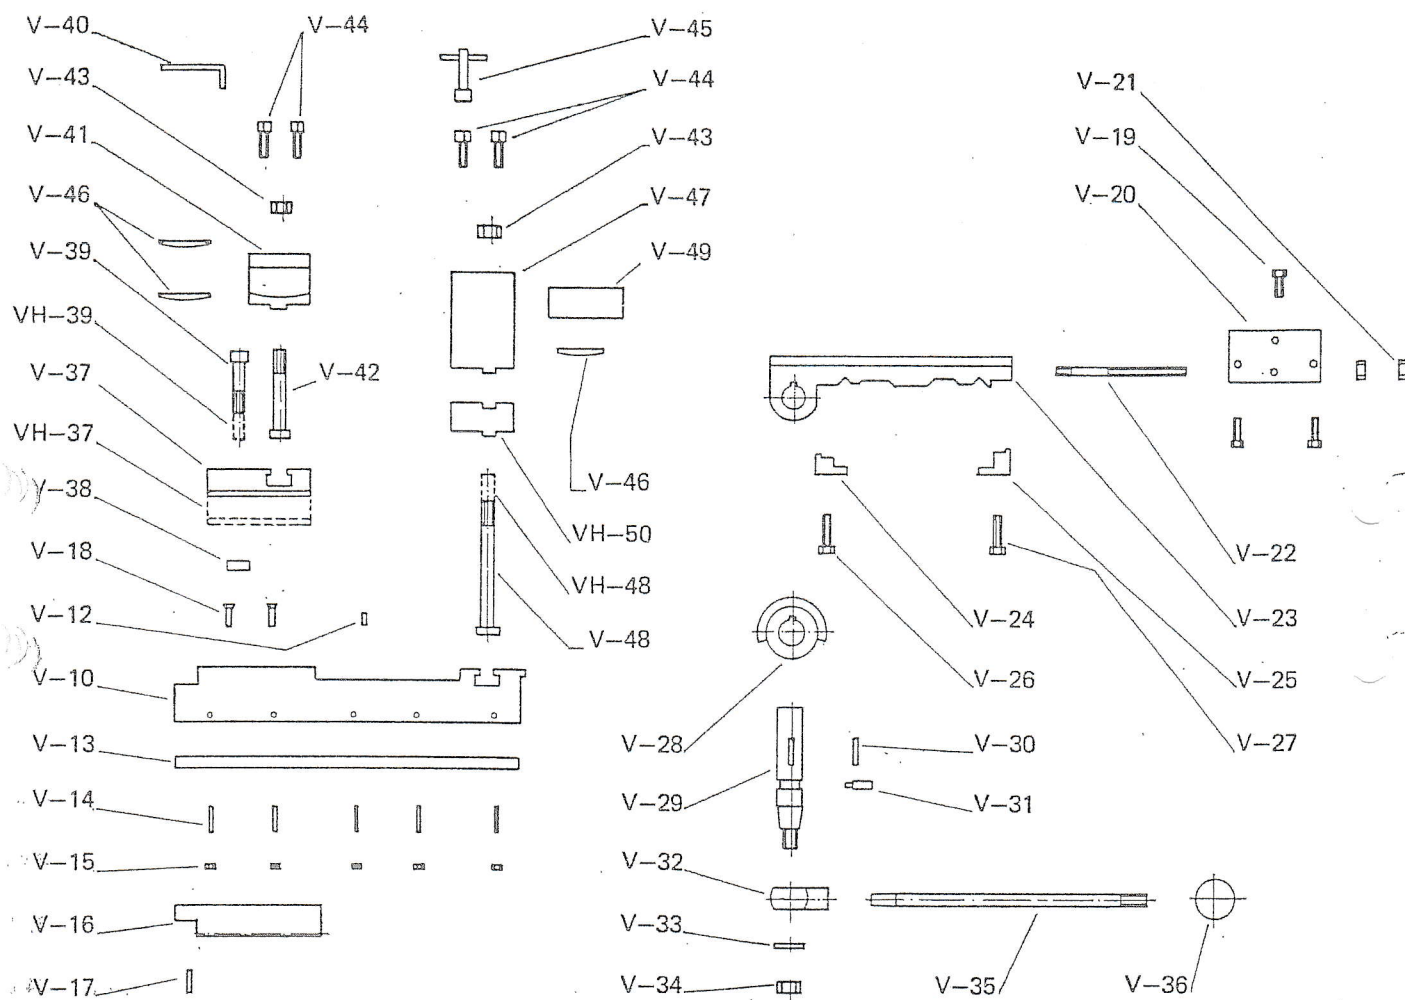

V-10 Överdel
V-12 Stoppskruv
V-13 Linjal
V-14 Stoppskruv
V-15 Mutter
V-16 Kuggstång
V-17 Konpinne
V-18 Skruv
V-19 Skruv

V-20 Platta
V-21 Mutter
V-22 Stoppskruv
V-23 Underdel
V-24 Fästjärn, främre
V-25 Fästjärn, bakre
V-26 Skruv
V-27 Skruv
V-28 Kuggsegment
V-29 Axel
V-30 Kål
V-31 Stoppskruv
V-32 Nav
V-33 Bricka
V-34 Mutter
V-35 Spak

V-36 Handtagskula
V-37 Platta till
främre stålhallare
VH-37 Platta för 5 1/2"
V-38 T-spårsmutter
V-39 Skruv
VH-39 Skruv för 5 1/2"
V-40 Sexkantnyckel

V-41 Stålhallare, främre
V-42 Fyrkantsskruv för
främre stålhallare
V-43 Mutter
V-44 Skruv
V-45 Nyckel till stål-
fästeskruv
V-46 Vagga
V-47 Stålhallare, bakre
V-48 Fyrkantsskruv för
bakre stålhallare
VH-48 Fyrkantsskruv
för 5 1/2"
V-49 Fästjärn för
stickstål
VH-50 Mellandel
för 5 1/2"

V-10 Slide
V-12 Stop screw
V-13 Gib
V-14 Stop screw
V-15 Nut
V-16 Rack
V-17 Taper pin
V-18 Screw
V-19 Bolt for stop
pin plate
V-20 Stop pin plate
V-21 Stop pin nut
V-22 Stop pin
V-23 Slide base
V-24 Clamp, forward
V-25 Clamp, rear
V-26 Clamp bolt, forward
V-27 Clamp bolt, rear
V-28 Toothed segment
V-29 Slide base shaft
V-30 Key
V-31 Stop screw
V-32 Hub
V-33 Washer
V-34 Hub nut
V-35 Lever

V-36 Ball handle
V-37 Plate for forward
toolpost
VH-37 Plate for 5 1/2"
V-38 Nut for T-slot
V-39 Bolt for T-slot
VH-39 Bolt for 5 1/2"
V-40 Key for hexagonal
nuts and bolts
V-41 Toolpost, forward
V-42 Toolpost bolt,
forward
V-43 Nut for toolpost bolt
V-44 Tool screw
V-45 Key for square
head screw
V-46 Rocker
V-47 Toolpost, rear
V-48 Toolpost bolt,
rear
VH-48 Toolpost bolt
for 5 1/2"
V-49 Clamp plate for
cutting-off tool
VH-50 Spacing piece
for 5 1/2"